

# Grafik-Multimeter 1 00.000 Digits MTX 328 I MTX 3282 MTX 3283

## Bedienungsanleitung



PEWA Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Telefon: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: [info@pewa.de](mailto:info@pewa.de)



**metrix**

Bereich Messen und Prüfen CHAUVIN-ARNOUX  
Parc des Glaisins

6, avenue du Pré de Challes  
F - 74940 ANNECY-LE-VIEUX

Tel. +33 (0)4.50.64.22.22 - Fax +33 (0)4.50.64.22.00  
X02838A00 - Ausg. 1 - 02/06

# Inhalt

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Allgemeine Anweisungen</b>                                  | <b>3</b>  |
| Einleitung                                                     | 3         |
| Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen                            | 3         |
| Sicherheitsvorrichtungen                                       | 4         |
| Wartung, messtechnische Überprüfung                            | 4         |
| Garantie                                                       | 4         |
| Pflege                                                         | 4         |
| Vorrichtungen zum Schutz der Messeingänge                      | 5         |
| Automatische Erkennung von Strommessungen                      | 5         |
| Automatische Abschaltung                                       | 5         |
| Alarmsignale                                                   | 5         |
| <b>Beschreibung des Geräts</b>                                 | <b>6</b>  |
| Vorderseite + Tastenfelder (Abbildung)                         | 6         |
| Rückseite (Abbildung + Kennzeichnung)                          | 6         |
| Anschlussleiste (Abbildung + Kennzeichnung)                    | 6         |
| Vorderseite (Beschreibung)                                     | 7         |
| Eingänge                                                       | 9         |
| Anzeige                                                        | 9         |
| <b>Funktionsbeschreibung</b>                                   | <b>10</b> |
| Vorbereitung für die Benutzung                                 | 10        |
| Sonderkonfigurationen des Geräts                               | 14        |
| Initialisierung der Werte                                      | 15        |
| Zugriff auf die Hauptfunktionen                                | 16        |
| Steuerung der Auswahl der Messbereiche                         | 17        |
| Steuerung der Beibehaltung der Anzeige                         | 17        |
| Zugriff auf die Sekundärfunktionen                             | 24        |
| Funktion MATH                                                  | 25        |
| Software-Kit Data Viewer (Option)                              | 29        |
| Bluetooth (bei Versionen -BT)                                  | 31        |
| <b>Technische Spezifikationen</b>                              | <b>31</b> |
| Spannungsmessung                                               | 31        |
| Strommessung                                                   | 33        |
| Frequenzmessung                                                | 34        |
| Widerstandsmessung ( $\Omega$ )                                | 35        |
| Durchgangsprüfung                                              | 35        |
| Diodentest                                                     | 35        |
| Kapazitätsmessung                                              | 36        |
| Temperaturmessung mit Pt 100 oder Pt 1000 (MTX 3282, MTX 3283) | 36        |
| Temperaturmessung mit Thermoelement Typ J oder K               | 36        |
| dBm-Messung (Dezibel für Leistung)                             | 36        |
| dB-Messung (Dezibel für Spannung)                              | 37        |
| Messung positiver (Pk+) und negativer (Pk-) Spitzen            | 37        |
| Resistivleistung                                               | 37        |
| Tastverhältnis positiv (DC+) und negativ (DC-)                 | 37        |
| Zählung positiver (CNT+) und negativer (CNT-) Impulse          | 37        |
| Breite von positiven (PW+) und negativen (PW-) Impulsen        | 38        |
| Uhr                                                            | 38        |
| Abweichungen                                                   | 38        |
| Kalibrierung                                                   | 38        |
| <b>Allgemeine Daten</b>                                        | <b>39</b> |
| Umgebungsbedingungen                                           | 39        |
| Stromversorgung                                                | 39        |
| Anzeige                                                        | 39        |
| Sicherheit                                                     | 40        |
| EMV                                                            | 40        |
| Optische Kabel RS232-DB9F oder USB (Optionen)                  | 40        |
| <b>Mechanische Daten</b>                                       | <b>40</b> |
| Gehäuse                                                        | 40        |
| Verpackung                                                     | 40        |
| <b>Lieferumfang</b>                                            | <b>41</b> |
| <b>Index</b>                                                   | <b>42</b> |

## Allgemeine Anweisungen

### Einleitung



Sie haben soeben ein **Grafik-Multimeter** 100.000 Digits für Elektronikanwendungen erworben, mit dem Sie Direktmessungen der wichtigsten elektrischen Größen durchführen können. Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl und danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie unseren Produkten entgegenbringen.

Das Gerät entspricht der EN 61010-1 (2001), Schutzisolierung, für elektronische Messgeräte.

Damit die optimale Nutzung des Geräts gewährleistet ist, lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

### Auf dem Gerät verwendete Symbole



Erde



Schutzisolierung



Entsprechend der Richtlinie WEEE 2002/96/EC

### Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen



- Lesen Sie aufmerksam alle Hinweise mit dem Symbol .
- Wenn Sie dieses Gerät auf nicht vorschriftsmäßige Weise verwenden, kann der sichergestellte Schutz beeinträchtigt werden, sodass für Sie eine Gefahrensituation entstehen kann.
- Die Sicherheit von Systemen, in die dieses Gerät integriert wird, unterliegt der Verantwortung desjenigen, der diese Systeme aufbaut.
- Das Gerät wurde für die Verwendung unter folgenden Bedingungen entwickelt:
  - in Räumen
  - in einer Umgebung mit Verschmutzungsgrad 2
  - in einer Höhe von weniger als 2000 über NN
  - bei einer Temperatur zwischen 0°C und 50°C
  - bei einer relativen Feuchte unter 80 % bis 35°C
- Es ist einsetzbar für Messungen an Kreisen:
  - der Messkategorie III für Spannungen, die einen Wert von 1000 V (AC oder DC) gegenüber Erde nicht übersteigen.
  - der Messkategorie IV für Spannungen, die einen Wert von 600 V (AC oder DC) gegenüber Erde nicht übersteigen.

### Definition der Messkategorien

**CAT III:** Die Messkategorie III bezieht sich auf Messungen, die an Gebäudeinstallationen durchgeführt werden.

**Beispiel:** Messungen an Verteilertafeln, Verkabelungen...

**CAT IV:** Die Messkategorie IV bezieht sich auf Messungen, die an der Quelle von Niederspannungsinstallationen durchgeführt werden.

**Beispiel:** Zähler und Messungen an Überstrom-Schutzvorrichtungen...

### Vor der Benutzung

- Beachten Sie bitte die Umgebungs- und Lagerbedingungen.
- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur die mit diesem Gerät gelieferten Leitungen: sie entsprechen der Norm EN 61010-031 (2002).
- Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass sich die Messleitungen in einwandfreiem Zustand befinden.

### Während des Betriebs

- Überschreiten Sie niemals die in den Spezifikationen für jede Art von Messung angegebenen Schutzgrenzwerte.
- Ziehen Sie vor dem Umschalten einer Funktion die Messleitungen ab.
- Führen Sie niemals Widerstandsmessungen an einem unter Spannung stehenden Kreis durch.
- Berühren Sie niemals eine nicht benutzte Buchse, wenn das Gerät an einen Messkreis angeschlossen ist.



**Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur geeignete Zubehörteile, die mit dem Gerät geliefert oder vom Hersteller zugelassen wurden. Wenn die Messkategorie des Zubehörs von jener des Geräts verschieden ist, findet die niedrigste Kategorie Anwendung.**

## Allgemeine Anweisungen (Fortsetzung)

### Sicherheits- vorrichtungen

- Es ist nicht möglich, ohne vorheriges Abziehen der Messleitungen auf das Batterie- oder Sicherungsfach zuzugreifen.
- Bei der Messung von Spannungen größer als 60 VDC oder 30 VAC blinkt das Zeichen  auf der Anzeige.
- Das Anschließen einer Leitung an die Buchse "Ampere" wird automatisch erkannt.
- Bei einer anhaltenden Überschreitung des Messbereichs weist ein unterbrochenes akustisches Signal auf die Gefahr eines elektrischen Stromschlags hin.

### Wartung, messtechnische Überprüfung



Zugriffe auf die internen Schaltkreise zur Einstellung, Wartung oder Reparatur des *unter Spannung* stehenden Geräts dürfen nur von qualifiziertem Personal unter Beachtung der Anweisungen aus der vorliegenden Bedienungsanleitung durchgeführt werden.

Eine **qualifizierte Person** ist eine Person, die mit der Installation, deren Aufbau und Betrieb und den vorhandenen Gefahren vertraut ist. Sie ist dazu berechtigt, die Installation und die Anlagen entsprechend den Sicherheitsbestimmungen in und außer Betrieb zu nehmen.

Informationen und Anschriften: Wenden Sie sich an Ihren Händler.

### Garantie



Für dieses Gerät wird entsprechend der allgemeinen Geschäftsbedingungen im Falle von Material- und Herstellungsschäden eine Garantie von **3 Jahren** gewährt.

Während dieser Garantiezeit darf das Gerät ausschließlich vom Hersteller repariert werden. Dieser behält sich das Recht vor, das Gerät entweder zu reparieren oder es teilweise oder vollständig auszutauschen. Die Versandkosten für das Einsenden des Geräts an den Hersteller hat der Kunde zu tragen.

Die **Garantie** erlischt, wenn:

- das Gerät unsachgemäß oder zusammen mit nicht kompatiblen Ausrüstungen verwendet wurde.
- ohne ausdrückliche Zustimmung der technischen Abteilung des Herstellers Änderungen am Gerät durchgeführt wurden.
- von einer nicht vom Hersteller zugelassenen Person Eingriffe in das Gerät vorgenommen wurden.
- das Gerät an eine spezielle Anwendung angepasst wurde, die nicht der Bestimmung des Geräts entspricht und in der Bedienungsanleitung nicht vorgesehen ist.
- ein Stoß, ein Fall oder die Einwirkung von Wasser festgestellt wurde.

### Auspacken, Einpacken



Das gesamte Material wurde vor dem Versand mechanisch und elektrisch überprüft.

Bei der Annahme ist eine rasche Prüfung auf eine mögliche Beschädigung des Geräts beim Transport durchzuführen. Wenden Sie sich gegebenenfalls sofort an unseren Vertriebsservice und machen Sie alle Schäden beim Spediteur geltend.

Verwenden Sie bei einer Rücksendung vorzugsweise die Originalverpackung. Geben Sie die Gründe für die Rücksendung des Materials so genau wie möglich in einem Schreiben an, das Sie der Sendung beilegen.

### Pflege



- Schalten Sie das Gerät aus.
- Reinigen Sie es mit einem feuchten Lappen und Seife.
- Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder Lösungsmittel.
- Lassen Sie es vor jeder erneuten Benutzung trocknen.

## Allgemeine Anweisungen (Fortsetzung)

### Vorrichtungen zum Schutz der Messeingänge



Die Multimeter sind mit mehreren Schutzvorrichtungen ausgestattet:

- Eine Schutzvorrichtung mit Varistoren dient zur Begrenzung von vorübergehenden Überspannungen an den Messbuchsen.
- Eine Schutzvorrichtung mit PTC-Widerstand (positiver Temperaturkoeffizient) schützt vor permanenten Überspannungen kleiner oder gleich 1000 V bei Widerstands-, Kapazitätsmessungen und Diodentests. Diese Schutzvorrichtung reaktiviert sich nach der Überlast automatisch.
- Eine Sicherung (11 A) dient zum Schutz bei Strommessungen.

### Sonderfunktionen

#### Automatische Erkennung von Strommessungen

Die Anzahl der Eingangsbuchsen ist auf 3 begrenzt: **V**, **COM**, **A**. Beim Anschließen der Messleitung an die Buchse "**Ampere**" wird automatisch die entsprechende Funktion im Modus AC + DC gewählt.



**Sollte die Änderung einer Funktion über das Steuertastenfeld mit dem Anschluss der Leitungen nicht kompatibel sein, werden ein akustischer Alarm und ein visueller Alarm (LEADS) ausgegeben.**

Die Strommessung erfolgt im gesamten Messumfang mit automatischer Messbereichswahl.

#### Automatische Abschaltung



Wenn diese Funktion im Menü **Sleep** (Abschaltung) bestätigt wurde, schaltet sich das Gerät nach 30-minütigem Betrieb automatisch ab, wenn während dieser Zeit keine Taste betätigt wurde.

Die Wiedereinschaltung des Geräts erfolgt über die Taste .



**Die automatische Abschaltung ist deaktiviert:**

- im Modus **Überwachung** SURV
- im Modus **Recorder** MEM
- im Modus **Kommunikation** (Communication)  $\uparrow\downarrow$  (optische Verbindung - RS232C, USB, Bluetooth)
- wenn die an den Eingängen des Multimeters gemessene Größe (Spannung oder Strom) die Gefahrenschwelle übersteigt.

#### Alarmsignale



Ein unterbrochenes akustisches Signal wird ausgegeben:

- bei Spannungsmessung, wenn eine Messbereichsüberschreitung vorliegt (Modus **MANUell** und **AUTO** - letzter Messbereich).
- bei Strommessung, wenn eine Messbereichsüberschreitung vorliegt (Modus **MANUell**), ab einer Messung von 10 Ampere.
- bei einer Inkompatibilität zwischen der Position der Messleitungen und der gewählten Funktion.





Bei einer Messbereichsüberschreitung erfolgt neben der Ausgabe des akustischen Signals die Anzeige des Zeichens "**O. L**".

#### Gefahrenschwelle



Dieses Symbol wird aktiviert:

- wenn die Spannung am Eingang "**Volt**" **60 VDC** oder **30 VAC** übersteigt.
- wenn der Strom zwischen den Buchsen "**Ampere**" und **COM 10 A** übersteigt.
- bei einer Messbereichsüberschreitung (Spannung oder Strom) im Modus **MANUell**.

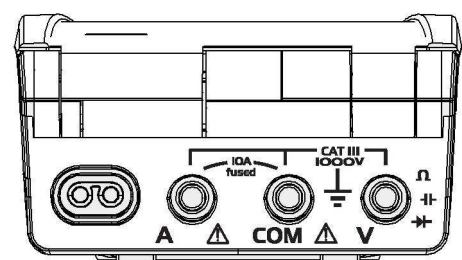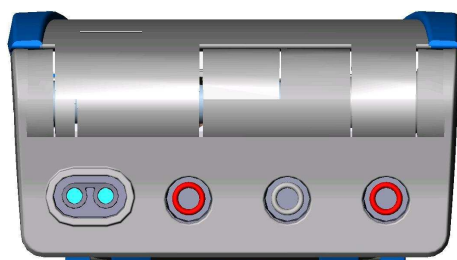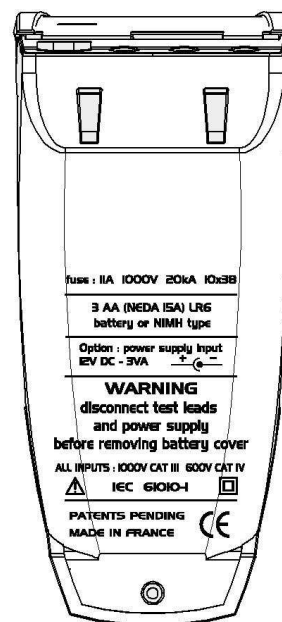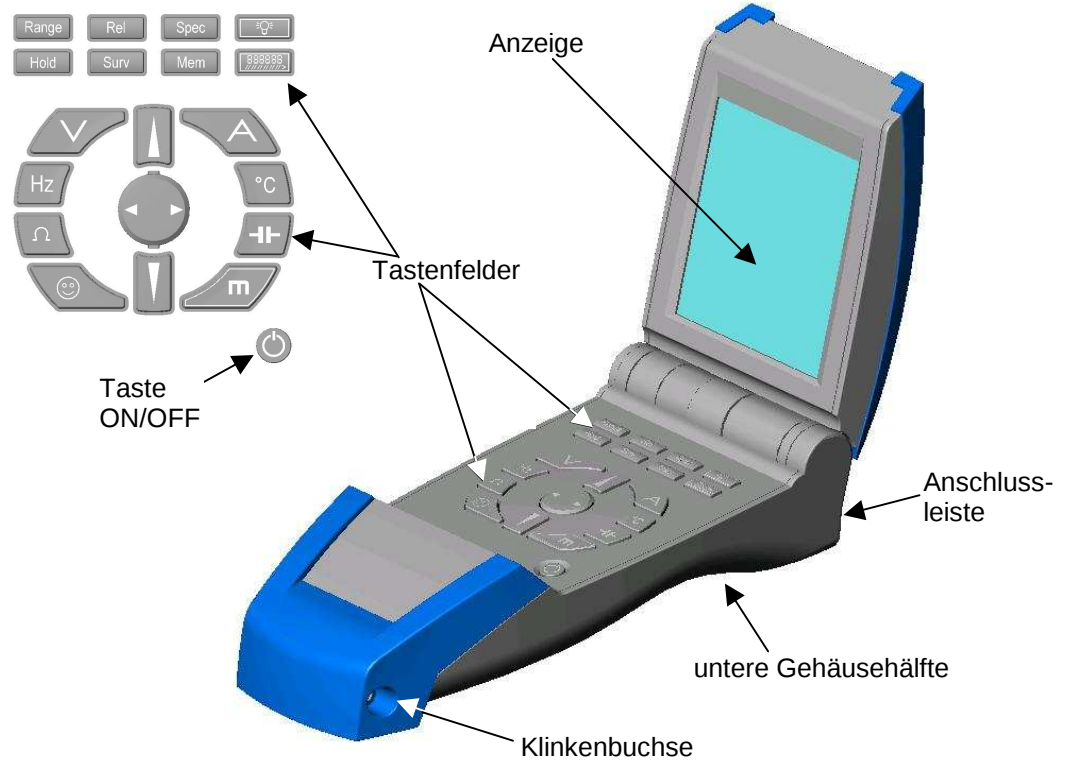

## Beschreibung des Geräts (Fortsetzung)

### Vorderseite

#### 1 Taste zum Ein-/Ausschalten



- Einschalten des Multimeters.
- Ausschalten des Multimeters.

👉 **Bei einer Fehlfunktion des Multimeters wird durch langes Drücken (> 1 s) dieser Taste der Normalbetrieb wiederhergestellt.**

#### 8 Tasten zur Auswahl der Hauptfunktionen



**Spannungsmessung** (Volt) oder Aufruf des Typs der Messung: AC, DC oder AC+DC

- Auswahl über dieselbe Taste oder über die Tasten .
- Bestätigung über die Taste oder automatisch nach 2 s.



**Strommessung** (Ampere) oder Aufruf des Typs der Messung: AC, DC oder AC+DC

- Auswahl über dieselbe Taste oder über die Tasten .
- Bestätigung über die Taste oder automatisch nach 2 s.



**Frequenzmessung** (Hz) ausgehend von einer Spannung VAC oder Zugriff zu dem manuellen Frequenzbereich < 900 kHz (default) oder > 900 kHz  
Durch langes Drücken wird das Menü zum Wechseln des Spannungsbereichs aufgerufen.

- Auswahl über die Tasten .
- Bestätigung über die Taste oder automatisch nach 2 s.

👉 Wechsel des Spannungsbereichs über die Tasten .



**Widerstandsmessung** (Ohm)

Bei erneutem Drücken:

- Aufruf der **Durchgangsprüfung** (🎵)
- Aufruf des **Diodentests** (➡)



**Temperaturmessung** oder Aufruf des Typs der Temperaturmessung: °C, °F oder K.

- Auswahl über die Tasten .
- Bestätigung über die Taste oder automatisch nach 2 s.
- Durch Drücken dieser Taste während der Auswahl des Typs der Messung wird der Typ des Messfühlers aufgerufen:
  - **Platinsonde**: Pt 100, Pt 1000, nur **MTX 3282, MTX 3283**
  - **Thermoelement**: J (TC J), K (TC K)

- Auswahl über die Tasten .
- Bestätigung über die Taste oder automatisch nach 2 s.

👉 Die Tasten ermöglichen eine Änderung der Skala des Grafik-Fensters.



**Kapazitätsmessung**



**"Bevorzugte"** Messung, vom Benutzer konfigurierbar.

Durch langes Drücken wird das Menü zur Konfiguration der Funktion "Bevorzugte Messung" aufgerufen.

👉 **Hinweise zur Konfiguration des Menüs siehe §. Funktion 😊**

## Beschreibung des Geräts (Fortsetzung)



Menü **Configuration** (Konfiguration) des Geräts. Über diese Taste kann auch ein Menü oder Untermenü bestätigt und verlassen werden.

### 3 Tasten zur Navigation und Änderung der Menüs



- Auswahl eines **Menüs** oder einer **Funktion** (Navigation Auf/Ab).
- Erhöhung oder Verringerung der gewählten Variablen.



- Auswahl einer **Funktion** (Navigation links/rechts).
- Änderung einer Funktion.
- Bewegung innerhalb von Untermenüs.

### 6 Tasten zur Aktivierung der verschiedenen Modi



Auswahl des Betriebsmodus, **AUTO**, **AUTO PEAK** **MTX 3282, MTX 3283**, **MANU**.

- Auswahl über dieselbe Taste oder über die Tasten .
- Bestätigung über die Taste oder automatisch nach 2 s.

Der Modus **AUTO PEAK** steht nur bei den Messungen **V** und **A** zur Verfügung.

Handelt es sich um eine Einbereichsmessung, wird dieser Bereich fest eingestellt und ein Drücken dieser Taste hat keine Wirkung.

*Beispiel: Diodentest, Durchgangsprüfung und Temperaturmessung.*

Durch Drücken einer der Tasten wird direkt der Modus **MANU**ell aufgerufen und der Messbereich kann geändert werden.



Aktivierung, Deaktivierung des Modus **REL** (relativ).

Bei aktivem Modus wird durch langes Drücken ein Fenster zur Einstellung der Referenz geöffnet.



Aktivierung, Deaktivierung der Anzeige der **Spezifikationen** für die Funktion und den gewählten Messbereich.



Aktivierung des Modus **HOLD** oder **AUTO HOLD**, Deaktivierung **NO HOLD**.

- Auswahl über dieselbe Taste oder über die Tasten .
- Bestätigung über die Taste oder automatisch nach 2 s.



Aktivierung, Deaktivierung des Modus **SURV** (Überwachung).

Durch langes Drücken wird ein Fenster zur Anzeige der letzten Aufzeichnungen geöffnet. Schließen des Fensters durch kurzes Drücken.



Aktivierung, Deaktivierung des Modus **MEM** (automatische Aufzeichnung).

Durch langes Drücken wird das Menü **Func. MEM** (Funktion MEM) geöffnet.

### 2 Tasten für Gebrauchsfunktionen



**Beleuchtung** der Anzeige bei einer dunklen Umgebung.

Durch langes Drücken wird das Menü zur Einstellung des **Kontrasts** der LCD-Anzeige aufgerufen.



Auswahl der Funktionen für die **3 Sekundäranzeigen**.

- Auswahl durch mehrmaliges Drücken dieser Taste.
- Durch langes Drücken wird dieser Modus beendet.

## Beschreibung des Geräts (Fortsetzung)

### Eingänge



Eingang für Spannungsmessung, Frequenzmessung, Diodentest, Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung, Kapazitätsmessung, Temperaturmessung.



Eingang für Strommessungen.



Referenzeingang.

### Anzeige


- Die Multimeter dieser Reihe besitzen eine grafische LCD-Anzeige (58 mm x 58 mm) mit einer Auflösung von 160 x 160, die ein bequemes Ablesen der Messergebnisse ermöglicht.
- Ein optimales Ablesen der LCD-Anzeige wird durch Änderung der Ausrichtung, Einstellung des Kontrasts und eventuell unter Verwendung der Anzeigenbeleuchtung erzielt.
- Die Modi, die gewählten Funktionen, die gemessenen elektrischen und physikalischen Größen und die Alarmsymbole werden auf der Anzeige klar dargestellt.
- Dem Benutzer steht eine Hilfe (i) zur jeweils gewählten Funktion zur Verfügung.
- Auf der Hauptanzeige werden auch das Vorzeichen und die Einheit des Messwerts angezeigt.

Je nach getroffener Auswahl erfolgt die Anzeige in grafischer oder digitaler Form:

#### Grafische Anzeige

Das Grafik-Fenster ermöglicht eine Verfolgung der Änderungen des Hauptmesswerts.


Das Grafik-Fenster und der Bargraph folgen permanent den Änderungen des Messwerts innerhalb des gewählten Bereichs.

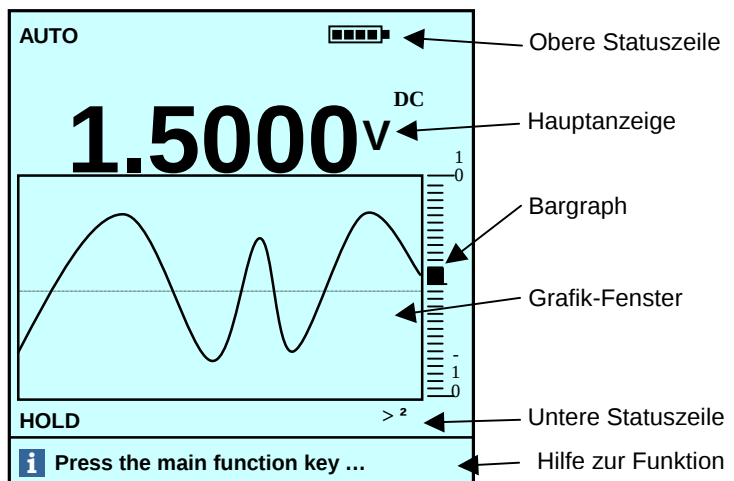

#### Anzeige der Sekundärfunktionen

Die Sekundäranzeigen beziehen sich auf die Funktionen **SPEC**, **REL**, **MEM**, **SURV** und **888888**:

Die Hauptanzeige und der Bargraph folgen permanent den Änderungen des Messwerts.

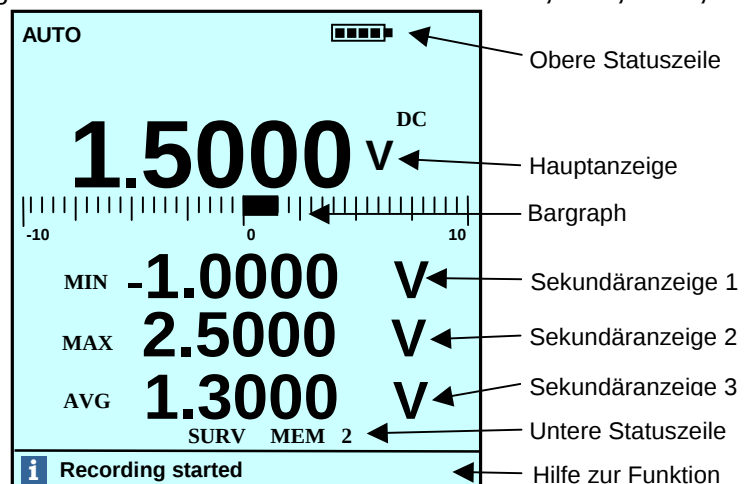

# Funktionsbeschreibung

## Vorbereitung für die Benutzung

### Anweisungen für die Inbetriebnahme

Die Benutzung dieser Multimeter setzt voraus, dass Sie die üblichen Sicherheitsbestimmungen beachten, d.h.:

- dass Sie sich vor den Gefahren des elektrischen Stroms schützen,
- dass Sie das Multimeter vor jeglicher falscher Anwendung bewahren.

Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur die mit diesem Gerät gelieferten Leitungen. Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass diese sich in einwandfreiem Zustand befinden.

### Stromversorgung des Geräts

- Die 3 Multimeter dieser Reihe arbeiten mit 3 Stück 1,5 V-Alkali-Batterien (LR6-AM3 AA) **oder** 3 Stück 1,2 V-NiMH-Akkus desselben Typs:
- ↳ Das **MTX 3281** wird mit 3 Stück 1,5 V-Alkali-Batterien (LR6-AM3 AA) geliefert. Es kann auch mit Akkus betrieben werden, bietet jedoch keine Lademöglichkeit (siehe §. Optionales Zubehör).
- ↳ Die Multimeter **MTX 3282** und **MTX 3283** werden mit 3 Stück 1,2 V-NiMH-Akkus und einem Steckernetzteil (12 VDC 3 VA) geliefert, das einen Betrieb des Geräts am Netz und gleichzeitig das Laden der Akkus ermöglicht.
- Wird das Steckernetzteil an das Gerät angeschlossen, werden die Akkus geladen, ohne daß sie herausgenommen werden müssen.
- Das Multimeter funktioniert nur bei eingesetzten Akkus/Batterien.



### Einschalten

Über die links gezeigte Taste.

### Ladezustandsanzeige

Auf der Anzeige wird ständig der Ladezustand der Batterien oder des Akkus angezeigt:



Batterien oder Akku zu 100 % geladen (> 75 %)



Batterien oder Akku zu 50 % geladen (> 26 %)



Mindestladezustand

Wenn die Versorgungsspannung nicht mehr ausreicht (d. h. 30 min Restbetriebsdauer), blinkt das Symbol auf der Anzeige und ein akustisches Signal ertönt. Da die Spezifikationen in diesem Fall nicht mehr garantiert werden, tauschen Sie bitte die Batterien aus oder laden Sie die Akkus (siehe folgende Seite).




Es kann Abweichungen zwischen der Anzeige des Lastenniveaus (Symbol) und des wirklichen Lastenniveaus der Akkumulatoren geben, Qualität und Leistungen nach. Um dieses Risiko zu vermeiden schlagen wir vor, dieselben Akkumulatoren (HX0051) zu benutzen, wie jene, die vom Konstrukteur geliefert wurden (siehe S. 41).

### Auswahl des Energietyps

Damit die Ladezustandsanzeige für die Batterien oder Akkus richtig funktioniert, muss der **Energietyp** ausgewählt werden:

- Öffnen Sie das Menü **Configuration** (Konfiguration) über die Taste .
- Wählen Sie die Funktion **General** (Allgemein) über die Tasten .
- Bestätigen Sie die **General Settings** (Allgemeine Einstellungen) über die Taste .

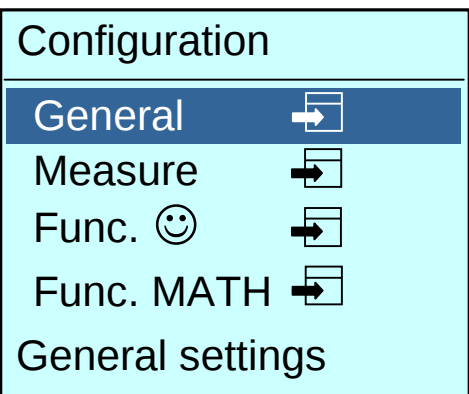

## Funktionsbeschreibung (Fortsetzung)

### Auswahl des Energietyps (Fortsetzung)

- Wählen Sie das Menü **Energy type** (Energietyp) über die Tasten  .
- Ändern Sie den Energietyp (**bat.** oder **acc.**) über die Taste .
- Bestätigen Sie und verlassen Sie die einzelnen Menüs über die Taste .

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| General     |                                                                                     |
| IR baud     | 9600                                                                                |
| Config      | utilis.                                                                             |
| Energy      | acc                                                                                 |
| Accumulator |  |
| Energy type |                                                                                     |

### Laden der Akkus, nur für

MTX 3282  
MTX 3283

Die 3 Akkus müssen zum Laden nicht aus dem Multimeter herausgenommen werden. Das Laden der Akkus ist nur möglich, wenn im Menü Energy type (Energietyp) die Option **Accumulator** (Akku) gewählt wurde (siehe oben).

Bevor Sie den Ladevorgang durchführen, wählen Sie die Kapazität (Standard ist 2200 mAh) der in das Gerät eingesetzten Akkus:

- Wählen Sie **Accumulator** im Menü General (Allgemein) über die Tasten  .
- Wenn Sie **Accumulator** (Akku) über die Taste  bestätigen, erscheint ein Menü zur Einstellung der Akkukapazität (in mAh):

Acc. capacity

---

02200 mAh

- Wählen Sie die zu ändernde Ziffer über die Taste .
- Ändern Sie den Wert über die Tasten  .
- Bestätigen Sie die Akkukapazität und verlassen Sie die einzelnen Menüs über die Taste .

 **Um die Akkus in einem guten Zustand zu bewahren, warten Sie mit dem Laden, bis der Ladezustand  angezeigt wird.**

- Stecken Sie dann den Stecker des Netzteils (12 VDC, 3 VA) in die Klinkenbuchse (siehe Abbildung der Vorderseite).
- Stecken Sie das Netzteil (12 VDC, 3 VA) in eine Steckdose.



Das links gezeigte Symbol erlaubt die Verfolgung des Ladevorgangs auf der Anzeige.

Die Akkus sind vollständig geladen, wenn das Symbol  nicht mehr blinkt.

Die Multimeter **MTX 3282** und **MTX 3283** enthalten NiMH-Akkus. Verbrauchte Akkus sind an ein Recyclingunternehmen oder eine Firma zur Aufarbeitung von gefährlichen Stoffen zu geben.




**Werfen Sie diese Akkus niemals in den Hausmüll. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.**

 Bei der Lieferung des Multimeters kann es sein, dass die Akkus entladen sind und eine vollständige Aufladung erforderlich ist.

## Funktionsbeschreibung (Fortsetzung)

### Laden der Akkus bei ausgeschaltetem Multimeter

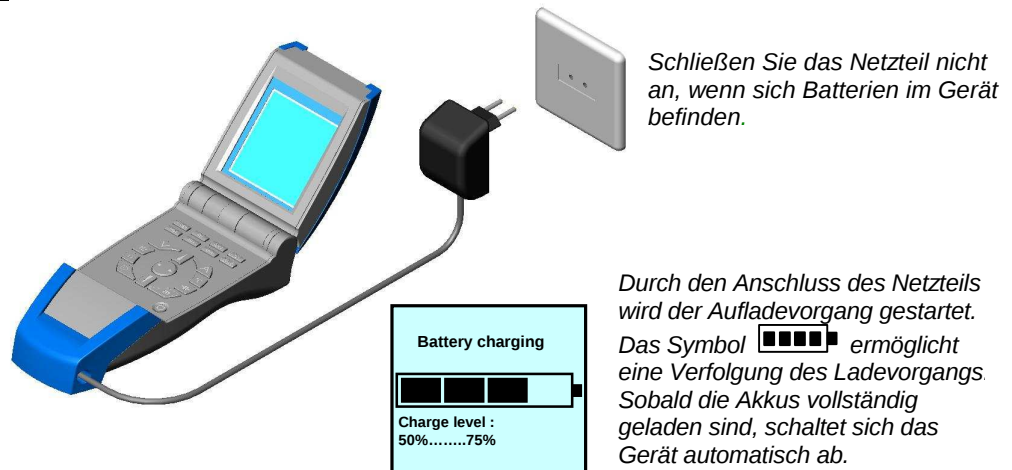

### Sicherung "Messung A"

Eine Sicherung stellt einen Schutz bis 11 A bei Strommessungen sicher. Sie darf nur durch eine Sicherung gleicher Bauart ausgetauscht werden: 11 A, 20 kA, 1000 V, 10 x 38 mm, HPC (hohes Schaltvermögen).

### Überprüfung der Sicherung für Strommessung

Testen Sie die Sicherung für Strommessung anhand des folgenden Verfahrens:

1. Wählen Sie die Funktion Ampere über die Taste **A**.
2. Schließen Sie eine Messleitung an Buchse **A** an.
3. Überprüfen Sie, ob die Anzeige **LEADS** vom Display verschwindet (Vorhandensein einer Leitung). Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Sicherung austauschen.


### Austausch der Sicherung oder der Batterien

**Bevor Sie mit dem Austausch der Sicherung oder der Batterien beginnen, beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise am Anfang dieser Bedienungsanleitung. Gehen Sie dann folgendermaßen vor:**

1. Lösen Sie die Messleitungen vom zu messenden Kreis und ziehen Sie sie vom Gerät ab.
2. Ziehen Sie beim **MTX 3282, MTX 3283** das Stromversorgungskabel des 12 VDC-Netzteils ab.
3. Schalten Sie das Gerät aus.
4. Lösen Sie die Schraube auf der Rückseite des Geräts.
5. Klappen Sie den Deckel auf der Rückseite des Gehäuses auf, um Zugriff auf das Fach für die Batterien und die Sicherung zu haben.
6. Nehmen Sie die Sicherung oder die Batterien heraus und ersetzen Sie sie durch identische Modelle.
7. Setzen Sie den Deckel wieder auf und schrauben Sie ihn fest.

**Datum und Uhrzeit werden bei herausgenommenen Batterien ca. 1 Minute lang im Gerät gespeichert. Die aufgezeichneten Messwerte werden ohne Zeitbegrenzung dauerhaft gesichert.**

### Öffnen des Multimeters, Zugriff auf das Fach für Batterien und Sicherung

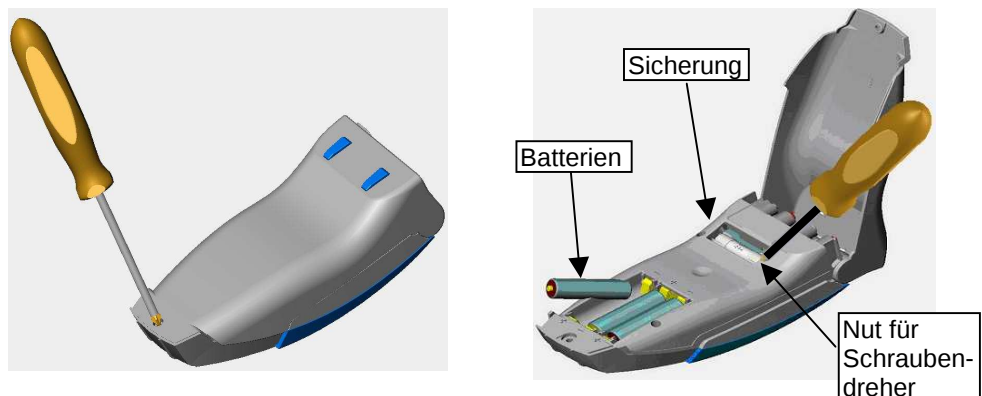

## Funktionsbeschreibung (Fortsetzung)

### Anfangseinstellungen

Das Menü **General** (Allgemein) stellt die Multimeter-Parameter entsprechend den Benutzungsbedingungen und den Präferenzen des Benutzers dar.

- Öffnen Sie das Menü **Configuration** (Konfiguration) über die Taste .
- Wählen Sie das Menü **General** (Allgemein) über die Tasten   und dann über die Taste .

| General                      |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Language                     | En                                                                                |
| Date/Time                    |  |
| Beep                         | on                                                                                |
| Sleep                        | off                                                                               |
| Set language<br>Choix langue |                                                                                   |

| General                      |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrast                     |  |
| Back-light                   | 10 s                                                                                |
| Comm.                        | IR                                                                                  |
| IR baud                      | 9600                                                                                |
| Back-light auto-off<br>delay |                                                                                     |

### Auswahl der Sprache

Zwei Optionen sind möglich: Französisch (**Fr**) oder Englisch (**En**, Standard).

### Einstellung von Datum und Uhrzeit

| Date and time |             |
|---------------|-------------|
| 08            | : 03 : 2005 |
| 10            | : 03 : 45   |

- Wählen Sie die Variablen über die Taste .
- Ändern Sie den Wert über die Tasten .
- Bestätigen Sie die Werte und starten Sie die Uhr beim Schließen des Menüs über die Taste .

### Aktivierung des Summers (Beep)

Bestätigung (Standard) oder Aufhebung der Ausgabe eines akustischen Signals (**Beep**) unter folgenden Umständen:

- Drücken einer Taste,
- Aufzeichnung einer Messung (Modus **MEM**),
- Vorhandensein einer Spannung größer 60 VDC oder 30 VAC am Eingang "V",
- Erfassung einer stabilen Messung im Modus **AUTO HOLD**,
- nicht ausreichende Versorgungsspannung (**Batterie**).

 Unter folgenden Umständen wird das akustische Signal auch bei deaktiviertem Summer ausgegeben:

- \* bei der Durchgangsprüfung,
- \* bei einer Messbereichsüberschreitung (Spannung oder Strom).
- \* ab einer Messung von 10 A,
- \* bei einer Inkompatibilität zw. Position der Messleitungen und gewählter Funktion.

### Automatische Abschaltung (Sleep)

Bestätigung (Standard) oder Aufhebung der automatischen Abschaltung (**Sleep**) nach 30 Minuten, wenn während dieser Zeit keine Taste auf der Vorderseite des Multimeters betätigt wurde.

Im Modus **SURV**, **MEM** und **Communication** ist die automatische Abschaltung nicht aktiviert.



Zu Ihrer Sicherheit ist die automatische Abschaltung deaktiviert, wenn die am Eingang anliegenden gemessenen Größen (Spannung, Strom) die Gefahrenschwelle übersteigen (Symbol links wird angezeigt).

### Kontrast der Anzeige

- Ändern Sie den Wert (Standard: 50 %) über die Taste .
- Bestätigen Sie die Einstellung über die Taste .

 Durch langes Drücken der Taste  wird direkt das Menü aufgerufen, über  wird die Einstellung bestätigt.

## Funktionsbeschreibung (Fortsetzung)

### Einstellung der Beleuchtung der Anzeigen

Auswahl der Einschaltdauer für die **Beleuchtung** der Anzeige, um den Stromverbrauch des Multimeters zu begrenzen.

6 Zeiten sind möglich: **10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 10 min** oder **infinite** (keine Ausschaltung).

☞ **Standardmäßig ist die Ausschaltzeit für die Anzeigenbeleuchtung auf 2 min eingestellt.**

### Startkonfiguration (Config)

- Im Benutzermodus (**user mode**) startet das Gerät mit der individuellen Konfiguration des Benutzers und der beim Ausschalten des Geräts gewählten Funktion.

- Im Basismodus (**basic**) startet das Multimeter mit der Standardkonfiguration (siehe Seite 15) und der Funktion Volt (AC+DC).

☞ **Konfiguration beim Wiedereinschalten ohne angeschlossene Messleitungen. Sind die Messleitungen angeschlossen, werden sie bei der Auswahl der Funktion berücksichtigt.**

### Sonderkonfigurationen des Geräts

Über das Menü **Measure** (Messung) können Sie die Konfiguration des Geräts an die Messumgebung anpassen:

| Measure           |     |
|-------------------|-----|
| Filter            | yes |
| Impedance         | 1G  |
| dBm REF           | →   |
| W REF             | →   |
| Filter activation |     |

- Öffnen Sie das Menü **Configuration** (Konfiguration) über die Taste .

- Wählen Sie das Menü **Measure** (Messung) über die Tasten   und dann über die Taste .

### Filter

Aktivierung eines **Filters** zur Verbesserung der Frequenzunterdrückung bei Messungen mit schwachem Pegel im Modus VDC.

☞ **Standardmäßig ist das Filter aktiv.**

### Impedance (Impedanz)

Auswahl der gewünschten Eingangs**impedanz** in den Bereichen 100 und 1000 mV (1 V).

- Bereich 100 mVDC und AC+DC: 2 mögliche Impedanzen: 1 GΩ oder 10 MΩ  
- Bereich 1000 mV : 2 mögliche Impedanzen: 1 GΩ oder 20 MΩ

☞ **Standardwerte: Bereich 100 mV = 10 MΩ, Bereich 1000 mV = 20 MΩ**

### dBm REF MTX 3283

*Erinnerung: Eine Messung von 0 dBm mit einem Referenzwiderstand von 600 Ω wird bei einer Spannung von 0,7746 VAC erzielt.*

| Set dBm ref |  |
|-------------|--|
| 00600 ohm   |  |

Wählen Sie die zu ändernde Ziffer über die Taste .

- Ändern Sie den Wert über die Tasten  .
- Bestätigen Sie den **Referenzwiderstand** für **dBm** und verlassen Sie das Menü über .

☞ **Standardwert ist 600 Ω.**

## Funktionsbeschreibung (Fortsetzung)

**W REF**  
**MTX 3283**

Einstellung des Werts für den Referenzwiderstand (**W REF**) zwischen 1 Ω und 10.000 Ω für Messungen der Resistivleistung:

Die durchgeführte Berechnung lautet:

$$\frac{(\text{gemessene Spannung})^2}{\text{W REF}} \quad (\text{Einheit W})$$

$$(\text{gemessener Strom})^2 * \text{W REF} \quad (\text{Einheit W})$$

Die Einstellung erfolgt wie beim **Referenzwiderstand** für **dBm**.




**Standardwert ist 50 Ω.**

**W REF wird für die Berechnung der Resistivleistung (W) verwendet mit**  
**REF = W REF sowie für die Berechnung der Leistung (V \* A) mit**  
**V (Ref.) = W REF**

### Initialisierung der Werte


Die Parameter der Konfiguration können in einem einzigen Arbeitsschritt wiederhergestellt werden (Standardwerte):

- Öffnen Sie das Menü **Configuration** (Konfiguration) über die Taste .
- Wählen Sie die Funktion **Default init** (Standardwerte) über die Tasten .

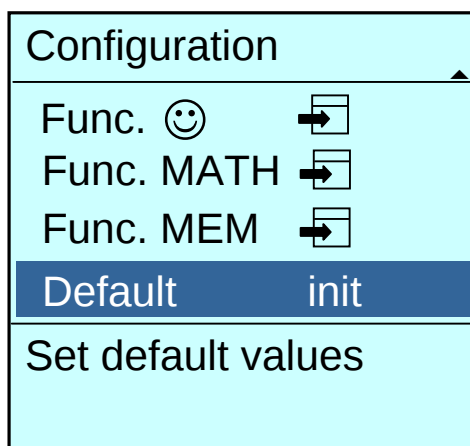

- Bestätigen Sie die Initialisierung über die Taste .

Das Laden der Standardwerte wird durch die folgende Meldung bestätigt:

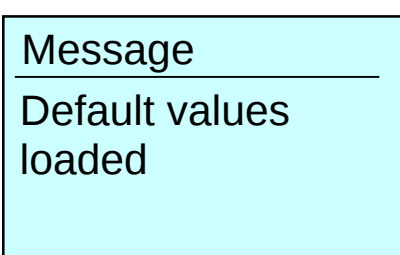

Verlassen Sie die einzelnen Menüs über die Taste .

Die Sprache und die aktive Hauptfunktion werden nicht geändert.

### **Standard-konfiguration**

**General:** Language: En; Beep: on; Sleep: on; Contrast: 50 %; Lighting: 2 min  
Communication: IR; IR baud: 9600; Configuration: basic  
Energy: battery **MTX 3281**, accumulator **MTX 3282, MTX 3283**  
Accumulator capacity: 2200 mAh

**Measurement:** Filter: aktiv; Impedance: 10 / 20 M; dBm REF: 600 Ω; W REF: 50 Ω

**Favourite und Func. MATH:** Fonction V, Coefficient A: 1; Coefficient B: 0 ; Unit: none

**Func. MEM:** Recording frequency: 1 s; No. of records: 1000

**Hauptfunktionen:** V, A: AUTO und AC+DC; H<sub>z</sub>: Bereich 10 V;  
Ω, Capacity: AUTO; °C: °C und Pt 100

## Funktionsbeschreibung (Fortsetzung)

### Zugriff auf die Hauptfunktionen

#### Anschluss der Messleitungen

Die Anzahl der Eingangsbuchsen ist auf 3 begrenzt: **COM**, **V**,  $\Omega$ ,  $\rightarrow$   $\vdash$  und **A**. Schließen Sie die schwarze Leitung an die Buchse **COM** (für alle Messungen) an.

### Zugelassene Funktionen beim Anschluss an die Buchse V $\Omega$ $\rightarrow$ $\vdash$



#### Spannungsmessung (Volt).

**PEAK** zeigt sich an, wenn ein Spannungsspitz (Messung Pk+, Pk-) festgestellt wird, der höher als der aktive Spannungsbereich ist.



#### Frequenzmessung (Hz) ausgehend von einer Spannung VAC.



Beim 1. Drücken wird die **Widerstandsmessung** (Ohm) aufgerufen.

Beim 2. Drücken wird die **Durchgangsprüfung** ( $\rightarrow$   $\vdash$ ) aufgerufen.

Beim 3. Drücken wird der **Diodentest** ( $\rightarrow$   $\vdash$ ) aufgerufen.



Beim ersten Drücken wird die **Temperaturmessung** (gemäß der letzten Funktionskonfiguration) aufgerufen.

Beim 2. Drücken wird der **Typ der Temperaturmessung** aufgerufen: **°C, °F, K**.

Auswahl über  $\uparrow$   $\downarrow$ , Bestätigung über  $\odot$  oder automatisch nach 2 s.

Durch erneutes Drücken dieser Taste während der Auswahl des Typs der Messung wird der **Typ des Messfühlers** aufgerufen:

- **Platinsonde**: Pt100 oder Pt1000, nur **MTX 3282, MTX 3283**

- **Thermoelement**: J oder K (TC J, TC K)

Auswahl über  $\uparrow$   $\downarrow$ , Bestätigung über  $\odot$  oder automatisch nach 2 s.

$\uparrow$  Die Tasten  $\uparrow$   $\downarrow$  ermöglichen eine Änderung der Skala des Grafikfensters.



#### Kapazitätsmessung



"**Bevorzugte**" Messung, vom Benutzer konfigurierbar.

Hinweise zur Konfiguration des Menüs siehe §. Funktion  $\odot$



Menü **Configuration** (Konfiguration) des Geräts.

### Zugelassene Funktionen beim Anschluss an die Buchse A



Beim Anschluss der roten Messleitung an die Buchse **A** wird automatisch die **Strommessung** (AC + DC) ausgewählt.

Wenn der Benutzer eine Strommessung auswählt und in der Buchse **A** befindet sich kein Kabel oder die Sicherung fehlt, blinkt das Symbol **LEADS**.

#### Strommessung (Ampere).

$\uparrow$  Die Strommessung erfolgt im gesamten Messumfang mit automatischer (Auto Peak) Messbereichswahl ( $\mu$ A, mA, A).

**PEAK** zeigt sich an, wenn ein Stromspitz (Messung Pk+, Pk-) festgestellt wird, der höher als der aktive Strombereich ist.



"**Bevorzugte**" Messung, vom Benutzer konfigurierbar.

$\uparrow$  Hinweise zur Konfiguration des Menüs siehe §. Funktion  $\odot$



Menü **Configuration** des Geräts.

## Funktionsbeschreibung (Fortsetzung)

### Steuerung der Auswahl der Messbereiche

Über die Taste  können drei verschiedene Betriebsmodi ausgewählt werden:

- **AUTO**
- **AUTO PEAK**  
- **MANU**

- Auswahl über dieselbe Taste oder über die Tasten  .
- Bestätigung über die Taste  oder automatisch nach 2 s.

Handelt es sich um eine Einbereichsmessung, wird dieser Bereich fest eingestellt und ein Drücken der Taste  hat keine Wirkung.

 *Beispiel:* Diodentest, Durchgangsprüfung und Temperaturmessung.

#### Modus "AUTO"

Bei Beginn einer Messung ist standardmäßig der Modus **AUTO** aktiviert und die Auswahl des Messbereichs erfolgt automatisch durch das Multimeter.

#### Modus "AUTO PEAK"


Im Modus **AUTO PEAK** erfolgen die Wechsel des Messbereichs über eine schnelle Erfassung der Spitzenwerte entweder eine positive oder negative Meßbereichsüberschreitung.

 *Der Modus AUTO PEAK steht nur bei Messungen AC, AC+DC für V und A zur Verfügung. Er verhindert eine unpassende Überschreitung des für das Gerät angegebenen Spitzenfaktors.*

#### Modus "MANU"

Wenn dieser Modus gewählt wurde und für die betreffende Funktion gültig ist, kann über die Tasten   der Messbereich gewechselt werden.

Betroffene Messungen: Spannung, Frequenz, Strom, Widerstand, Kapazität.

 *Durch Drücken einer der Tasten   wird direkt der Modus MANUell aufgerufen und der Messbereich kann geändert werden.*

### Steuerung der Beibehaltung der Anzeige

Über die Taste  können zwei verschiedene Betriebsmodi ausgewählt werden:

- **HOLD**
- **AUTO HOLD**

**NO HOLD** deaktiviert den Modus.

- Auswahl über dieselbe Taste oder über die Tasten  .
- Bestätigung über die Taste  oder automatisch nach 2 s.

#### HOLD

Der Modus **HOLD** behält den Wert der laufenden Hauptmessung im Moment des Drückens der Taste auf dem Display. Das Gerät setzt die Messungen fort und zeigt sie im Grafik-Fenster oder auf der Sekundäranzeige an (Modus **REL**).

 *Die Auswahl des Messbereichs bleibt unverändert: AUTO oder MANUell, entsprechend der Konfiguration beim Aufrufen dieses Modus.*

#### AUTO HOLD

behält den Wert der laufenden Hauptmessung bei jeder Erkennung eines stabilen Messwerts auf dem Display. Gleichzeitig erfolgt eine Bestätigung durch Ausgabe eines akustischen Signals (falls im Menü Configuration (Konfiguration) nicht die Option "Beep off" (Signalton aus) gewählt wurde).

Die gespeicherten Werte werden bis zur nächsten stabilen Messung auf dem Display angezeigt (Messdifferenz von  $0 \pm 100$  Digits) oder bis zum Verlassen des Modus **AUTO HOLD**.

Das Gerät setzt die Messungen fort und zeigt sie im Grafik-Fenster oder auf der Sekundäranzeige an (Modus **REL**).

 *Die Auswahl des Messbereichs (AUTO oder MANUell) bleibt entsprechend der Konfiguration beim Aufrufen dieses Modus unverändert. Der Modus AUTO HOLD steht nur bei den Messungen V und A zur Verfügung.*

## Funktionsbeschreibung (Fortsetzung)

### REL

Beim Modus **REL** wird die laufende Hauptmessung als Referenz genommen. Sie wird auf die Sekundäranzeige verschoben: **REF**.

- Die Hauptanzeige und der Bargraph zeigen weiterhin den gemessenen Momentanwert.
- Die Sekundäranzeige  $\Delta$  zeigt die absolute Abweichung zwischen dem gemessenen Momentanwert und dem aufgezeichneten Referenzwert.
- Die Sekundäranzeige  $\Delta \%$  zeigt die relative Abweichung zwischen dem gemessenen Momentanwert und dem aufgezeichneten Referenzwert.




**Die Auswahl des Messbereichs erfolgt "AUTOMatisch" oder "MANUell" entsprechend der Konfiguration beim Aufrufen dieses Modus.**



**Die Anzeigen  $\Delta$  und  $\Delta \%$  werden im aktuellen Messbereich gehalten. Im Modus AUTO können sie nicht den Bereich der Referenz beim Aufrufen des Modus REL unterschreiten.**



Bsp.: Messung einer Spannung von 1,5 VDC bei einer auf 1 V eingestellten Referenz:

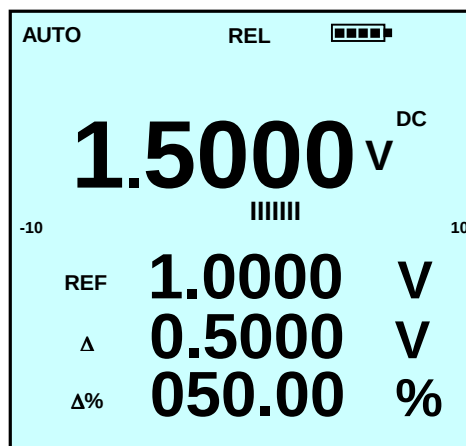


### Einstellung der Referenz

Bei aktivem Modus wird durch langes Drücken der Taste ein Fenster zur Änderung der Referenz **REF** geöffnet.

- Wählen Sie zu ändernde Ziffer über die Taste .
- Ändern Sie die gewählte Ziffer über die Tasten .
- Bestätigen Sie die neue Referenz und verlassen Sie das Menü über die Taste .


Beispiel:

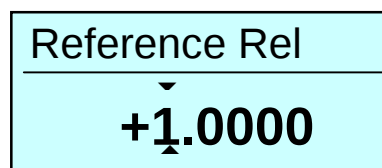

## Funktionsbeschreibung (Fortsetzung)

### **SURV**


- Im Modus **SURV** werden die Änderungen eines Signals überwacht, indem die Extremwerte (**MIN** und **MAX**) der Hauptmessung aufgezeichnet werden und daraus der Mittelwert (**AVG**) berechnet wird.  
Für jede gespeicherte Größe zeichnet das Multimeter die zugehörigen Werte für Datum und Uhrzeit auf.
- ☞ **Beim Einschalten reinitialisiert das MTX 3281 das Datum und die Uhrzeit (01:01:2000, 00:00:00).**  
**Führen Sie deshalb vorher eine Einstellung durch, damit die Aufzeichnungen richtig "datiert" werden (siehe §. Einstellung von Datum und Uhrzeit).**
- Beim Aufrufen des Modus **SURV** durch kurzes Drücken der Taste werden die letzten Messungen **MIN** und **MAX** gelöscht und anschließend mit der momentanen Messung initialisiert.
- ☞ **SURV blinkt, wenn dieser Modus aktiv ist.**
- Jede **MIN** oder **MAX** Erkennung führt zur Ausgabe des akustischen Signals (wenn im Menü General (Allgemein) die Konfiguration "Beep on" (Signalton ein) gewählt wurde).
- **AVG** ist die Berechnung des Mittelwerts aller seit Aktivierung des Modus **SURV** durchgeführten Messungen.
- Die aufgezeichneten Daten können durch langes Drücken der Taste  während der Überwachung oder nach dem Verlassen des Modus angezeigt werden.

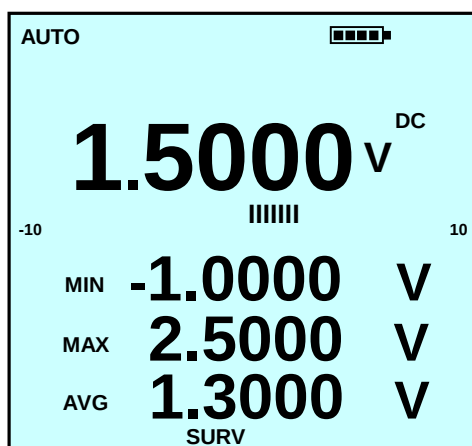

- Im Modus **SURV**:
  - kann die Steuerung der Auswahl der Messbereiche MANU oder AUTO gewählt werden.
  - werden die aktuellen Messungen, der Wert MIN und MAX im jeweils günstigsten Messbereich dargestellt.



- Anzeige der aufgezeichneten Daten durch langes Drücken der links gezeigten Taste:

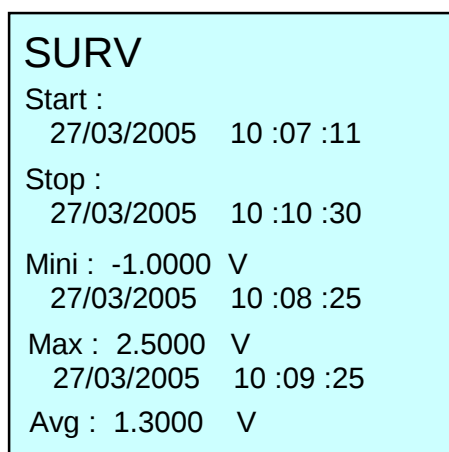

Zu den aufgezeichneten Daten werden das Datum, die Uhrzeit und der Bereich der Überwachung angezeigt.


Verlassen der Ablesung durch kurzes Drücken der Taste  oder .

## Funktionsbeschreibung (Fortsetzung)

### SPEC

Ausgehend von den technischen Spezifikationen zeigt der Modus **SPEC** direkt die Toleranz der laufenden Messung an, ohne dass diese herausgesucht und berechnet werden muss.

🔍 Beispiel:

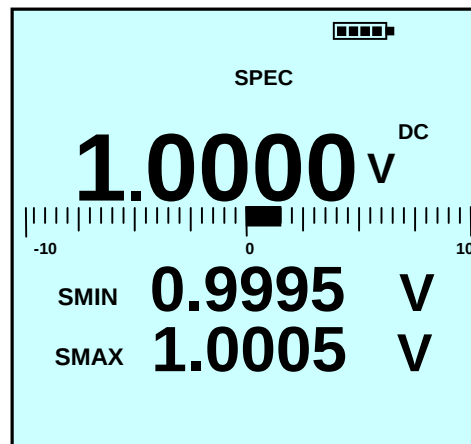


Ausgehend von der Hauptanzeige:

- zeigt das Gerät die Spezifikationen (x % der Anz.  $\pm n$  Digits) in Abhängigkeit vom Typ der Messung und vom gewählten Messbereich an.
- berechnet das Gerät den Bereich, in dem sich der wirkliche Wert befindet, wenn sich das Gerät innerhalb seines Toleranzbereichs befindet:  
Wert **SMIN** → Minimalspezifikation  
Wert **SMAX** → Maximalspezifikation

### MEM

- Der Modus **MEM** zeichnet den Inhalt der Digitalanzeige(n) mit einer vorprogrammierten Erfassungsrate im Speicher des Geräts auf.
- Durch kurzes Drücken von **Mem** wird eine Reihe von Aufzeichnungen gestartet.
- Das Symbol **MEM** blinkt während der gesamten Aufzeichnungsdauer; gleichzeitig wird die Anzahl der durchgeführten Aufzeichnungen angezeigt.
- Durch erneutes Drücken von **Mem** wird die Speicherung der Messwerte gestoppt.
- Die Anzahl der Werte, die für eine Messreihe gespeichert werden sollen, ist programmierbar: Die Aufzeichnung kann somit automatisch beendet werden.
- 👉 Durch erneutes Drücken von **Mem** wird eine neue Reihe von Aufzeichnungen gestartet.
- Die Aufzeichnungskapazität beträgt 6500 Messwerte, 158 max. für **MTX 3281**. Die Anzahl der Aufzeichnungsreihen ist auf 10 begrenzt.

🔍 Beispiel:  
Aktivierung des  
Modus **MEM** während  
des Modus  
Überwachung

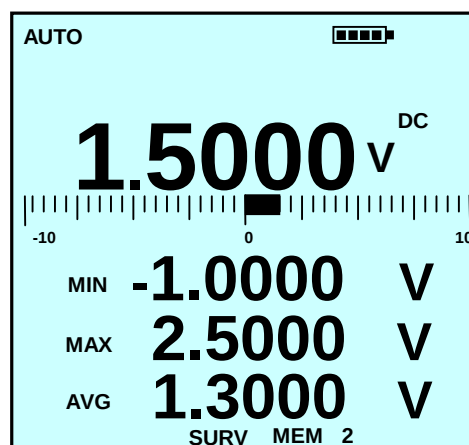

- Darüber hinaus kann der Modus **MEM** während des Modus **SURV** oder der Anzeige von Sekundärfunktionen gestartet werden. Die während der Aufzeichnung vorhandenen Parameter werden gesichert. Sie können anschließend wie die Hauptfunktion ausgewählt und angezeigt werden.

👉 Beim Einschalten reinitialisiert das **MTX 3281** das Datum und die Uhrzeit (01:01:2000, 00:00:00).


Führen Sie deshalb vorher eine Einstellung durch, damit die Aufzeichnungen richtig "datiert" werden (siehe §. Einstellung von Datum und Uhrzeit).

## Funktionsbeschreibung (Fortsetzung)

### Konfiguration des Modus MEM

Der Modus **MEM** wird in der Funktion **Func. MEM** (Funktion MEM) des Menüs **Configuration** (Konfiguration) konfiguriert.

- Öffnen Sie das Menü **Configuration** (Konfiguration) über die Taste .
- Wählen Sie die Funktion **Func. MEM** über die Tasten .

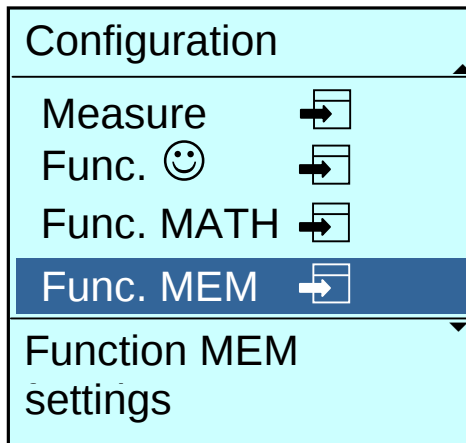


- Bestätigen Sie **Func. MEM** über die Taste .


 Durch langes Drücken auf  wird das Menü **Func. MEM** (Funktion MEM) direkt geöffnet.

### Programmierung der Aufzeichnungsrate

- Wählen Sie die Funktion **Rate** über die Tasten .

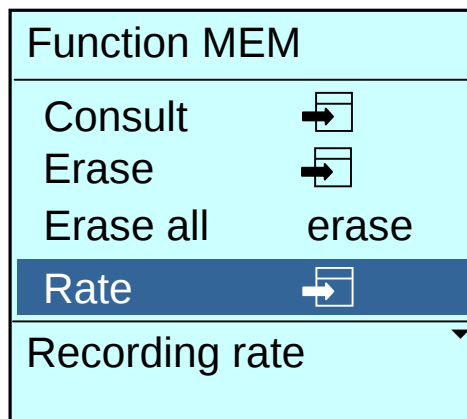

- Wenn Sie **Rate** über die Taste  bestätigen, erscheint ein Menü zur Einstellung der gewünschten Aufzeichnungsrate in Stunden, Minuten und Sekunden:

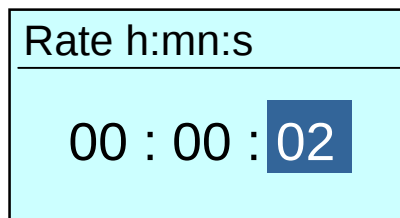

- Wählen Sie die Variablen Stunde, Minute und Sekunde über die Taste .
- Ändern Sie den Wert über die Tasten .
- Bestätigen Sie die Aufzeichnungsrate und verlassen Sie die einzelnen Menüs über die Taste .


 Die kleinste Aufzeichnungsrate beträgt 23 h, 59 min, 59 s.  
Die Standard-Aufzeichnungsrate beträgt 1 s.

## Funktionsbeschreibung (Fortsetzung)


### Programmierung der Anzahl der Aufzeichnungen

Die Festlegung einer Anzahl von Aufzeichnungen für eine Messreihe ermöglicht eine automatische Beendigung der Aufzeichnung.

- Wählen Sie die Anzahl der Aufzeichnungen (**No. rec.**) im Menü **Function MEM** über die Tasten  .

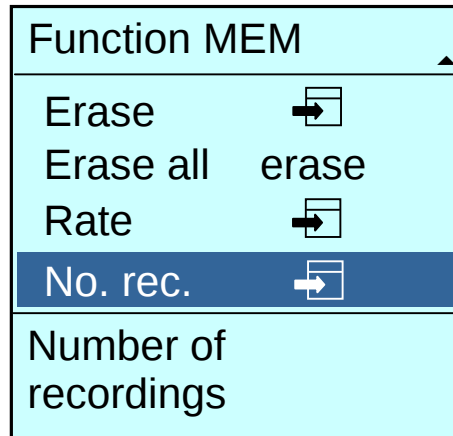

- Bestätigen Sie **No. rec.** über die Taste .

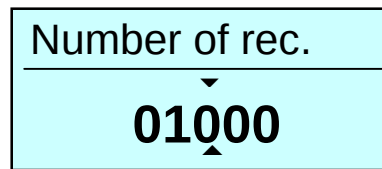

- Wählen Sie die zu ändernde Ziffer über die Taste .
- Ändern Sie den Wert über die Tasten  .
- Bestätigen Sie die Anzahl der Aufzeichnungen und verlassen Sie die einzelnen Menüs über die Taste .

Erinnerung Die Aufzeichnungskapazität beträgt max. 6500 Messwerte (158 max. **MTX3281**)

 Standardmäßige Anzahl der Aufzeichnungen: 1000.

### Anzeige der aufgezeichneten Daten

| Recordings      |          |
|-----------------|----------|
| 28/03/05        | 10:40:40 |
| 28/03/05        | 10:41:08 |
| 29/03/05        | 11:05:20 |
| 30/03/05        | 15:30:42 |
| 5 val. (2 s), V |          |

- Wählen Sie das Menü **Consult** (Anzeige) in **Function MEM** zur Anzeige der Liste der Aufzeichnungen.

Jede Aufzeichnung wird durch Datum und Uhrzeit ihres Beginns identifiziert.

- Wählen Sie eine Aufzeichnung über die Tasten  .
- Bestätigen Sie die Auswahl über die Taste .


-  Zur Auswahl einer Aufzeichnung werden angezeigt:
- die Anzahl der aufgezeichneten Werte,
  - die Aufzeichnungsrate,
  - die Funktion, in der die Aufzeichnung durchgeführt wurde,
  - die gegebenenfalls während der Aufzeichnung aufgerufenen Sekundärfunktionen.

Erinnerung Die Anzahl der Aufzeichnungsreihen ist auf 10 begrenzt.

## Funktionsbeschreibung (Fortsetzung)

### Anzeige der Daten einer Aufzeichnung

Die angezeigte Kurve wird in Abhängigkeit von den Werten für MIN, MAX und von der Anzahl der Aufzeichnungen an das Grafik-Fenster angepasst.

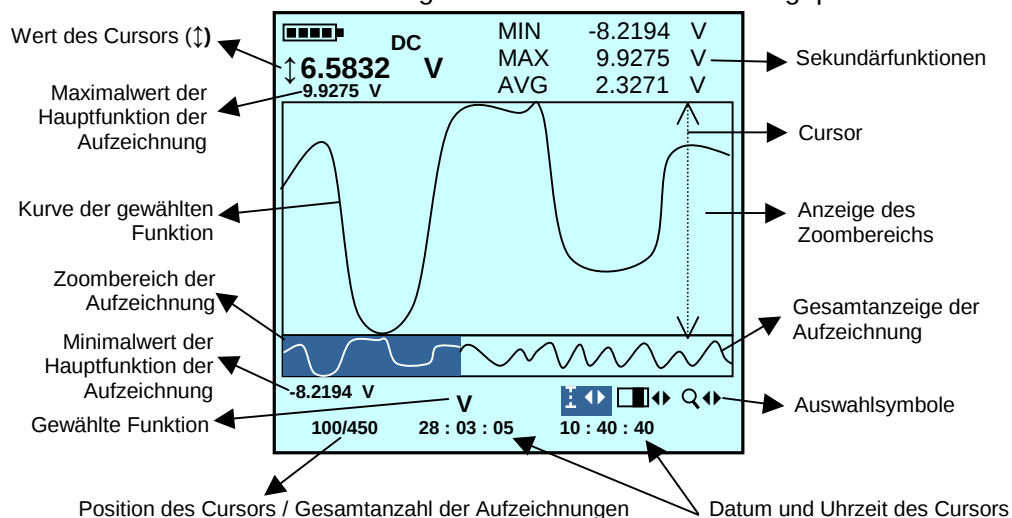

- Wählen Sie die anzuzeigende Funktion (Haupt- oder Sekundärfunktion) oder das Auswahl-symbol über die Tasten , bestätigen und ändern Sie den Wert über die Taste .
- Wählen Sie die anzuzeigende Funktion.

~~Beispiel~~ : Hauptfunktion : **V**

Sekundärfunktion : **MIN, MAX, AVG** für **SURV** Modus

|                                                                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Versetzen des Cursors                                                                     |
|  | Versetzen des Zoombereichs (bei aktivem Zoom wird das Symbol angezeigt)                   |
|  | Aktivieren, deaktivieren eines Zooms (bei einem möglichen Zoom wird das Symbol angezeigt) |

- Verlassen Sie die Anzeige einer Aufzeichnung über die Taste 

### Löschen einer Aufzeichnung aus dem Speicher

Sie können eine bestimmte Aufzeichnung, die durch Datum und Uhrzeit ihres Beginns identifiziert wird, aus dem Speicher des Geräts löschen.

- Wählen Sie das Menü **Erase** (Löschen) in **Function MEM** zur Anzeige der Liste der Aufzeichnungen.
- Wählen Sie die zu löschende Aufzeichnung über die Tasten  .
- Bestätigen Sie das Löschen über die Taste . Die gewählte Aufzeichnung wird aus der Liste entfernt.

## Vollständiges Löschen des Speichers

Sie können sämtliche im Speicher des Geräts enthaltenen Aufzeichnungen in einem einzigen Arbeitsschritt löschen.

Message  
erased

- Wählen Sie das Menü **Erase all** (Alles löschen) in **Function MEM**.
- Bestätigen Sie das Löschen über die Taste .

Das vollständige Löschen des Speichers wird mit nebenstehender Meldung bestätigt.



## Funktionsbeschreibung (Fortsetzung)

### Funktion MATH

MTX 3282

MTX 3283

Die Funktion **MATH** ( $y = Ax + B$ ) ermöglicht dem Benutzer die Messung einer beliebigen physikalischen Größe in:

- **Volt** (0 - 10 V Prozess oder Hochspannungs-Tastkopf, zum Beispiel)
- **Ampere** (Stromschleife 4 - 20 mA oder Zangenstromwandler, z. B.)
- **Frequenz** (Messung von Durchsätzen, Drehgeschwindigkeiten, z. B.)
- **Ohm** (Widerstands-Positionssensor, z. B.)

ihre Umwandlung und die Zuordnung einer entsprechenden Einheit, um eine direkte Anzeige der ursprünglichen Größe auf dem Gerät zu erhalten.

In Abhängigkeit von der gemessenen Größe berechnet das Gerät die ihr zugeordnete Funktion **MATH**.

Die Programmierung erfolgt in 4 Phasen:

1. Wählen Sie die gemessene Größe (V, A,  $\Omega$ , Hz).
2. Definieren Sie den Koeffizienten A der Funktion  $y = Ax + B$ .
3. Definieren Sie den Koeffizienten B der Funktion  $y = Ax + B$ .
4. Definieren Sie die anzuzeigende physikalische Einheit.




Die Koeffizienten A, B und die Einheit sind für jede gemessene Größe (V, A,  $\Omega$ , Hz) programmierbar.

### Einstellung der Funktion MATH


Der Modus **MATH** wird in **Func. MATH** des Menüs **Configuration** konfiguriert.

- Öffnen Sie das Menü **Configuration** (Konfiguration) über die Taste .
- Wählen Sie die Funktion **Func. MATH** über die Tasten .

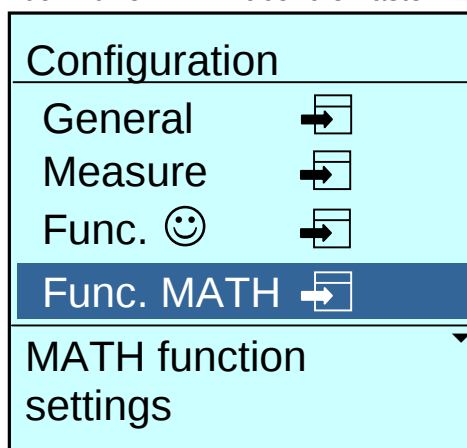

- Bestätigen Sie **Func. MATH** über die Taste .
- Wählen Sie das Menü **Function** (Funktion) über die Tasten .

### Auswahl der einzustellenden Funktion

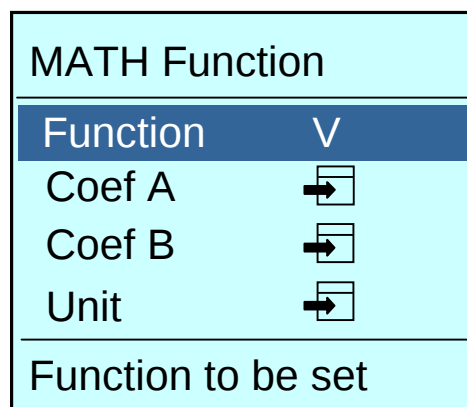


- Wählen Sie die gemessene Größe (V, A,  $\Omega$ , Hz) über die Taste .
- **Die Standardfunktion ist V.**

## Funktionsbeschreibung (Fortsetzung)

### Definition des Koeffizienten A

Die auf die gemessene physikalische Größe (x) angewendete Funktion **MATH** lautet  $y = Ax + B$ :

- Wählen das Menü für den Koeffizienten A (**Coef A**) in der Funktion **MATH**.

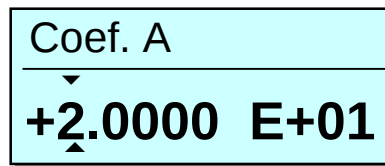


- Bestätigen Sie **Coef. A** (Koeffizient A) über die Taste .
- Wählen Sie die zu ändernde Ziffer oder den Exponenten über die Taste .
- Ändern Sie den Wert über die Tasten  .

- Bestätigen Sie den Koeffizienten A und verlassen Sie das Menü über die Taste .

 **Koeffizient A ist standardmäßig 1.**

### Definition des Koeffizienten B

- Wählen das Menü für den Koeffizienten B (**Coef B**) in der Funktion **MATH**.

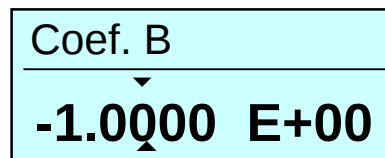

- Bestätigen Sie **Coef. B** (Koeffizient B) über die Taste .
- Wählen Sie die zu ändernde Ziffer über die Taste .
- Ändern Sie den Wert über die Tasten  .


- Bestätigen Sie den Koeffizienten B und verlassen Sie das Menü über die Taste .

 **Koeffizient B ist standardmäßig 0.**

### Definition der Einheit

Die Einheit der Funktion **MATH** kann definiert werden, damit ein direktes Ablesen der vom Gerät gemessenen ursprünglichen physikalischen Größe möglich ist.

- Wählen das Menü **Unit** (Einheit) in der Funktion **Function MATH**.
- Bestätigen Sie die Einheit (**Unit**) über die Taste .

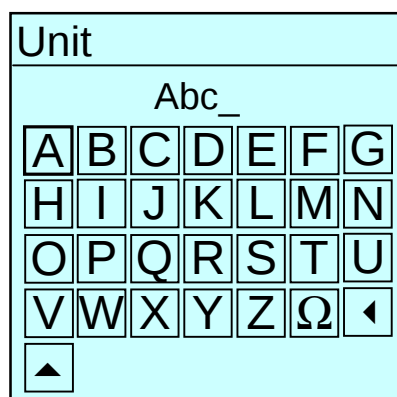

- Wählen Sie den anzuzeigenden Buchstaben od. das Zeichen über .
- Bestätigen Sie den anzuzeigenden Buchstaben od. das Zeichen über  .
- Bestätigen Sie die Einheit (max. 3 Zeichen) und verlassen Sie das Menü über die Taste .

Über  wechseln Sie von Großbuchstaben zu Kleinbuchstaben.

Über  löschen Sie das letzte Zeichen.

 **Standardmäßig ist keine Einheit für MATH vorgegeben.**

## Funktionsbeschreibung (Fortsetzung)

### Funktion ☺

Die Funktion ☺ (bevorzugte Messung) ruft direkt die spezifische Messung auf, die Sie am häufigsten verwenden und deshalb vorher definiert haben.

Diese Funktion ist vom gleichen Typ wie die Funktion **MATH** ( $y = Ax + B$ ). Wenn Sie eine beliebige physikalische Größe messen, erlaubt diese Funktion ihre Umwandlung und die Zuordnung einer entsprechenden Einheit, um eine direkte Anzeige der ursprünglichen Größe auf dem Gerät zu erhalten. In Abhängigkeit von der gemessenen Größe berechnet das Gerät die zugehörige Funktion ☺, wenn die Parameter dieser Funktion der gemessenen Größe entsprechen.

Die Programmierung erfolgt in 4 Phasen:

1. Wählen Sie die gemessene Größe (V, A,  $\Omega$ , Hz).
2. Definieren Sie den Koeffizienten A der Funktion  $y = Ax + B$ .
3. Definieren Sie den Koeffizienten B der Funktion  $y = Ax + B$ .
4. Definieren Sie die anzuzeigende physikalische Einheit.


Von der bevorzugten  
Messung ☺ in  
Abhängigkeit von der  
programmierten  
Größe (V, A,  $\Omega$ , Hz)  
beibehaltene  
Funktionen

- Aufruf des Typs der Messung über die Taste ☺
  - **AC, DC** oder **AC+DC** für Messungen V und A
- Steuerung der Betriebsmodi über die Taste :
  - **AUTO, AUTO PEAK, MANU** für Messungen V und A
  - **AUTO, MANU** für Messungen  $\Omega$
- ☞ Durch Drücken einer der Tasten   wird direkt der Modus MANUell aufgerufen und der Messbereich für die Messungen V, A und  $\Omega$  kann geändert werden. Wechsel des Spannungsbereichs für die Funktion Hz.
- Steuerung der Beibehaltung der Anzeige über die Taste :
  - **HOLD, AUTO HOLD, NO HOLD** für Messungen V und A
  - **HOLD, NO HOLD** für Messungen  $\Omega$ , Hz
- Aktivierung, Deaktivierung des Modus Relativ über die Taste 
- Aktivierung, Deaktivierung des Modus Überwachung über die Taste 
- Aktivierung, Deaktivierung der automatischen Aufzeichnung über die Taste 

Einstellung der  
Funktion ☺

Die Funktion wird in **Func.☺** des Menüs **Configuration** konfiguriert.

- Öffnen Sie das Menü **Configuration** (Konfiguration) über die Taste .
- Wählen Sie die Funktion **Func. ☺** über die Tasten  .

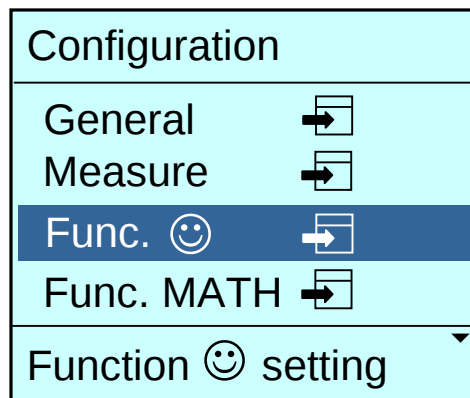

- Bestätigen Sie **Func. ☺** über die Taste .
- ☞ Durch langes Drücken auf  wird das Menü **Func. ☺** direkt geöffnet.

## Funktionsbeschreibung (Fortsetzung)

### Auswahl der einzustellenden Parameter

- Wählen Sie die einzustellenden Parameter über die Tasten .

| Function 😊         |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Function           | V                                                                                   |
| Coef A             |  |
| Coef B             |  |
| Unit               |  |
| Function selection |                                                                                     |

### Auswahl der gemessenen Größe (Funktion)

- Wählen Sie das Menü **Function** (Funktion) über die Tasten .
  - Wählen Sie die gemessene Größe (V, A, Ω, Hz) über die Taste .
-  Die Standardfunktion ist V.


### Definition der Koeffizienten A, B und der Einheit

Die auf die gemessene physikalische Größe (x) angewendete bevorzugte Messung 😊 ist dieselbe wie bei der Funktion **MATH** ( $y = Ax + B$ ).

Für die Definition der Koeffizienten **A**, **B** und der **Einheit** siehe Menüs zur Funktion **MATH**.

-  Koeffizient A ist standardmäßig 1, B ist standardmäßig 0 und eine Einheit ist standardmäßig nicht vorgegeben.

 **Beispiel:** Aktivierung der bevorzugten Messung und des automatischen Aufzeichnungsmodus

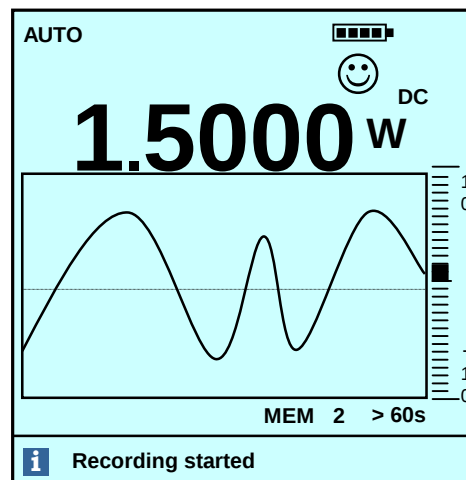

- Symbol 😊 der bevorzugten Messung
- Modus **AUTO** aktiviert
- **DC**-Messung
- Einheit **W**
- Modus **MEM** aktiviert

## Funktionsbeschreibung (Fortsetzung)

### Software-Kit Data Viewer (Option)

Die Multimeter können mithilfe des Software-Kits Data Viewer (Option) direkt mit einem Computer oder PC kommunizieren:


Im Menü **General Settings** (Allgemeine Einstellungen) des Multimeters:

- Wählen Sie die Infrarot-Kommunikation (**IR**) über die Funktion **Comm**.
- Parametrieren Sie die Infrarot-Übertragungsgeschwindigkeit über die Funktion **IR baud: 9600 / 19200 / 38400 Baud/s**.

☞ Die standardmäßige Übertragungsgeschwindigkeit beträgt 9600 Baud/s. Die anderen Übertragungsparameter sind fest (8 Datenbits, 1 Stoppbit, keine Parität).

### Anschluss der optischen Kabel RS232-DB9F oder USB (Option)

1. Schließen Sie das optische Kabel an den optischen Eingang des Multimeters an (neben den Messeingängen des Multimeters). Ein mechanischer Verwechslungsschutz verhindert ein Vertauschen der Anschlussrichtung.
- Schließen Sie das Kabel RS232-DB9F oder USB an einen der entsprechenden Eingänge des PCs an.
2. Überprüfen Sie, ob die Parameter der RS232-Schnittstelle des PCs mit denen des Multimeters übereinstimmen.

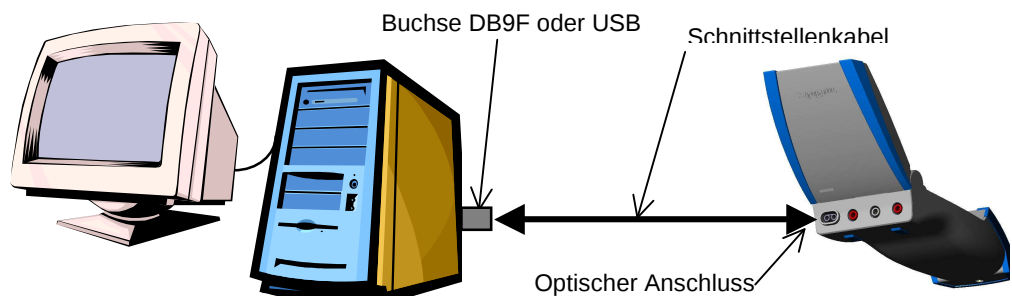

☞ Installieren Sie für das optische USB-Kabel (Option) gegebenenfalls die Treibersoftware auf Ihrem PC (siehe Anleitung auf der mitgelieferten CD-ROM).

### Installation der Software Data Viewer

1. Installieren Sie die Software Data Viewer mithilfe der CD-ROM auf dem PC.
2. Starten Sie die Software zur Erfassung von Daten und studieren Sie die verschiedenen Anzeigemöglichkeiten (Kurven, Tabellen...).

☞ Das Symbol  $\uparrow \downarrow$  (RS232) blinkt auf der Anzeige, wenn das Gerät über einen PC gesteuert wird (Modus REMOTE).

Weitere Informationen finden Sie im Hilfenmenü der Software.

☞ In diesem Modus ist die Tastatur des Multimeters mit Ausnahme der Taste  gesperrt, mit der dieser Modus beendet werden kann.

### Bluetooth (bei Version -BT)

Die Multimeter der Version -BT sind mit einem Bluetooth-Modul ausgestattet. Sie verfügen über den Dienst Serial Port Profile, der eine Kommunikation mit einem Computer ermöglicht, der mit einem beliebigen Bluetooth-Adapter ausgestattet ist.

Sollte Ihr Computer keinen Bluetooth-Adapter besitzen, ist der PC-Adapter USB/Bluetooth (HX0054) erforderlich. Hinweise zur Installation der Treiber finden Sie in der zugehörigen Anleitung.

Die serielle Kommunikation des Typs RS232 virtuell zwischen Multimeter (Server) und PC (Client) erfordert eine entsprechende Konfiguration des PCs.

Für das Multimeter ist mit Ausnahme der Aktivierung der Bluetooth-Kommunikation (**BT**) über die Funktion **Comm**. im Menü **General Settings** (Allgemeine Einstellungen) keine Konfiguration erforderlich.

## Funktionsbeschreibung (Fortsetzung)

### Bluetooth (Fort.)

#### Bluetooth-Konfiguration beim PC

 Die nachfolgend aufgelisteten Befehle betreffen den PC-Adapter USB/Bluetooth (HX0054). Sie können bei einem Adapter eines anderen Typs unterschiedlich lauten.

#### Schritte (nur beim ersten Verbindungsaufbau)

| Schritt | Vorgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Schalten Sie das Multimeter ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2       | Konfigurieren Sie es im Konfigurationsmenü auf Bluetooth (BT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3       | <p>Erstellen Sie eine neue Verbindung mit dem Bluetooth-Treiber auf dem PC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie den Dienst Serial Port Profile (SPP).+<br/><u>Befehl</u>: Bluetooth Setup Wizard</li> <li>Suchen Sie die Bluetooth-Peripheriegeräte.<br/><u>Zu bestätigender Befehl</u>: I want to find a specific Bluetooth device and configure how this computer will use its services.</li> <li>Wählen Sie als Bluetooth-Peripheriegerät das Multimeter<br/>Dem Multimeter zugeordnetes Symbol im Menü:<br/>Select a Device</li> <li>Bestätigen Sie das Menü Bluetooth Pairing Procedure.<br/><u>Zu bestätigender Befehl</u>: Skip Pairing (kein Pairing für die Module). Verwenden Sie keine gesicherte oder verschlüsselte Verbindung (PIN-Code).</li> <li>Weisen Sie der Verbindung einen freien COM-Port zu.<br/><u>Befehl</u>: Configure Serial Port Connection<br/>Verwenden Sie keine gesicherte Verbindung.</li> </ul> |

 Bei bestimmten Bluetooth-Adaptoren wird ein Neustart des PCs empfohlen, um die Verbindung zu bestätigen.

Sie können die einwandfreie Erstellung der Verbindung überprüfen, indem Sie sie mithilfe der Treibersoftware Ihres PC-Adapters USB/Bluetooth anzeigen lassen.

Befehl: Connect

Änderungen sind möglich, indem die Konfigurationsprozedur noch einmal durchgeführt wird.

 Die Verbindungsparameter sind abhängig vom jeweiligen Multimeter. Sie brauchen nur beim ersten Verbindungsaufbau manuell eingegeben zu werden.

 **Beispiel** Die Kommunikation mit den Programmen SX-DMM oder Data Viewer kann ohne weitere Bluetooth-Konfigurationen begonnen werden. Stellen Sie dazu einfach eine Verbindung zwischen PC und Multimeter über den vorher konfigurierten COM-Port her.

Befehl: Kommunikationsparameter des Programms SX-DMM

#### Kommunikation mit mehreren Multimetern

Der PC-Adapter USB/Bluetooth erlaubt die gleichzeitige Kommunikation mit mehreren Multimetern der Familie MTX Mobile.

Führen Sie dazu für jedes Multimeter die oben beschriebene Konfigurationsprozedur durch und weisen Sie jedem Multimeter einen anderen COM-Port zu.

 Je nach Typ des Adapters müssen Sie vorher einen COM-Port freigeben. Die Treiber-Software muss nämlich eine neue Client-Anwendung des Typs Serial Port Profile mit einer nicht verwendeten Port-Nummer erstellen.

## Technische Spezifikationen

**Genauigkeit:** Nur die mit Toleranzen angegebenen Werte oder die Grenzwerte sind garantierte Werte. Die ohne Toleranzen angegebenen Werte dienen nur zur Information (Norm NFC 42670).  
 "n% +nD" bedeutet "n % der Anzeige + n Digits" (gemäß IEC 485)

Die technischen Spezifikationen werden erst nach einer Aufwärmzeit von 30 min garantiert. Außer speziellem Hinweis sind sie von 5 bis 100 Prozent vom Messungsbereich gültig.

### Spannungsmessung

#### Wechselspannung VAC und VAC+DC TRMS

Mit dieser Funktion messen Sie den echten Effektivwert einer Wechselspannung mit ihrer Gleichkomponente (keine kapazitive Kopplung): Diese Messung wird als TRMS bezeichnet.



Der Messbereich 100 mV steht nur im Modus MANUell zur Verfügung.

#### MTX 3281

| Bereich     | Eingangs-impedanz | Auflösung | Schutz       | Genauigkeit     |                 |                  |                   |
|-------------|-------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
|             |                   |           |              | 45 Hz bis 1 kHz | 1 kHz bis 4 kHz | 4 kHz bis 20 kHz | 20 kHz bis 50 kHz |
| 100 mV (*)  | 1GΩ - 10MΩ        | 1 μV      | (max. 1 min) | 1% ± 40D        | 3% ± 40D        | 4% ± 40D         | 6% ± 40D          |
| 1000 mV     | 1GΩ - 20MΩ        | 10 μV     | 1450 Vpk     | 0,7% ± 40D      |                 |                  |                   |
| 10 V        | 10,5 MΩ           | 0,1 mV    |              | 1% ± 40D        |                 |                  |                   |
| 100 V       | 10 MΩ             | 1 mV      |              |                 |                 |                  |                   |
| 1000 V (**) | 10 MΩ             | 10 mV     |              |                 |                 |                  |                   |

#### im Modus VAC

| Bereich | Eingangs-impedanz | Auflösung | Schutz                | Genauigkeit      |                  |                  |                   |
|---------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|         |                   |           |                       | 45 Hz bis 400 Hz | 400 Hz bis 4 kHz | 4 kHz bis 20 kHz | 20 kHz bis 50 kHz |
| 100 mV  | 10 MΩ             | 1 μV      | 1450 Vpk (max. 1 min) | 1,5% ± 40D       | 3% ± 40D         | 4% ± 40D         | 6% ± 40D          |

#### MTX 3282

| Bereich     | Eingangs-impedanz | Auflösung | Schutz     | Genauigkeit           |                 |                  |                   |                   |                    |  |
|-------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
|             |                   |           |            | 45 Hz bis 1 kHz (***) | 1 kHz bis 4 kHz | 4 kHz bis 20 kHz | 20 kHz bis 50 kHz | 50 kHz bis 75 kHz | 75 kHz bis 100 kHz |  |
| 100 mV (*)  | 1GΩ - 10MΩ        | 1 μV      | (max 1 mn) | 1% ± 40D              | 2,5% ±40D       | 3,5% ±40D        | 5% ± 40D          | 7% ± 40D          | 10% typ. ± 40D     |  |
| 1000 mV     | 1GΩ - 20MΩ        | 10 μV     | 1450 Vpk   | 0,5% ± 40D            |                 |                  |                   | 10% ± 40D         | 15% ± 40D          |  |
| 10 V        | 10,5 MΩ           | 0,1 mV    |            | 0,3% ± 40D            |                 |                  |                   | 7% ± 40D          |                    |  |
| 100 V       | 10 MΩ             | 1 mV      |            | 0,5% ± 40D            |                 |                  |                   |                   |                    |  |
| 1000 V (**) | 10 MΩ             | 10 mV     |            |                       |                 |                  |                   |                   |                    |  |

#### (\*) im Modus VAC

| Bereich | Eingangs-impedanz | Auflösung | Schutz                | Genauigkeit      |                  |                  |                   |                   |                    |
|---------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|         |                   |           |                       | 45 Hz bis 400 Hz | 400 Hz bis 1 kHz | 1 kHz bis 20 kHz | 20 kHz bis 50 kHz | 50 kHz bis 75 kHz | 75 kHz bis 100 kHz |
| 100 mV  | 10 MΩ             | 1 μV      | 1450 Vpk (max. 1 min) | 1% ± 40D         | 2,5% ± 40D       | 3,5% ± 40D       | 5% ± 40D          | 7% ± 40D          | 15% typ. ± 40D     |

#### MTX 3283

| Bereich     | Eingangs-impedanz | Auflösung | Schutz       | Genauigkeit     |                 |                  |                   |                   |                    |                     |           |
|-------------|-------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|
|             |                   |           |              | 40 Hz bis 1 kHz | 1 kHz bis 4 kHz | 4 kHz bis 20 kHz | 20 kHz bis 50 kHz | 50 kHz bis 75 kHz | 75 kHz bis 100 kHz | 100 kHz bis 200 kHz |           |
| 100 mV (*)  | 1GΩ - 10MΩ        | 1 μV      | (max. 1 min) | 0,5% ± 40D      | 2,5% ± 40D      | 3% ± 40D         | 4% ± 40D          | 5% ± 40D          | 7% typ. ± 40D      | 10% typ. ± 40D      |           |
| 1 V         | 1GΩ - 20MΩ        | 10 μV     | 1450 Vpk     |                 | 1,5% ± 40D      | 2,5% ± 40D       | 3,5% ± 40D        |                   | 8% typ. ± 40D      | 20% typ. ± 40D      |           |
| 10 V        | 10,5 MΩ           | 0,1 mV    |              |                 | 0,3% ± 40D      | 1% ± 40D         | 2% ± 40D          |                   | 3% ± 40D           | 7% ± 40D            | 10% ± 40D |
| 100 V (**)  | 10 MΩ             | 1 mV      |              |                 |                 |                  |                   |                   |                    |                     |           |
| 1000 V (**) | 10 MΩ             | 10 mV     |              |                 | 0,4% ± 40D      |                  |                   |                   |                    |                     |           |

#### (\*) im Modus VAC

| Bereich | Eingangs-impedanz | Auflösung | Schutz                | Genauigkeit      |                  |                  |                   |                   |                    |                     |
|---------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
|         |                   |           |                       | 45 Hz bis 400 Hz | 400 Hz bis 4 kHz | 4 kHz bis 20 kHz | 20 kHz bis 50 kHz | 50 kHz bis 75 kHz | 75 kHz bis 100 kHz | 100 kHz bis 200 kHz |
| 100 mV  | 10 MΩ             | 1 μV      | 1450 Vpk (max. 1 min) | 1% ± 40D         | 3% ± 40D         | 3,5% ± 40D       | 4% ± 40D          | 5% ± 40D          | 7% typ. ± 40D      | 10% typ. ± 40D      |

## Technische Spezifikationen (Fortsetzung)

**Wechselspannung** (\*\*) BW: Freq [kHz] begrenzt auf: 15000 / U angewendet [V]  
**VAC und VAC+DC** U angewendet [V] begrenzt auf: 15 000 / Freq [kHz]  
**TRMS (Forts.)** ☞ Beispiel : U angewendet = 1000 VAC → Freq. max. : 15 000 / 1000 = 15 kHz

In Anwesenheit einer kontinuierlichen Komponente :

Zusatzfehler :  $(U_{DC} / U_{angewendet}) \times (0,7\% + 70 D)$

☞ Beispiel :  $U_{DC} = 2 V$ ,  $U_{angewendet} = 5 V_{rms}$  → Zusatzfehler : 0.28% + 28 D

Unterdrückung: Gleichtakt > 80 dB bei 50 Hz oder 60 Hz je nach Auswahl

Automatische oder manuelle Messbereichswahl

Schutz über Varistoren

Maximale zulässige Dauerspannung: 1000 VACeff.

Spezifikationen gültig von :

20 bis 100 % des Messbereichs im Frequenzbereich

20 kHz bis 200 kHz **MTX 3283**

20 kHz bis 100 kHz **MTX 3282**

20 kHz bis 50 kHz **MTX 3281**

☞ **Sobald das Peak-Symbol erscheint, benutzen Sie den AUTO PEAK Modus**

**MTX 3282, MTX 3283**

Einfluss des Spitzenfaktors auf die Genauigkeit bei VAC, VAC+DC bei 50 % des Bereichs:

- 1 % bei einem Spitzenfaktor zwischen 4.5 und 6
- 5 % bei einem Spitzenfaktor zwischen 6 und 9

### Gleichspannung VDC

Im Modus "DC" messen Sie den Wert einer Gleichspannung oder der Gleichkomponente einer Wechselspannung (**Filter aktiviert, siehe Seite 14**).



Der Messbereich 100 mV steht nur im Modus MANUell zur Verfügung.

**MTX 3281**

| Bereich    | Eingangsimpedanz | Auflösung | Schutz   | Genauigkeit |
|------------|------------------|-----------|----------|-------------|
| 100 mV (*) | 10 MΩ / 1 GΩ     | 1 μV      | 1450 Vpk | 0,1% + 30D  |
| 1000 mV    | 20 MΩ / 1 GΩ     | 10 μV     |          | 0,1% + 8D   |
| 10 V       | 10,5 MΩ          | 0,1 mV    |          |             |
| 100 V      | 10 MΩ            | 1,0 mV    |          |             |
| 1000 V     | 10 MΩ            | 10 mV     |          | 0,2% + 8D   |

**MTX 3282**

| Bereich    | Eingangsimpedanz | Auflösung | Schutz   | Genauigkeit |
|------------|------------------|-----------|----------|-------------|
| 100 mV (*) | 10 MΩ - 1 GΩ     | 1 μV      | 1450 Vpk | 0,1% + 30D  |
| 1000 mV    | 20 MΩ - 1 GΩ     | 10 μV     |          | 0,05% + 8D  |
| 10 V       | 10,5 MΩ          | 0,1 mV    |          | 0,03% + 8D  |
| 100 V      | 10 MΩ            | 1,0 mV    |          |             |
| 1000 V     | 10 MΩ            | 10 mV     |          | 0,035% + 8D |

**MTX 3283**

| Bereich    | Eingangsimpedanz | Auflösung | Schutz   | Genauigkeit |
|------------|------------------|-----------|----------|-------------|
| 100 mV (*) | 10 MΩ - 1 GΩ     | 1 μV      | 1450 Vpk | 0,1% + 20D  |
| 1000 mV    | 20 MΩ - 1 GΩ     | 10 μV     |          | 0,05% + 8D  |
| 10 V       | 10,5 MΩ          | 0,1 mV    |          | 0,02% + 8D  |
| 100 V      | 10 MΩ            | 1,0 mV    |          |             |
| 1000 V     | 10 MΩ            | 10 mV     |          | 0,03% + 8D  |

(\*) - Ruhezeit nach einem Auslösen des Schutzes (> 10 V) ca. 10 s.  
 - Schutz max. 1 Minute

Spezifikationen gültig von 0 bis 100 % des Bereiches

Unterdrückung: Gleichtakt: > 120 dB bei 50 Hz oder 60 Hz je nach Auswahl

Serien-Störsignal: > 60 dB bei 50 Hz oder 60 Hz je nach Auswahl

Automatische oder manuelle Messbereichswahl.

Schutz über Varistoren.

## Technische Spezifikationen (Fortsetzung)

### Strommessung

#### Strom ADC

Im Modus "ADC" messen Sie den Wert eines Gleichstroms oder der Gleichkomponente eines Wechselstroms.

**MTX 3281**  
**MTX 3282**  
**MTX 3283**

| Bereich      | Eingangsimpedanz      | Auflösung    | Schutz              | Genauigkeit |
|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 1000 $\mu$ A | ca. 170 $\Omega$      | 10 nA        | 11 A<br>20 A < 30 s | 0,1% + 15D  |
| 10 mA        | ca. 17 $\Omega$       | 100 nA       |                     | 0,08% + 8D  |
| 100 mA       | ca. 1,7 $\Omega$      | 1 $\mu$ A    |                     | 0,15% + 8D  |
| 1000 mA      | ca. 0,17 $\Omega$     | 10 $\mu$ A   |                     | 0,5% + 15D  |
| 10 A         | ca. 0,03 $\Omega$ (*) | 100 $\mu$ A  |                     |             |
| 100 A (**)   |                       | 1000 $\mu$ A |                     |             |

(\*) mit der mit dem Gerät gelieferten Sicherung

(\*\*) Bereich 100 A begrenzt auf 20 A

Spezifikationen gültig von 0 bis 100 % des Bereichs

#### AAC, AAC+DC TRMS

In den Modi "AAC" und "AAC+DC" messen Sie den echten Effektivwert eines Wechselstroms mit/ohne Gleichkomponente (keine kapazitive Kopplung im Modus "AC+DC").

**MTX 3281**

| Bereich      | Eingangsimpedanz  | Auflösung    | Schutz              | Genauigkeit     |                 |                  |
|--------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|              |                   |              |                     | 45 Hz bis 1 kHz | 1 kHz bis 4 kHz | 4 kHz bis 20 kHz |
| 1000 $\mu$ A | ca. 170 $\Omega$  | 10 nA        | 11 A<br>20 A < 30 s | 1% $\pm$ 30D    | 1,5% $\pm$ 30D  | 5% $\pm$ 30D     |
| 10 mA        | ca. 17 $\Omega$   | 100 $\mu$ A  |                     |                 |                 | 3% $\pm$ 30D     |
| 100 mA       | ca. 1,7 $\Omega$  | 1 $\mu$ A    |                     |                 |                 |                  |
| 1000 mA      | ca. 0,17 $\Omega$ | 10 $\mu$ A   |                     | 1,5% $\pm$ 30D  | 3% $\pm$ 30D    | 5% $\pm$ 30D     |
| 10 A         | ca. 0,03 $\Omega$ | 100 $\mu$ A  |                     | 2,5% $\pm$ 30D  |                 |                  |
| 100 A (**)   | (*)               | 1000 $\mu$ A |                     |                 |                 |                  |

**MTX 3282**  
**MTX 3283**

| Bereich      | Eingangsimpedanz  | Auflösung    | Schutz              | Genauigkeit     |                 |                  |                   |
|--------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
|              |                   |              |                     | 45 Hz bis 1 kHz | 1 kHz bis 4 kHz | 4 kHz bis 20 kHz | 20 kHz bis 50 kHz |
| 1000 $\mu$ A | ca. 170 $\Omega$  | 10 nA        | 11 A<br>20 A < 30 s | 0,5% $\pm$ 30D  | 1% $\pm$ 30D    | 5% $\pm$ 30D     | -                 |
| 10 mA        | ca. 17 $\Omega$   | 0,1 $\mu$ A  |                     | 0,3% $\pm$ 30D  | 1,5% $\pm$ 30D  | 3% $\pm$ 30D     | 5% $\pm$ 30D      |
| 100 mA       | ca. 1,7 $\Omega$  | 1 $\mu$ A    |                     |                 |                 |                  | -                 |
| 1000 mA      | ca. 0,17 $\Omega$ | 10 $\mu$ A   |                     |                 |                 |                  |                   |
| 10 A         | ca. 0,03 $\Omega$ | 100 $\mu$ A  |                     | 1,5% $\pm$ 30D  | 2% $\pm$ 30D    |                  | -                 |
| 100 A (**)   | (*)               | 1000 $\mu$ A |                     | 2,5% $\pm$ 30D  |                 |                  |                   |

(\*) mit der mit dem Gerät gelieferten Sicherung

(\*\*) Bereich 100 A begrenzt auf 20 A

In Anwesenheit einer kontinuierlichen Komponente:

Zusatzfehler: (I DC/I gemessen), x (0,7% + 70 D)

Eine max. Überlast von 20 A ist für max. 30 s mit einer Pause von mind. 5 min zwischen jeder Messung zulässig.

Ab 7 A ist die Messung auf eine Umgebungstemperatur von 30°C oder eine Dauer von 30 Minuten begrenzt.

Die Spezifikationen gelten für 10 % bis 100 % des Messbereichs bei einem sinusförmigen Wechselstrom

**MTX 3282, MTX 3283**

Schutz 1000 Veff. über Keramiksicherung des Typs HPC (hohes Schaltvermögen)  
Sicherung 1000 V, 11 A > 20 kA Cos  $\phi$  > 0,9 (10 x 38 mm)

 **Sobald das Symbol PEAK erscheint, benutzen Sie den Modus AUTO PEAK.**

Bereich mA und  $\mu$ A:

Zusätzlicher Fehler von 2 % bei einem Spitzenfaktor zwischen 4,5 und 6

Zusätzlicher Fehler von 15 % bei einem Spitzenfaktor zwischen 6 und 9

Bereich 10 A: Null bis zum Spitzenfaktor 6

Spannungsabfall:  
10 A < 400 mV  
1 mA  $\approx$  160 mV  
100 mA  $\approx$  180 mV  
10 mA  $\approx$  180 mV  
1000 mA  $\approx$  300 mV

## Technische Spezifikationen (Fortsetzung)

### Frequenzmessung

#### Hauptfrequenz (Hz)

Mit dieser Funktion messen Sie die Frequenz einer Spannung.

#### Wechselsignale

|                 |                    |           |          |             |
|-----------------|--------------------|-----------|----------|-------------|
| <b>MTX 3281</b> | Bereich            | Auflösung | Schutz   | Genauigkeit |
| <b>MTX 3282</b> | 0,8 bis 10 Hz      | 0,0001 Hz | 1450 Vpk | 0,02% ± 8D  |
| <b>MTX 3283</b> | 10 bis 100 Hz      | 0,001 Hz  |          |             |
|                 | 100 bis 1000 Hz    | 0,01 Hz   |          |             |
|                 | 1000 Hz bis 10 kHz | 0,1 Hz    |          |             |
|                 | 10 bis 100 kHz     | 1 Hz      |          |             |
|                 | 100 bis 1000 kHz   | 10 Hz     |          |             |
|                 | 1 MHz bis 2 MHz    | 100 Hz    |          |             |

| Bereich           | Empfindlichkeit (Rechtecksignal) |                       |                            |                          |                           |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                   | 100 mV                           | 1 V                   | 10 V                       | 100 V                    | 1000 V                    |
| 0,8 Hz bis 10 Hz  | 15 % des Messbereichs            | 25 % des Messbereichs | 15 % des Messbereichs      | 15 % des Messbereichs    | 15 % des Messbereichs     |
| 10 Hz bis 100 kHz | 10 % des Messbereichs            | 20 % des Messbereichs | 10 % des Messbereichs      | 10 % des Messbereichs    | 10 % des Messbereichs (*) |
| 100 bis 500 kHz   | (**)                             |                       | 20 % typ. des Messbereichs | 20 % des Messbereichs(*) | 20 % des Messbereichs (*) |
| 500 bis 1000 kHz  | -                                | -                     | 30 % typ. des Messbereichs | -                        | -                         |
| 1 MHz bis 2 MHz   |                                  |                       | 50 % typ. des Messbereichs |                          |                           |

(\*) Freq [kHz] begrenzt auf: 15 000 / U angewendet [V]

U angewendet [V] begrenzt auf: 15 000 / Freq [kHz]

(\*\*) begrenzt auf 200 kHz

Die Messung erfolgt über kapazitive Kopplung.



Auswahl des manuellen Frequenzbereichs < 900 kHz (default) oder > 900 kHz über kurzes Drücken der links gezeigten Taste

Auswahl des Spannungsbereichs im manuellen Modus über langes Drücken der links gezeigten Taste möglich

Eingangswiderstand: ≈ 10 MΩ (Freq < 100 Hz)

Maximale zulässige Dauerspannung: 1000 Veff. Siehe (\*).

Schutz über Varistoren am Spannungseingang

#### Frequenz Spannung oder Strom parallel (Sekundärfunktion)

Sie messen die Frequenz und die Größe einer Spannung oder eines Stroms.

**MTX 3281**

**MTX 3282**

**MTX 3283**

| Bereich         | Genauigkeit | Auflösung | zulässige Überlast                            |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 0,62 bis 10 Hz  | 0,02 % + 8D | 0,001 Hz  | 1450 Vcc<br>(max. 1 min)<br>im Bereich 500 mV |
| 10 bis 100 Hz   |             | 0,01 Hz   |                                               |
| 100 bis 1000 Hz |             | 0,1 Hz    |                                               |
| 1000 bis 10 kHz |             | 1 Hz      |                                               |
| 10 bis 100 kHz  |             | 10 Hz     |                                               |
| 100 bis 200 kHz |             | 100 Hz    |                                               |

| Bereich             | Empfindlichkeit (Rechtecksignal) |                       |                       |                       |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     | 100 mV                           | 1 V                   | 10 V bis 1000 V (*)   | 1000 µA bis 20 A (**) |
| 0,62 Hz bis 5 kHz   | 15 % des Messbereichs            | 20 % des Messbereichs | 15 % des Messbereichs | 20 % des Messbereichs |
| 5 kHz bis 50 kHz    | 10 % des Messbereichs            |                       | 10 % des Messbereichs |                       |
| 50 kHz bis 100 kHz  | 15 % des Messbereichs            | 25 % des Messbereichs | 15 % des Messbereichs | -                     |
| 100 kHz bis 200 kHz | -                                | 30 % des Messbereichs | 30 % des Messbereichs |                       |

(\*) Freq begrenzt auf [kHz]: 15 000 / U angewendet [V]

U angewendet [V] begrenzt auf [V]: 15 000 / Freq [kHz]

(\*\*) begrenzt auf 20 kHz **MTX 3281**; auf 50 kHz **MTX 3282, MTX 3283** für "Ampere"

Die Messung erfolgt über kapazitive Kopplung.

Eingangswiderstand: ≈ 10 MΩ (Freq < 100 Hz)

Schutz über Varistoren am Spannungseingang

## Technische Spezifikationen (Fortsetzung)

### Widerstandsmessung ( $\Omega$ )

Mit dieser Funktion messen Sie den Wert eines Widerstands.

**MTX 3281**

| Bereich         | Genauigkeit | Auflösung      | Schutz     |
|-----------------|-------------|----------------|------------|
| 1000 $\Omega$   | 0,1 % + 8D  | 10 m $\Omega$  | 1000 Veff. |
| 10 k $\Omega$   |             | 100 m $\Omega$ |            |
| 100 k $\Omega$  |             | 1 $\Omega$     |            |
| 1000 k $\Omega$ |             | 10 $\Omega$    |            |
| 10 M $\Omega$   | 0,5 % + 8D  | 100 $\Omega$   |            |
| 50 M $\Omega$   | 2 % + 8D    | 1 k $\Omega$   |            |

**MTX 3282**  
**MTX 3283**

| Bereich         | Genauigkeit | Auflösung      | Schutz     |
|-----------------|-------------|----------------|------------|
| 1000 $\Omega$   | 0,1 % + 8D  | 10 m $\Omega$  | 1000 Veff. |
| 10 k $\Omega$   | 0,07 % + 8D | 100 m $\Omega$ |            |
| 100 k $\Omega$  |             | 1 $\Omega$     |            |
| 1000 k $\Omega$ |             | 10 $\Omega$    |            |
| 10 M $\Omega$   | 0,5 % + 8D  | 100 $\Omega$   |            |
| 50 M $\Omega$   | 2 % + 8D    | 1 k $\Omega$   |            |

Automatische oder manuelle Messbereichswahl.

"Aktiver" Schutz über PTC-Thermistor.

Messspannung: ca. 1,2 V.

Maximal ausgegebene Spannung bei offenem Kreis: 4 V typ.



*In Bereich 50  $\Omega$ , um den Einfluß des Netzes zu vermeiden und die angekündigten Spezifizierungen zu garantieren wird er geraten, das Multimeter von dem Wall Plug abzuschalten.*



*Bei Messungen über 10 M $\Omega$  wird eine abgeschirmte Leitung empfohlen. Verwenden Sie bei einer 2-Draht-Verbindung sehr kurze Drähte (< 25 cm) und verdrehen Sie diese.*

### Durchgangsprüfung ()

**MTX 3281**  
**MTX 3282**  
**MTX 3283**

Mit dieser Funktion messen Sie den Wert eines Widerstands bis 1000  $\Omega$  mit Ausgabe eines ununterbrochenen akustischen Signaltons von 2 kHz.

| Bereich | Genauigkeit | Prüfstrom  | Auflösung      | Schutz     |
|---------|-------------|------------|----------------|------------|
| Summer  | 0,1% + 8D   | ca. 0,4 mA | 100 m $\Omega$ | 1000 Veff. |

Erkennungsschwelle bei der Durchgangsprüfung  $\approx$  120  $\Omega$  (Ansprechzeit  $\approx$  5 ms)

"Aktiver" Schutz über PTC-Thermistor.

Maximale Spannung bei offenem Kreis: 4 V max., 2 V typ.

### Diodentest ()

**MTX 3281**  
**MTX 3282**  
**MTX 3283**

Anzeige der Übergangsspannung in Durchlassrichtung zwischen 0 und 2,6 V in einem einzigen Messbereich (Bereich 10 V)

Genauigkeit 2 %  $\pm$  30 D

Auflösung 0,1 mV

Prüfstrom < 1 mA

Maximal ausgegebene Spannung bei offenem Kreis 4 V max.

Anzeige von Messbereichsüberschreitung in entgegengesetzter Richtung

"Aktiver" Schutz über PTC-Thermistor 1000 Veff

## Technische Spezifikationen (Fortsetzung)

### Kapazitätsmessung



MTX 3281

MTX 3282

MTX 3283

Mit dieser Funktion messen Sie die Kapazität eines Kondensators.

| Bereich    | Genauigkeit | Auflösung | Messzeit | Schutz     |
|------------|-------------|-----------|----------|------------|
| 10 nF (*)  | 1 % + 10D   | 10 pF     | < 0,2 s  | 1000 Veff. |
| 100 nF (*) | 1 % + 5D    | 100 pF    | < 0,5 s  |            |
| 1000 nF    |             | 1 nF      | < 2 s    |            |
| 10 µF      |             | 10 nF     |          |            |
| 100 µF     |             | 100 nF    |          |            |
| 1000 µF    | 1 % + 15D   | 1 µF      | ≈ 5 s/mF |            |
| 10 mF      | 1,5 % + 15D | 10 µF     |          |            |

(\*) Verwenden Sie die Funktion REL für Werte < 10 % des Messbereichs (Ausgleich der Kapazität der Messleitungen)

Auflösung von 1000 Digits

Automatische oder manuelle Messbereichswahl

"Aktiver" Schutz über PTC-Thermistor

Maximal ausgegebene Spannung bei offenem Kreis: 1 V typ. / 4 V max.



**Bei Messungen > 10 nF wird eine abgeschirmte Leitung empfohlen.**

**Verwenden Sie bei einer 2-Draht-Verbindung sehr kurze Drähte (< 25 cm) und verdrehen Sie diese.**

### Temperaturmessung mit Pt100 oder Pt1000

MTX 3282

MTX 3283

Damit messen Sie die Temperatur mithilfe eines Fühlers: Pt 100 / Pt 1000.

| Bereich             | Messstrom                               | Auflösung   | Genauigkeit                 | Schutz     |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| - 125°C bis + 75°C  | < 0,8 mA (Pt 100)<br>< 0,5 mA (Pt 1000) | 0,1°C ≡ 2µV | ± 0,5°C                     | 1000 Veff. |
| - 200°C bis + 800°C | < 0,8 mA (Pt 100)<br>< 0,5 mA (Pt 1000) |             | 0,1°C ± 1°C<br>0,07 % ± 1°C |            |

"Aktiver" Schutz über PTC-Thermistor

Anzeige in °C (Celsius) / K (Kelvin) / °F (Fahrenheit) möglich

### Temperaturmessung mit Thermoelement Typ J oder K

MTX 3281

MTX 3282

MTX 3283

Mit dieser Funktion messen Sie die Temperatur mithilfe eines Thermoelements:

Thermoelement Typ K

von -40°C bis +1200°C

Thermoelement Typ J

von -40°C bis +750°C

Interne Messgenauigkeit

± 3°C ± 0,1 % Bereich (-10° C bis 55°C)

Mögliche Genauigkeit

± 1,5°C mit Eichung der Vergleichsstelle des Thermoelements

Genauigkeit Temperaturreferenz

± 3°C / typischer Wert

Typ des Thermoelements nach 60'

im Betrieb bei der Vergleichsstelle

J und K

### dBm-Messung (Dezibel für Leistung)

MTX 3283

Anzeige des Messwerts in **dBm** im Verhältnis zu einem Referenzwiderstand (**dBm REF**), einstellbar von 1 Ω bis 10.000 Ω, werksmäßig eingestellt auf 600Ω.

Auflösung

0,01 dB

Absoluter Fehler in dB

0,09 x relativ. Fehler VAC ausgedrückt in %

Zusätzlicher Berechnungsfehler

0,01 dB

Messumfang

10 mV bis 1000 V

Schutz

1000 Veff

### dB-Messung (Dezibel für Spannung)

MTX 3283

Anzeige des Messwerts in **dB** mit dem bei Aktivierung des Modus gemessenen Wert (V ref) als Referenzspannung.

Auflösung

0,01 dB

Absoluter Fehler in dB

0,09 x relativ. Fehler VAC ausgedrückt in %

Zusätzlicher Berechnungsfehler

0,01 dB

Messumfang

10 mV bis 1000 V

Schutz

1000 Veff

## Technische Spezifikationen (Fortsetzung)

### Messung positiver (Pk+) und negativer (Pk-) Spitzen

MTX 3281

MTX 3282

MTX 3283

| Sekundärgrößen         | Peak-Bereiche         | zusätzlicher Fehler | Schutz                      |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Peak V $t > 500 \mu s$ | 100 mV bis 1000 V     | 3% $\pm$ 50D        | 1000 Veff.<br>oder 10 Aeff. |
| Peak A $t > 500 \mu s$ | 1000 $\mu A$ bis 20 A | 4% $\pm$ 50D        |                             |

Spezifikationen gültig ab 20 % des Bereichs in A, 10 % des Bereichs in V.

Der Wert des Spitzenfaktors wird über folgende Berechnung ermittelt:

$(Pk+ - Pk-) / 2 \times V_{rms}$

Zusatzfehler für  $250 \mu s < t < 500 \mu s$  : 3 %

Zurücksetzen der Messungen auf Null : durch Drücken der Taste .

### Funktion SURV (MIN, MAX, AVG)

Genauigkeit und Rate: wie bei den Spezifikationen für die Messungen V und A

**MTX 3281, MTX 3282, MTX 3283**

### Wirkleistung W

MTX 3281

MTX 3282

MTX 3283

Anzeige des Messwerts einer relativen Leistung im Verhältnis zu einem Referenzwiderstand (**W REF**), einstellbar von 1  $\Omega$  bis 10.000  $\Omega$ , werksmäßig eingestellt auf 50  $\Omega$ .

Die durchgeführte Funktion ist:  $(\text{gemessene Spannung})^2 / W_{REF}$  (Einheit W)  
 $(\text{gemessener Strom})^2 \times W_{REF}$  (Einheit W)

Bereiche AC, DC und AC+DC

Auflösung 100  $\mu W$

Genauigkeit 2 x Genauigkeit Spannung u. Strom (in %)

Schutz 1000 Veff

### Leistungsberechnung V x A

MTX 3282

MTX 3283

In AC und AC+DC Spannungsmessung : diese Berechnung ist auf 400 Hz begrenzt. Die Strommessung wird immer in AC+DC durchgeführt.

Genauigkeit (typisch) Genauigkeit Messung V + Genauigkeit Messung Peak A

☞ Die Verbindung auf dem COM Eingang muß kurz und von großem Durchmesser sein, um den Spannungsabfall, der die Spannungsmessung beeinflusst, zu begrenzen.

### Tastverhältnis positiv (DC+) negativ (DC-)

MTX 3281

MTX 3282

MTX 3283

Anzeige des Messwerts eines logischen Signals (TTL, CMOS ...) in %

Tastverhältnis

Tastverhältnis

Auflösung

Minimale Dauer für  $\theta$  5  $\mu s$

Maximale Dauer für T 0,8 s

Minimale Dauer für T 200  $\mu s$

Nennbereich 5 bis 90 % (typisch)

Empfindlichkeit (Bereich 10 V) > 30 % des Bereichs Freq < 1 kHz

 
> 50 % des Bereichs Freq > 1 kHz

Absoluter Fehler zum Tastverhältnis, ausgedrückt in % absolut

Absoluter zusätzlicher Fehler (Flanke beim Nulldurchgang)

Schutz

$$\begin{aligned} \text{Pulse} &= \theta \\ \text{Period} &= T - \theta \end{aligned}$$



0,05 % + 0,0001 / T [t in s] Freq < 1 kHz

0,1 % + 0,0005 / T [t in s] Freq > 1 kHz

0,1 x C/P

C = Bereich in V oder A  
(für den Bereich 1000 V, C = 5000)

P = Flanke in V/s A/s

1000 Veff

### Zählung positiver (CNT+) und negativer (CNT-) Impulse

MTX 3282

MTX 3283

Gemäß den Triggerbedingungen des TTL-Frequenzmessers

Minimale Impulsdauer 5  $\mu s$

Zählung bis 99999

Triggerschwelle 10 % des Bereichs außer 1000 VAC

20 % des Messbereichs in Ampere

Diese Schwelle ist: positiv bei , negativ bei 

Zurücksetzen der Zählung auf Null durch Drücken der Taste .



**Bei negativen Ereignissen sind die Messleitungen zu kreuzen.**

## Technische Spezifikationen (Fortsetzung)

### Breite von positiven (PW+) und negativen (PW-) Impulsen

MTX 3282

MTX 3283

Gemäß den Triggerbedingungen des Frequenzmessers.

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Auflösung              | 10 µs                                                                           |
| Minimale Impulsbreite  | 100 µs                                                                          |
| Genauigkeit            | 0,05 % ± 10 µs                                                                  |
| Maximale Periodendauer | 12,5 s                                                                          |
| Triggerschwelle        | 20 % des Messbereichs außer Bereich 1000 VAC<br>30 % des Messbereichs in Ampere |

Diese Schwelle ist positiv bei , negativ bei .

Zusätzlicher Messfehler aufgrund der Flanke beim Nulldurchgang: siehe §. Messung des Tastverhältnisses



**Bei negativen Ereignissen sind die Messleitungen zu kreuzen.**

### Uhr

MTX 3281

Relative Zeit mit Zurücksetzen auf Null bei jedem Einschalten

MTX 3282, MTX 3283

Echtzeituhr

Genauigkeit

≈ 30 s / Monat: Abweichung der Echtzeituhr

Anzeige

Tag - Monat - Jahr / Stunde - Minute - Sekunde

### Einflüsse

- Spezifikationen der Genauigkeit im Betriebsgebiet :

typische Spezifikationen = SPEC (1 + 0,05 Δ t °C)

SPEC : Spezifizierung der Messung, die in Erwägung gezogen wurde.

Siehe gegebene Werte Seite 33 bis 38.

Δ t : Unterschied zwischen Raumtemperatur und Eingang am nächsten vom Referenzgebiet.

 Beispiel : Temperatur : 38°C      DC-Messung : 0,02 % + 8 D

$$\Delta t \text{ °C} = 38 - 28 = 10\text{°C}$$

$$\text{SPEC (38°C)} = (0,02 \% + 8 \text{ D}) (1 + 0,05 \cdot 10) \\ = 0,03 \% + 12 \text{ D}$$

- Elektrisches Feld unter 3 V/m: 1 pro Tausend in Endskala. Dieser Einfluß hängt nicht von der Temperatur ab.

### Informationen zum Multimeter, Kalibrierung (siehe §. Wartung)

In den "**General Settings**" öffnet das Menü **Traceability** eine Datei mit Informationen zur Aktualisierung des Multimeters:

| TRACEABILITY     |          |
|------------------|----------|
| Model No. :      | 3283     |
| Serial No. :     | 10010110 |
| Firmware Vers. : | 1.00     |
| Hardware Vers. : | C        |
| CALIBRATION      |          |
| Last Cal. :      |          |
| 27/11/2005       | 10:08:25 |
| Next Cal. :      |          |
| 27/11/2006       | 10:08:25 |

- Modell
- Seriennummer
- Software-Version
- Hardware-Version
- Letzte Kalibrierung
- Nächste Kalibrierung



Eine regelmäßige Kalibrierung (jährlich) des Geräts ist für die Garantie der angegebenen Spezifikationen erforderlich. Siehe §. Maintenance.

## Allgemeine Daten

### Umgebungsbedingungen

|                         |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe                    | < 2000 m                                                                                                   |
| Bezugstemperatur        | 23°C ± 5°C                                                                                                 |
| Betriebstemperatur      | 0°C bis 55°C                                                                                               |
| Einfluss der Temperatur | siehe §. Einflüsse                                                                                         |
| Relative Feuchte        | 0 % bis 80 % von 0°C bis 35°C<br>0 % bis 70 % von 35°C bis 45°C<br>begrenzt auf 70 % für den Bereich 50 MΩ |
| Schutzart               | IP 40 (EN 60529)                                                                                           |
| Betriebsbereich         | - 10°C bis 55°C                                                                                            |
| Lagerbereich            | - 40°C bis + 70°C                                                                                          |

### Stromversorgung

#### MTX 3281

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| 2 Möglichkeiten: |                                        |
| • Batterien      | 3 x 1,5 V Alkali LR6-AM3 AA            |
| • Akkus          | 3 x 1,2 V (*) NiMH (z. B. 2200 mAh AA) |

#### MTX 3282, MTX 3283

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| 3 Möglichkeiten:       |                                        |
| • Batterien            | 3 x 1,5 V Alkali LR6-AM3 AA            |
| • Akkus                | 3 x 1,2 V (*) NiMH (z. B. 2200 mAh AA) |
| • Steckernetzteil:     |                                        |
| Netzspannung           | 230 V ± 10 % oder 110 V ± 10 %         |
| Überspannungskategorie | CAT II                                 |
| Frequenz               | 45 Hz - 65 Hz                          |

(\*) andere Kapazitäten möglich

Über das Netzteil werden die Akkus geladen, ohne dass sie aus dem Multimeter herausgenommen werden müssen.

Ladezeit 12 bis 15 Std. (mit Akkus 2200 mAh)

### Betriebsdauer

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| • mit Batterien (Alkali) | 80 Std. (Modus VDC)<br>Qualitätsbatterie z. B. DURACELL |
| • mit Akkus 2200 mAh     | ca. 65 Std. (Modus VDC)                                 |

Wenn das Multimeter nur gelegentlich eingesetzt wird, ist die Verwendung von NiMH-Akkus nicht zu empfehlen: dieser Akkutyp kann sich innerhalb 3 Monaten selbst entladen.

### Anzeige

|                 |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCD-Grafik      | Nutzbereich 58 x 58 mm<br>verstellbar, beleuchtet, transflektiv<br>Kontrastverbesserung in heller Umgebung                                                                      |
| Hauptanzeige    | 100.000 Digits + Vorzeichen + passende Einheiten<br>Kurven + Bargraph (40 Segmente)<br>Anzeige der eingeschalteten Modi<br>Anzeige für Batteriezustand, gefährliche Spannung... |
| Sekundäranzeige | Sekundärfunktionen mit passenden Einheiten                                                                                                                                      |

## Allgemeine Daten (Fortsetzung)

### CE Sicherheit

Gemäß IEC 61010-1 Ausg. 2 (2001) :

- Isolierung Klasse 2
- Verschmutzungsgrad 2
- Verwendung in Räumen
- Höhe < 2000 m
- Messkategorie der "Messeingänge" CAT III, 1000 V gegenüber Erde
- Messkategorie der "Messeingänge" CAT IV, 600 V gegenüber Erde

### EMV

Dieses Gerät wurde gemäß den geltenden EMV-Normen entwickelt und die Einhaltung dieser Normen wurde gemäß den folgenden Normen geprüft:

- Aussendung (Kl. A) und Schutz NF EN 61326-1 (1997); A1 (1998); A2 (2001)
- Max. Einfluss beim Vorhandensein von Strahlenfeldern: siehe §. Einflüsse

### Optische Kabel RS232-DB9F oder USB (Optionen)

Die optische Schnittstelle stellt eine Isolierung zum angeschlossenen Peripheriegerät (PC) sicher und dient zur Datenübertragung oder Fernsteuerung des Multimeters.

Parameter der RS232-Kommunikationsschnittstelle.

Übertragungsgeschwindigkeit: 9600 / 19200 / 38400 Baud/s

☞ Die anderen Übertragungsparameter sind fest (8 Datenbits, 1 Stoppbit, keine Parität).

USB-Kommunikationsschnittstelle: geliefert mit Installationssoftware.

### Bluetooth (-BT Versionen)

- Übertragungsgeschwindigkeit 38.4 kbit/s
- Empfindlichkeit -90 dBm
- max. Leistung 20 dBm (100 mW)
- max. Entfernung ca. 100 m
- Autonomie ca. 40 h (mode VDC) mit Alkalibatterien

## Mechanische Daten

### Gehäuse

- Abmessungen 87,8 x 265,5 x 107,5 in mm (geöffnet)  
87,8 x 187 x 48,6 in mm (geschlossen)
- Gewicht ca. 0,450 kg
- Material ABS VO (selbstlöschend) und PC VO  
äußerer Gehäuseschutz aus thermoplastischem Kautschuk SEBS
- Schutzart IP 40 (EN 60529)

### Verpackung

- Abmessungen

**MTX 3281** 240 (L) x 158 (B) x 65 (H) in mm

**MTX 3282, MTX 3283** 297 (L) x 158 (B) x 60 (H) in mm

## Lieferumfang

### im Lieferumfang enthalten

**MTX 3281**

- Kurzanleitung (zweisprachig Fr - En)
- Satz mit 3 Stück 1,5 V-Alkali-Batterien LR6-AM3
- Satz PVC-Messleitungen - Sicherheits-Prüfspitze 4 mm

**MTX 3282**

- Kurzanleitung (zweisprachig Fr - En)
- Satz mit 3 Stück 1,2 V-NiMH-Akkus 2200 mAh
- Steckernetzteil/Ladegerät
- Satz Silikon-Messleitungen - Sicherheits-Prüfspitze 4 mm

**MTX 3283**

- Kurzanleitung (zweisprachig Fr - En)
- Satz mit 3 Stück 1,2 V-NiMH-Akkus 2200 mAh
- Steckernetzteil/Ladegerät
- Satz Silikon-Messleitungen - Sicherheits-Prüfspitze 4 mm

### Ergänzungen zu :

**MTX 3281-COM**  
**MTX 3282-COM**  
**MTX 3283-COM**

- Software-Kit zur Datenerfassung:
  - Erfassungsssoftware "Data Viewer" für PC
  - Optisches Kabel RS232-DB9F

### Optionales Zubehör

- Software-Kit zur Datenerfassung: HX0050
  - Erfassungsssoftware "Data Viewer"
  - Optisches Kabel RS232-DB9F
- Externes Ladegerät für NiMH-Akkus HX0053
- Optisches USB-Kabel + Installationssoftware HX0056
- Adapter + K-Thermoelement
- Zangenstromwandler: P06239306

|                           |                     |                        |                  |                  |
|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|
| <b>MIN 08<br/>oder 09</b> | 0,5 bis 240 AAC     | Verhältnis 1000 /1     | 40 Hz bis 10 kHz | P01120401 od. 02 |
| <b>C100<br/>oder 103</b>  | 0,1 bis 1200 AAC    | Verhältnis 1000 /1     | 30 Hz bis 10 kHz | P01120301 od. 03 |
| <b>Amplex</b>             | 0,5 bis 2000 AAC    | 1 mV/A                 | 10 Hz bis 20 kHz | P01120504        |
| <b>MIN 73</b>             | 0,01 bis 2,4 AAC    | 0,01 bis 2,4 AAC       | 40 Hz bis 10 kHz | P01120           |
| <b>K2</b>                 | 0,1 bis 450 mADC    | 1 mA/10 mV             | DC - 1,5 kHz     | P01120074        |
| <b>E6N</b>                | 0,005 bis 80 AAC/DC | 1 A/1 V oder 1 A/10 mV | DC - 8 kHz       | P0112040         |
| <b>PAC21</b>              | 0,2 bis 1400 AAC/DC | 1 A/10 mV od. 1 A/1 mV | DC - 10 kHz      | P01120069        |

- Adapter für Thermoelement Typ K 1 mV/°C HK0210N
- Optische Tachometersonde 100 U/min bis 60.000 U/min HA1237
- "Freihand"-Transportset HX0052
- Satz mit 3 Stück 1,2 V-NiMH-Akkus HX0051
- Adapter PC USB/RS232 HX0055
- Adapter PC USB/BLUETOOTH HX0054
- Optisches USB-Kabel HX0056
- Zu den Temperaturfühlern Pt 100, Pt 1000 und Thermoelementen Typ K und J erhalten Sie genauere Informationen bei:  
**Pyro-Contrôle Chauvin Arnoux**  
 Tel.: +33 (0)4.72.14.15.40 Fax: +33 (0)4.72.14.15.41

### Ersatzteile

- Sicherung 1000 V, 11 A, 10 x 38 mm, 20 kA 541171
- Steckernetzteil X02666
- Satz Messleitungen - Sicherheits-Prüfspitze 4 mm AG1064
- Optisches Kabel RS232-DB9F X02736

## Index

|                             |                |                                   |               |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|
| 888888 (Funktion)           | 9              | DC                                | 24            |
| <b>A</b>                    |                | Diodentest                        | 9, 34         |
| Abschaltung                 | 13             | DT                                | 24            |
| absolute Abweichung         | 18             | Durchgangsprüfung                 | 16, 34        |
| AC, AC+DC                   | 7              | <b>E</b>                          |               |
| Akkus                       | 10, 11         | Eingänge                          | 9             |
| akustischer Alarm           | 5, 13, 19      | Einheit                           | 26, 27, 28    |
| Alarmsymbole                | 9              | Einschalten                       | 6, 10         |
| alles löschen               | 23             | EMV                               | 39            |
| allgemeine Einstellungen    | 10, 29, 37     | Energie                           | 10, 11        |
| Allgemeines (Funktion)      | 10             | Energietyp                        | 10            |
| Allgemeines (Menü)          | 13             | englisch (Auswahl der Sprache)    | 13            |
| Ampere (Funktion)           | 5, 12          | <b>F</b>                          |               |
| Anfangseinstellungen        | 13             | Fehler                            | 13            |
| angehalten                  | 7              | Feuchte                           | 3             |
| Anschluss der Messleitungen | 16             | Filter                            | 14            |
| Anschlussleiste             | 6              | französisch (Auswahl der Sprache) | 13            |
| Anzeige                     | 6, 9, 38       | FREQ                              | 20, 24        |
| aufgezeichnete Daten        | 19             | Frequenzmessung                   | 7, 9, 16, 33  |
| Aufzeichnung                | 20, 21, 22, 23 | Fühler                            | 16            |
| auto (Modus)                | 17             | Funktion                          | 8             |
| auto (Taste)                | 8              | <b>G</b>                          |               |
| auto hold (Modus)           | 8, 17          | Garantie                          | 4             |
| auto peak (Modus)           | 17             | Gehäuse                           | 39            |
| auto peak (Taste)           | 8              | gemessene Größe                   | 27, 28        |
| automatische Abschaltung    | 13             | Gleichspannung                    | 31            |
| automatische Aufzeichnung   | 8              | Grafische Anzeige                 | 9             |
| automatische Erkennung      | 5              | <b>H</b>                          |               |
| AVG                         | 19             | Hauptanzeige                      | 18            |
| <b>B</b>                    |                | Hauptfunktionen                   | 7, 16         |
| Bargraph                    | 9              | Hauptmessung                      | 24            |
| basiq. (Modus)              | 14             | Hilfe (i)                         | 9             |
| Batterien                   | 10             | HOLD (Modus)                      | 8, 17         |
| Beleuchtung                 | 8, 9, 14       | <b>I - J - K</b>                  |               |
| Benutz. (Modus)             | 14             | Impedanz                          | 14            |
| Bereich                     | 7, 28          | Impulsbreite                      | 37            |
| Bereich (Steuerung)         | 17             | Impulszähler                      | 36            |
| Betriebsdauer               | 10             | IR baud                           | 29            |
| bevorzugte Messung          | 7, 16, 27      | J (Thermoelement)                 | 7             |
| Bluetooth                   | 5, 29, 40      | K (Thermoelement)                 | 7             |
| <b>C</b>                    |                | Kapazitätsmessung                 | 7, 9, 16, 34  |
| CF                          | 24             | Klinkenbuchse                     | 6, 11         |
| CNT                         | 24             | Kommunikation                     | 5             |
| coef. A                     | 26, 27, 28     | Konfiguration                     | 8, 10, 13, 14 |
| coef. B                     | 26, 27         | Konfiguration (Menü)              | 16            |
| COM                         | 5              | Kontrast des LCD                  | 13            |
| <b>D</b>                    |                | Kopplung                          | 28            |
| Data Viewer                 | 29             | <b>L</b>                          |               |
| Datum                       | 13             | laden (aufladen)                  | 10, 11        |
| db9f                        | 29             | Lieferumfang                      | 39            |
| dBm                         | 24             | löschen                           | 23            |
| dBm REF                     | 15             | <b>M</b>                          |               |
| dB-Messung                  | 35             | MANU (Taste)                      | 8, 17         |
| dBm-Messung                 | 35             |                                   |               |

## Index

|                            |              |                               |              |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| MATH (Funktion)            | 25, 26       | Temperaturmessung             | 7, 9, 16, 36 |
| MAX                        | 19           | Thermoelement                 | 7, 16        |
| MEM (Funktion)             | 9, 23        | <b>U - V - W</b>              |              |
| MEM (Modus)                | 20           | Überwachung                   | 5            |
| MEM (Taste)                | 8            | Uhrzeit                       | 13           |
| Menü                       | 8            | Umgebung                      | 3, 40        |
| Messbereichsüberschreitung | 5, 13        | V (Volt)                      | 5            |
| Messkategorie              | 3            | vorübergehende Überspannungen | 5            |
| Messleitungen              | 3, 4         | W                             | 24           |
| MIN                        | 19           | W REF                         | 15           |
| Mittelwert                 | 19           | Wartung                       | 4            |
| <b>N - O</b>               |              | Wechselspannung               | 32           |
| Nachverfolgbarkeit         | 38           | Werte                         | 15           |
| NO HOLD (Modus)            | 8, 17        | Widerstandsmessung            | 7, 16, 36    |
| OL                         | 5            | Zubehör                       | 3, 41        |
| optische Verbindung        | 5            |                               |              |
| optisches Kabel            | 29, 41       |                               |              |
| <b>P</b>                   |              |                               |              |
| Parameter                  | 13           |                               |              |
| peak-Messung               | 38           |                               |              |
| PER (Periode)              | 24           |                               |              |
| Pflege                     | 4            |                               |              |
| Pk (peak)                  | 24           |                               |              |
| Pt100 (Fühler)             | 7            |                               |              |
| Pt1000 (Fühler)            | 7            |                               |              |
| <b>R</b>                   |              |                               |              |
| Recorder                   | 5            |                               |              |
| Referenz (Einstellung)     | 19           |                               |              |
| REL                        | 8, 9, 17, 18 |                               |              |
| Resistivleistung           | 37           |                               |              |
| RS232C                     | 5, 29        |                               |              |
| <b>S</b>                   |              |                               |              |
| Schutz                     | 3, 4, 12     |                               |              |
| Sekundäranzeigen           | 8            |                               |              |
| Sekundärfunktionen         | 9, 24        |                               |              |
| Sicherheit                 | 3, 4, 41     |                               |              |
| Sicherung                  | 4, 12        |                               |              |
| Software-Kit               | 29           |                               |              |
| Spannungsmessung           | 7, 9, 16, 32 |                               |              |
| SPEC (Funktion)            | 8, 9, 20     |                               |              |
| Speicher                   | 23           |                               |              |
| Spitzenfaktor              | 17           |                               |              |
| Steckernetzteil            | 10, 11, 12   |                               |              |
| Strommessung               | 7, 16, 34    |                               |              |
| Stromversorgung            | 40           |                               |              |
| Summer                     | 13           |                               |              |
| SURV                       | 8, 9, 13, 19 |                               |              |
| <b>T</b>                   |              |                               |              |
| Tasten                     | 7            |                               |              |
| Tastenfelder               | 6            |                               |              |
| Tastverhältnis             | 38           |                               |              |
| TC J (Thermoelement)       | 7            |                               |              |
| TC K (Thermoelement)       | 7            |                               |              |
| Temperatur                 | 3            |                               |              |