



Isolations-, Widerstands- und Berührstrommessgerät

3-349-087-01 8/6.05







LCD-Anzeigefeld nach dem Einschalten

Ist das LCD-Anzeigefeld nach dem Einschalten des Prüfgeräts nicht lesbar, d.h. zu hell oder zu dunkel, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1 Drücken Sie zum Löschen des möglicherweise fehlerhaften Speicherinhalts die beiden rechten Tasten gleichzeitig.
- 2 Warten Sie einige Sekunden, bis die Anzeige aktualisiert wird.
- 3 Stellen Sie bei Bedarf den Kontrast neu ein, siehe Seite 8.

Anleitung zum Aufstecken folgender Adapter als Zubehör

- Schnittstellenkonverter IrDa-USB (Z501JK)
- Temperatur- und Feuchtemessadapter (Z541A)
- Verbinden Sie den Adapter mit der IR-Schnittstelle des Pr
 üfger
 äts, siehe Zeichnung auf Seite 2: Setzen Sie hierzu den F
 ührungssteg des Adapters in die vorgesehene
 Öffnung am Kopf des Pr
 üfger
 äts in H
 öhe der
 Öffnung so ein, das der Adapter geh
 äusemittig auf den beiden Gummipuffern aufliegt. Schieben Sie den Adapter jetzt nach unten, so dass dieser sicher fixiert wird.

PC-Programm WinProfi zur Kommunikation mit dem METRIS0[®]CMETRIS0[®]2000

Auf der CD-ROM PS3 finden Sie das PC-Programm WinProfi mit folgenden Inhalten und Funktionen:

- aktuelle Prüfgeräte-Software
 - zum Laden einer anderen Landessprache
 - zum Laden einer aktuelleren Softwareversion
- Messdatenaustausch zwischen Prüfgerät und PC
- Prüfprotokolle am PC erstellen, ausdrucken und archivieren

Voraussetzung zur Kommunikation zwischen Prüfgerät und PC ist folgender Schnittstellenkonverter:

– IrDa-USB Converter (Z501JK): IrDa (Prüfgerät) – USB (PC)

Datensicherung

Messdaten und Stromkreiszuordnungen können in einem RAM sicher gespeichert werden, solange die zugehörige Batterie die erforderliche Spannung liefert.

Übertragen Sie Ihre gespeicherten Daten regelmäßig auf einen PC, um einem eventuellen Datenverlust vorzubeugen. Für Datenverluste übernehmen wir keine Haftung.

Zur Aufbereitung und Verwaltung der Daten empfehlen wir die folgenden PC-Programme:

- PS3 (Dokumentation, Verwaltung, Protokollerstellung und Terminüberwachung)
- PC.doc-WORD (Protokoll- und Listenerstellung)
- PC.doc-ACCESS (Prüfdatenmanagement)

Inhal	Inhalt Seite							
1	Anwendung5							
2	Sicherheitsmerkmale und -vorkehrungen5							
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Inbetriebnahme 6 Batterietest 6 Batterien einsetzen bzw. austauschen 6 Bedienerführung in einer anderen Landessprache 6 Menü auswählen, Grundeinstellungen vornehmen 6 Software-Update laden, Protokolldaten verwalten 9							
4 4.1 4.2 4.3	Allgemeine Bedienung 12 Automatische Einstellung, Überwachung und Abschaltung 12 Messwertanzeige 12 Hilfefunktion 12							
5 5.1 5.2 5.3	Messen von Isolationswiderständen13Messung mit variabler Prüfspannung14Messung mit ansteigender Prüfspannung14Einstellen des Grenzwertes14							
6 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.4	Datenbankfunktionen15Datensatz anlegen – Funktion Data15Messwerte speichern – Funktion STORE16Datensätze abrufen – Funktion View16Einen Datensatz innerhalb einer Speicheradresse löschen – Funktion View17Eine Speicheradresse löschen – Funktion Data17Alle Speicheradressen löschen – Funktion Data18Druckfunktion18							
7	Messen von Wechselspannungen19							

Inhal	lt	Seite
8	Temperatur- und Feuchtemessung mit Adapter Z541A als Zubehör	19
9 9.1 9.2	Messen niederohmiger Widerstände (bis 100 Ω) Berücksichtigen der Messleitungen und Verlängerungsleitungen (bis 10 Ω) Einstellen des Grenzwertes	20 21 21
10 10.1	Berührstrommessung Einstellen des Grenzwertes	22 22
11	Technische Kennwerte	23
12	Liste der Kurzbezeichnungen und deren Bedeutung	25
13	Wartung	25
13.1 13.2	Selbsttest	25 26
13.3 13.4 13.5	Batteriewechsel beim Temperatur- und Feuchtemessadapter Z541A Sicherungen Gehäuse	26 27 27
14	Reparatur- und Ersatzteil-Service DKD-Kalibrierlabor und Mietgeräteservice	27
15	Produktsupport	28

Anwendung 1

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen EG-Richtlinien. Dies bestätigen wir durch die CE-Kennzeichnung. Die entsprechende Konformitätserklärung kann von GOSSEN METRAWATT GMBH angefordert werden.

Mit den Mess- und Prüfgeräten METRISO[®]C können Sie schnell und rationell Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100. ÖVE-EN 1 (Österreich). SEV 3569 (Schweiz) und weiteren länderspezifischen Vorschriften prüfen. Das mit einem Mikroprozessor ausgestattete Gerät entspricht den Bestimmungen IEC/EN 61557/VDE 0413.

- Teil 1: Allgemeine Anforderungen
- Teil 2: Isolationswiderstandsmessgeräte
- Teil 4: Messgeräte zum Messen des Widerstandes von Erdungsleitern, Schutzleitern und Potentialausgleichsleitern

sowie den Bestimmungen nach VDE 0701 Teil 240: Instandsetzung, Änderung und Prüfung elektrischer Geräte

Das Prüfgerät eignet sich besonders:

- beim Errichten .
- beim Inbetriebnehmen
- für Wiederholungsprüfungen ٠
- und bei der Fehlersuche in elektrischen Anlagen. ٠

Mit einem Set, bestehend aus PROFiTEST[®]C und METRISO[®]C, können Sie alle für ein Abnahmeprotokoll (z. B. des ZVEH) erforderlichen Werte messen. Mit der integrierten IR-Datenschnittstelle des METRISO[®]C lassen sich die Messwerte auf einen PC übertragen, ausdrucken bzw. archivieren. Dies ist besonders aus Gründen der Produkthaftung sehr wichtig.

Mit dem METRISO[®]C können Sie messen und prüfen:

- Isolationswiderstände
- Niederohmwiderstände
- Berührströme
- Spannung und Frequenz .
- Temperatur und Luftfeuchte (mit Zubehör) ٠

Mit abgeschirmter Messleitung können Sie zusätzlich prüfen

die Ableitfähigkeit von Bodenbelägen in Bezug auf elektrostatische Ladungen

Zeichengenehmigungen



2 Sicherheitsmerkmale und -vorkehrungen

Das elektronische Mess- und Prüfgerät METRISO[®]C ist entsprechend den Sicherheitsbestimmungen IEC/EN 61010-1/VDE 0411-1 und EN 61557 gebaut und geprüft.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist die Sicherheit von Anwender und Gerät gewährleistet.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch Ihres Gerätes sorgfältig und vollständig. Beachten und befolgen Sie diese in allen Punkten.

Das Mess-und Prüfgerät darf nicht verwendet werden:

- bei entferntem Batteriefachdeckel
- bei erkennbaren äußeren Beschädigungen .
- mit beschädigten Anschlussleitungen und Messadaptern ٠
- wenn es nicht mehr einwandfrei funktioniert ٠
- nach schweren Transportbeanspruchungen
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z.B. Feuchtigkeit, Staub, Temperatur).
- beim Laden von Akkus

Bedeutung der Symbole auf dem Gerät



Warnung vor einer Gefahrenstelle (Achtung, Dokumentation beachten!)





Gerät der Schutzklasse II



Gerät der Messkategorie II



Ladebuchse 9 V DC für Ladenetzteil NA 0100S (Artikel-Nr. Z501D)

3 Inbetriebnahme

3.1 Batterietest

Fünf verschiedene Batteriesymbole von leer bis voll geladen informieren in der Hauptmenüebene ständig über den aktuellen Ladezustand der Batterien.

3.2 Batterien einsetzen bzw. austauschen

Zur Erstinbetriebnahme oder wenn das Batteriesymbol nur noch aus einem gefüllten Segment besteht, müssen Sie neue Batterien einsetzen.



Achtung!

Vor dem Öffnen des Batteriefaches muss das Gerät allpolig vom Messkreis (Netz) getrennt werden.

Für den Betrieb des METRISO[®]C sind vier 1,5 V Babyzellen nach IEC LR14 erforderlich. Setzen Sie nur Alkali-Mangan-Zellen ein. Aufladbare NiCd- oder NiMH-Zellen können ebenfalls verwendet werden. Zum Ladevorgang und zum Ladenetzteil beachten Sie unbedingt Kap. 13.2 auf Seite 26.

Tauschen Sie immer einen kompletten Batteriesatz aus. Entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht.

- Lösen Sie an der Rückseite die beiden Schlitzschrauben des Batteriefachdeckels und nehmen Sie ihn ab.
- Setzen Sie vier Stück 1,5 V Babyzellen richtig gepolt entsprechend den angegebenen Symbolen ein. Beginnen Sie mit den beiden durch das Gehäuse halb verdeckten Batterien.
- Setzen Sie den Deckel wieder auf und schrauben Sie diesen fest.



Achtung!

Das Gerät darf ohne aufgesetzten und festgeschraubten Batteriefachdeckel nicht betrieben werden!

3.3 Bedienerführung in einer anderen Landessprache

Eine andere als die im Lieferumfang enthaltene Sprache der Bedienerführung kann über Software-Update nachgeladen werden. Aktuell verfügbare Sprachen werden bei der Installation von WinProfi zur Auswahl angeboten, siehe Kapitel 3.5.

3.4 Menü auswählen, Grundeinstellungen vornehmen



Drücken Sie die Taste 🔶 oder 🌩 zum Einblenden der gewünschten Messfunktionen, der Geräteeinstellungen oder der Datenbankfunktionen.

Werkseinstellungen – letzte Einstellungen

Hier können Sie vorgeben, ob Ihnen die Menüs entsprechend der Werkseinstellungen oder die jeweils zuletzt aufgerufenen Menüs angezeigt werden sollen.



- Betätigen Sie die Taste Setup.
- Drücken Sie ggf. die Taste Default:
- on ✓ Einstellungen wie T_{on} (=20sec) werden beim Einschalten auf den Wert der Werkseinstellung zurückgesetzt.
- off ✓ die zuletzt gewählten Einstellungen bleiben beim Einschalten erhalten.
- Durch Drücken der Taste verlassen Sie das Einstellmenü.

Einschaltdauer festlegen, manuelles Ausschalten



- Setätigen Sie die Taste Setup.
- Drücken Sie die Taste T_{on}, und anschließend die Taste 10sec, 20sec, 30sec oder 60sec, je nachdem, nach welcher Zeit sich das Prüfgerät automatisch abschalten soll. Weitere Einstellmöglichkeiten erscheinen beim Verschieben des Rollbalkens durch die Taste oder . Die Einstellung ">>>>" steht für keine automatische Abschaltung. Die jeweilige Auswahl wirkt sich stark auf die Lebensdauer der Batterien aus.
- Durch Drücken der Taste verlassen Sie das Einstellmenü.

Das Gerät wird manuell ausgeschaltet, indem Sie die beiden äußeren Softkey-Tasten gleichzeitig drücken.





- Betätigen Sie die Taste Display.
- Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, können Sie die Anzeigebeleuchtung völlig abschalten.

Drücken Sie hierzu jeweils die entsprechende Softkey-Taste.

Bei aktivierter LCD-Beleuchtung (= ON) schaltet sich diese einige Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung automatisch aus, um den Batterieverbrauch zu senken. Sobald erneut eine Taste gedrückt wird, schaltet sie sich wieder ein.

- Mit den beiden rechten Tasten können Sie den Kontrast optimal einstellen.
- Durch Drücken der Taste START verlassen Sie das Einstellmenü, die Daten werden übernommen.

▷ Betätigen Sie die Taste Time.

Der Eingabecursor steht zunächst auf der ersten Stelle des Datums.
 Geben Sie die gewünschte Ziffer über eine der Softkey-Tasten ein.
 Jeweils nicht eingeblendete Ziffern werden über die Taste

 oder
 eingeblendet. Nach jeder Ziffernauswahl springt der Cursor eine

➡ eingebiendet. Nach jeder ∠ifferhauswahl springt der Cursor eine Stelle weiter nach rechts.

Solution Mit Eingabe der letzten Ziffer wird Datum und Uhrzeit übernommen.

Durch Drücken der Taste START verlassen Sie das Einstellmenü, die Daten werden übernommen.

3.5 Software-Update laden, Protokolldaten verwalten

Sofern eine aktuellere Prüfgeräte-Software gewünscht wird, kann diese mit Hilfe des PC-Programms WinProfi geladen werden. Hierbei wird die Datei mit der gewünschten Softwareversion über die serielle Schnittstelle zum Prüfgerät übertragen. Die zuvor geladene Version wird hierbei überschrieben.

Hinweis

Diese Software bietet alle Funktionen, die Sie zur Kommunikation zwischen METRISO[®]C und PC benötigen. Eine Beschreibung des Programms ist als Online-Handbuch im Programm WinProfi enthalten.



Programm WinProfi

A Programm WinProfi auf PC installieren und starten

- Installieren Sie zunächst die PC-Software auf Ihrem PC. Legen Sie hierzu die CD z.B. in Laufwerk E ein. Starten Sie dann mit E:\GMCDEMO
- Son Klicken Sie auf die deutsche Flagge.
- Klicken Sie zunächst auf "WinProfi...", klicken Sie dann auf "Programm WinProfi installieren" und wählen Sie anschließend die Sprache für die Bedienerführung des Prüfgeräts aus. Bestätigen Sie diese mit "OK".
- Solgen Sie weiterhin den Hinweisen auf dem Bildschirm.

Nach der Installation finden Sie das Programm in Ihrem START-Menü.

- Stellen Sie die Verbindung zwischen PC und Pr
 üfger
 ät METRISO[®]C her. Verwenden Sie hierzu den Schnittstellenkonverter IrDa-USB.
- Starten Sie das Programm WinProfi.
- Schalten Sie das Prüfgerät ein.
- Stellen Sie die Einschaltdauer des METRISO[®]C auf ">>>>>" ein, damit Sie genug Zeit für die Einstellungen in WinProfi haben, bevor sich das Prüfgerät wieder automatisch abschaltet, siehe Kapitel 3.4.

Handbuch anzeigen oder ausdrucken

Hier finden Sie Informationen zum PC-Programm, die nicht in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.

3 Winf	rofi			
System	Datei	Protokoli	🖬 Winprofi Hilfe System	<u>-</u>
	A sector of the		Algemeines Datei Hille Protokoll System Update	Hilfe
			Information: Allgemeines WinProfi ist ein Utility, das mit den folgende zusammenarbeitet. - Profitest C - Metriso C	en Geräten

Voraussetzung für den Software-Update oder Datenaustausch В

Schnittstelle suchen, an die das Prüfgerät METRISO[®]C angeschlos- \Box sen ist.

s WinProfi										
System Datei Protokoll Update Hilfe										
Suche Prüligerät										
<u>C</u> alibrierinfo	<u>C</u> alibrierinfo									
<u>Z</u> cit und Datum	The second s									
<u>C</u> opyright	Second Control of Cont									
Drucker Se <u>t</u> up	7 N & # 15 7 8 7 8 HK 8 H 8									
Ende	Beelin Coller Producty									
Pillas -	www.uw.uk									

R Hinweis

Starten Sie diese Funktion immer zuerst, bevor Sie ein Update durchführen oder Protokollvorlagen ändern.

WinProfi lädt mit dieser Funktion die notwendigen Protokolldateien speziell für das angeschlossene Gerät.

Da WinProfi für mehrere Prüfgerätetypen erstellt wurde, erhalten Sie sonst möglicherweise nicht die richtigen Prüfprotokolle oder Optionen zur Verfügung gestellt.

Informationen zur aktuellen Softwareversion abrufen

ः WinProfi		
<u>S</u> ystem <u>D</u> atei <u>P</u> roto	koll <u>U</u> pdate <u>H</u> ilfe	
Suche Prüfgerät		
<u>C</u> alibrierinfo	3-1	
Zeit und Datum 🦳		
<u>Copyright</u>	Terrer Limenter Eyren (trans)	
Drucker Se <u>t</u> up	Evizade Priurg	
Ende	Bitst In Lobert In Autors 10 (500-pill)* (40) (40)	

Übertragung eines Software-Updates zum Prüfgerät

<u>System</u>	<u>D</u> alei	<u>P</u> rotokoll	<u>U</u> pdate	<u>H</u> ille		
			<u>S</u> pract <u>P</u> rogra Erweit	ne mm erte Funktionen		

PC: Wählen Sie die Funktion Alles neuester Stand im Menü Update. Folgen Sie den Hinweisen auf dem Monitor.

Die Übertragungsdauer beträgt ie nach Rechner 1 bis 2 Minuten.

Die LED NETZ am Prüfgerät METRISO[®]C leuchtet grün und meldet hierdurch Empfangsbereitschaft. Bei korrekter Synchronisation von Prüfgerät und PC leuchtet dieselbe LED gelb. Während der Programmiersequenzen leuchten abwechselnd die LEDs LIMIT und U>25V rot und die LED NETZ gelb. Nach erfolgter Übertragung leuchtet die LED NETZ kurz grün, danach erlöschen alle LEDs.

Die Meldung "Operation ausgeführt" wird auf dem PC eingeblendet.



Achtuna!

Während der Übertragung darf das Prüfgerät keinesfalls ausgeschaltet oder die Verbindung zum PC unterbrochen werden!

D Protokolldaten verwalten

- Stellen Sie die Verbindung zwischen PC und Pr
 üfger
 ät METRISO[®]C her. Verwenden Sie hierzu den Schnittstellenkonverter IrDa-USB.
- Starten Sie das Programm WinProfi.
- Schalten Sie das Prüfgerät ein.
- Stellen Sie die Einschaltdauer des METRISO[®]C auf ">>>>>" ein, damit Sie genug Zeit für die Einstellungen in WinProfi haben, bevor sich das Prüfgerät wieder automatisch abschaltet, siehe Kapitel 3.4.
- Datei senden oder empfangen

: # WinF	Profi
<u>S</u> ystem	Dater Protokoll Update Hilfe
Energy and the second	Daten empfangen
Press.	Daten druc <u>k</u> en

Daten drucken

S# Winf	Profi			
<u>S</u> ystem	Datei Protokoll Upda	ite <u>H</u> ilfe		
	<u>D</u> aten empfangen Daten <u>s</u> enden			
Real	Daten druc <u>k</u> en	<u>-</u>	8 .*0	
	These borteses grante beinges desce Desember firms for	ater 1	. in a	



Protokollvorlagen bearbeiten oder senden

≥9 WinF	Profi				
<u>S</u> ystem	<u>D</u> atei	<u>P</u> rotokoll	<u>U</u> pdate	<u>H</u> ilfe	
And the owner of the owner of the owner		Vorlage	<u>b</u> earbeite	n ▶	Vorlage 1
The second s		Vorlage	n senden		Vorlage 2
		-	1		Vorlage 3

🖬 Winprofi Editor	
Datei Bearbeiten Suchen Fenster	
44 VDE 100_1.PRN	- O ×
 Auftraggeber (Kunde) 	Elektroinstallationsbetrieb (Auftragnehmer)
l Aplage:	'!
	i
EVU: Netzspannung: V	[] Schaltungsunterlagen übergeben
Netz (System): [] TN-G [] TN-S []	ТН-С-S [] ТТ [] IT
Zähler-Nr. : Zählerstand:	Prüfprotokoll bestehend aus Blatt 1 bis
Prüfprotokoll Nr. Auftrag Nr. Gebäude Nr. 	Grund der Prüfung:
Prüfung durchgeführt nach: [] UVV "Elektr.Anlagen u.Betriebsm. BGV A2 [] nach DIN UDE 0100 T.610	[] Neuanlage [] Erweiterung [] Änderung
[] nach DIN U UDE 0829 / EN 58090 []	[] Instandsetzung [] Wiederholung
Besichtigung: B Richtige Auswahl der Betriebsmittel] Sichüden an Betriebsmitteln] Schüden an Betriebsmitteln] Schüden an Betriebsmellen] Sicherheits-Einrichtungen] Brandabschottung] Wärneerzeugende Betriebsmittel] Zielbezeichnung der Leitungen in Vert. Leitungsverlegung	Erprobung: [] Funktion der Schutz- und Überwachungseinr. [] Rechtsdrehfeld [] Funktion Starkstromanl. [] Drehrichtung der Motoren [] Funktion der ElB-Anlage []
 [] Kleinspannung'nit sicherer Trennung [] Schutztrennung [] Schutzisolierung [] Hauptpotentialausgleich [] Zusätzlicher Potentialausgleich [] 	[] Zuwer1. Verbindung Po- tentialausgleichsleiter [] Durchgängigkeit/Polarit.] der Busleitungen [] Isolationsviderstand der Ruelaitungen
[] Anordnung der Busgeräte in Verteiler [] Busleitungen/Aktoren	Nebdatum: @DATE
Uerwendete Meßgeräte nach EN 61557 / VDE 04 COSSEN-HETRAWATT [] PROFITEST 0100S [] 	13:] PROFITEST C [] METRISO C *

4 Allgemeine Bedienung

Die Prüfleitungen werden an die Buchsen "+" und "COM" angeschlossen.

Bei Messungen der Ableitfähigkeit von Bodenbelägen, in Bezug auf elektrostatische Ladungen sollten Sie über die Buchsen **COM** und **SHIELD** zusätzlich die geschirmte Leitung anschließen (Zubehör Z541B "Hochohmmessleitung bei Messungen im G Ω -Bereich", siehe Anschlussbild).



Bitte die farbliche Zuordnung beachten!

4.1 Automatische Einstellung, Überwachung und Abschaltung

Das Gerät lässt sich nicht in Betrieb nehmen bzw. es schaltet sofort ab, wenn die Batteriespannung den zulässigen Grenzwert unterschreitet. Die Messung wird automatisch abgebrochen bzw. der Messablauf gesperrt bei unzulässiger Spannung im Widerstandsmessbereich (U > 25 V).

Das Gerät schaltet sich frühestens am Ende eines (automatischen) Messablaufs und nach Ablauf der vorgegebenen Einschaltdauer (siehe Kapitel 3.4) automatisch ab. Die Einschaltdauer verlängert sich wieder auf die im Setup eingestellte Zeit, wenn eine der Tasten betätigt wird.

Lampen-Funktionen

Lampe	Zustand	Funktion
Ŕ	rot	Potentialdifferenz ≥ 150 V zwischen Fingerkontakt und Messeingang
Netz Mains	blinkt rot	Es liegt Netz- oder Fremdspannung an den Messeingängen (Isolationswiderstands- und Niederohmmessung sind blockiert)
LIMIT	rot	 Der gemessene Isolationswiderstand hat den eingestellten Grenzwert unterschritten. Der gemessene Niederohmwiderstand hat den zulässigen Grenzwert überschritten.
U>25V	rot	An den Messeingängen liegt eine Spannung > 25 V an. Der Entladevorgang ist noch nicht beendet.

4.2 Messwertanzeige

Im LCD-Anzeigefeld werden angezeigt:

- Messwerte mit ihrer Kurzbezeichnung und Einheit,
- die ausgewählte Funktion.

Bei den automatisch ablaufenden Messvorgängen werden die Messwerte bis zum Start eines weiteren Messvorganges bzw. bis zum selbsttätigen Abschalten des Gerätes als digitale Werte in der Anzeige festgehalten. Wird der Messbereichsendwert überschritten, so wird der Endwert mit dem vorangestellten ">" (größer) Zeichen dargestellt und damit Messwertüberlauf signalisiert.

4.3 Hilfefunktion

Für jede Grund- und Unterfunktion können Sie, **nach deren Wahl im entsprechenden Menü**, den zugehörigen Hilfetext auf dem LCD-Anzeigefeld darstellen.

Drücken Sie zum Aufruf des Hilfetextes die Taste (j).
 Zum Verlassen der Hilfefunktion drücken Sie eine beliebige Taste.



5 Messen von Isolationswiderständen

Isolationswiderstände können nur an spannungsfreien Objekten gemessen werden. Liegt Netz- oder Fremdspannung an den Messeingängen an, so wird der Isolationswiderstand nicht gemessen, die Lampe Netz/Mains leuchtet.

Hinweis

Überprüfen der Messleitungen

Vor der Isolationsmessung sollte durch Kurzschließen der Messleitungen an den Prüfspitzen überprüft werden, ob das Gerät nahezu Null Ω anzeigt (siehe Kapitel 9). Hierdurch kann ein falscher Anschluss vermieden oder eine Unterbrechung bei den Messleitungen festgestellt werden.



Drücken Sie die Taste R_{ISO}.

Die aktuell gewählte Prüfspannung (Nennspannung) wird zwischen $\mathrm{R}_{\mathrm{ISO}}$ und $\mathrm{U}_{\mathrm{ISO}}$ eingeblendet.

- Wählen Sie ggf. eine andere Pr
 üfspannung aus, indem Sie U_{IS0} dr
 ücken und dann die gew
 ünschte Pr
 üfspannung.
- Schließen Sie den Prüfling an die Buchsen + und COM an.
- Contraction Sie die Messung durch Drücken der Taste START aus.



Achtung!

Berühren Sie nicht die Anschlusskontakte des Gerätes, wenn eine Isolationswiderstandsmessung läuft!

Hinweis

Dreiphasen-Drehstromsystem

Sämtliche Leitungen (L1, L2, L3 und N) müssen gegen PE gemessen werden!

Sind die Anschlusskontakte frei oder zur Messung an einem ohmschen Verbraucher angeschlossen, dann würde bei einer Spannung von 1000 V ein Strom von ca. 1 mA über Ihren Körper fließen.

Der Stromschlag erreicht keinen lebensgefährlichen Wert. Durch den spürbaren Stromschlag ist jedoch eine Verletzungsgefahr (z. B. Folge durch Erschrecken usw.) gegeben.

Kapazitive Messobjekte



Achtung!

Messen Sie an einem kapazitiven Objekt, z.B. an einem langen Kabel, so wird sich dieses bis auf ca. 1000 V aufladen! Das Berühren ist dann lebensgefährlich!

Wenn Sie an kapazitiven Objekten den Isolationswiderstand gemessen haben, so entlädt sich das Messobjekt automatisch über das Gerät nach dem Loslassen der Taste START. Der Kontakt zum Objekt muss weiterhin bestehen.

Trennen Sie den Anschluss erst, wenn die Anzeige $\rm U_{\rm ISO} < 25~V$ erscheint.

Hinweis

Bei der Isolationswiderstandsmessung werden die Batterien des Gerätes stark belastet. Drücken Sie die Taste START nur solange, bis die Anzeige stabil ist.

5.1 Messung mit variabler Prüfspannung

Für Messungen an empfindlichen Bauteilen sowie bei Anlagen mit spannungsbegrenzenden Bauteilen kann unter U_{VAR}, eine DC-Prüfspannung im Bereich von 50.0 … 1000 V eingestellt werden.



- ➡ Wählen Sie im Menü U_{ISO} über ← oder → die Funktion U_{VAR} aus und Betätigen Sie die Taste U_{VAR}.
- Sur Eingabe des gewünschten Werts:

Blenden Sie die gewünschte Ziffer und ggf. den Dezimalpunkt über der oder ein und wählen Sie diese anschließend über die entsprechende Softkey-Taste aus. Mit jeder Eingabe springt der Cursor eine Position nach rechts. Nach Eingabe von maximal 3 Ziffern verlassen Sie das Eingabemenü durch Drücken der Softkey-Taste \rightarrow . Liegt die eingegebene Spannung außerhalb des gültigen Bereichs, so springt der Cursor zur Eingabeposition der ersten Ziffer zurück. Nach Eingabe des kompletten Wertes und Bestätigung durch **START** wird U_{VAR} zwischen R_{ISO} und U_{ISO} eingeblendet.

Der weitere Ablauf der Messung erfolgt wie bei der Pr
üfung mit vorgegebenen Nennspannungen.

5.2 Messung mit ansteigender Prüfspannung

Die Funktion ",U " dient zum Aufspüren von Schwachstellen in der Isolation sowie zum Ermitteln der Ansprechspannung von spannungsbegrenzenden Bauelementen.



➡ Wählen Sie im Menü U_{ISO} über ← oder → die Funktion U aus und Betätigen Sie die Taste U .

Solange Sie die Taste **START** gedrückt halten, wird die Prüfspannung kontinuierlich erhöht. Die Isolationsmessung startet:

- sobald die Endspannung (= variable Pr
 üfspannung, siehe Kapitel 5.1) erreicht ist oder
- sobald Sie die Taste START loslassen (bei Anzeige der gewünschten Spannung), oder
- sobald ein messbarer Pr
 üfstrom flie
 ßt
 (z.B. nach einem
 Überschlag bei der Durchbruchspannung).

Angezeigt werden jeweils die Prüfspannung, eine evtl. vorhandene Ansprech- und Durchbruchspannung sowie der Isolationswiderstand.

5.3 Einstellen des Grenzwertes

Sie können den Grenzwert des Isolationswiderstandes über die Taste LIMIT einstellen. Treten Messwerte unterhalb dieses Grenzwertes auf, so leuchtet die rote LED LIMIT.

6 Datenbankfunktionen

Zu jeder Messung können die angezeigten Messdaten mit oder ohne Kommentar in einer internen Datenbank gespeichert werden. Um die einzelnen Messwerte verschiedenen Gebäuden, Verteilern und Messkreisen zuordnen zu können, muss zuvor ein Datensatz unter einer individuellen Speicheradresse angelegt werden.

6.1 Datensatz anlegen – Funktion Data

Wählen Sie Data.



Mit Hilfe der Softkeys legen Sie zunächst die gewünschte Speicheradresse an. Mit Bestätigung durch die Taste START (mittig drücken), springt der Eingabecursor an die erste Eingabeposition (GEBÄUDE). Mit Hilfe der Softkeys können Sie nacheinander die Datenfelder GEBÄUDE, VERTeiler, FI-Nr. und StromKREIS sowie die Bezeichnung des Stromkreises eingeben.



Daten eingeben:

Blenden Sie hierzu das gewünschte alphanumerische Zeichen über

← oder → ein und wählen Sie dieses anschließend über die entsprechenden Softkey-Taste aus.

Die Steuerzeichen werden auf dieselbe Weise eingegeben und haben folgende Bedeutung:

- ←: Eingabecursor nach links bewegen (ohne zu löschen)
- →: Eingabecursor nach rechts bewegen (ohne zu löschen)
- ↓: identisch mit der Taste START

Nach jeder Zeichenauswahl springt der Cursor eine Stelle weiter nach rechts. Mit J oder **START** (mittig drücken) springt der Eingabecursor in das nächste Feld. Nach Ausfüllen der Felder GEBÄUDE, VERTeiler, FI-Nr. und StromKREIS und bestätigen durch J erscheinen diese invers. Nach erneutem J kann die Bezeichnung zu dem aktuellen Stromkreis eingegeben werden.

13

Hinweis

Diese Werte werden von der PC-Software benötigt, um die Messwerte in die Datenbank eintragen und daraus automatisch Protokolle erzeugen zu können.

6.2 Messwerte speichern – Funktion STORE

- Starten Sie die jeweilige Messung. Die Taste STORE wird nach der Messung statt der Taste INFO eingeblendet. Bei Messungen, die bereits ohne die Taste START erfolgen, z.B. wie bei der Spannungsmessung, wird die Taste STORE erst nach einer bestimmten Zeit eingeblendet, damit Sie die Möglichkeit haben, zuvor den Hilfetext über die Taste INFO abzurufen.
- Kurzes Betätigen der Taste STORE speichert die angezeigten Messwerte unter der aktuell ausgewählten Speicheradresse der Datenbank. Während des Speicherns wird diese Taste kurzfristig invers dargestellt.
- Langes Betätigen der Taste STORE ermöglicht das Eingeben eines Kommentars und das Speichern der aktuellen Messung.

Kommentar eingeben:

Blenden Sie hierzu das gewünschte alphanumerische Zeichen über

← oder → ein und wählen Sie dieses anschließend über die entsprechenden Softkey-Taste aus.

Die Steuerzeichen werden auf dieselbe Weise eingegeben und haben folgende Bedeutung:

 \leftarrow : rückwärts löschen

J: identisch mit der Taste START

Nach jeder Zeichenauswahl springt der Cursor eine Stelle weiter nach rechts. Sie können bereits eingegebene Zeichen rückwärts löschen, indem Sie eine beliebige Softkey-Taste (außer Steuertaste L) länger gedrückt halten.

Nach der Eingabe von maximal 15 Zeichen speichern Sie die Messwerte und den Kommentar durch bestätigen mit **START** (mittig drücken). Folgende Meldung erscheint: "Daten werden gespeichert".



Hinweis

In den Prüfprotokollen der Auswertesoftware (z. B. PS3) gibt es separate Felder für die Messwerte R_{ISON} (ohne Last) und R_{ISOL} (mit Last). Damit die Auswertesoftware entscheiden kann, welcher Wert für die Protokollierung gespeichert werden soll, geben Sie als erstes Zeichen "N" ein, wenn es sich um R_{ISON} bzw. Messung ohne Last handelt. Ansonsten werden die Messwerte automatisch als R_{ISOL} bzw. mit Last gespeichert.

6.3 Datensätze abrufen – Funktion View

- Wählen Sie View.
- Mit
 können Sie zwischen den Speicheradressen vorwärts mit

 rückwärts blättern.
- Innerhalb der gewählten Speicheradresse können Sie über die Tasten Prev. und Next die einzelnen Datensätze, die unter einer fortlaufenden Nummer abgespeichert wurden, abrufen.





Sofern Sie feststellen, dass ein Messwert bei dem gerade ausgewählten Stromkreis fehlt, können Sie diese Messung unmittelbar nachholen.

6.3.1 Einen Datensatz innerhalb einer Speicheradresse löschen – Funktion View

Betätigen Sie die Taste Del. Es erfolgt keine Sicherheitsabfrage. Die Nummerierung der Datensätze ändert sich, sobald einzelne Datensätze gelöscht werden.



6.3.2 Eine Speicheradresse löschen – Funktion Data

- ➡ Wählen Sie Data.
- Geben Sie für GEBÄUDE, VERTeiler, FI-Nr. und StromKREIS nacheinander lauter Leerzeichen ein. Sofern Sie diese Eingabefelder vollständig ausgefüllt haben, erscheinen diese vier Felder invers.



Bestätigen Sie jetzt mit START (mittig drücken). Die Daten dieser Speicheradresse werden gelöscht.

6.3.3 Alle Speicheradressen löschen – Funktion Data

Der Speicher kann maximal 250 Datensätze aufnehmen. Der Speicher ist voll, wenn das Rechteck rechts des Parameters "SPEICHER:" gefüllt erscheint. Sie können den gesamten Speicher, d. h. sämtliche Datensätze aller Speicheradressen auf einmal löschen. Wir empfehlen, die Daten zuvor zu einem PC zu übertragen und dort zu sichern.

⇔ Wählen Sie Data.



Bei Betätigen von O und K gleichzeitig werden sämtliche gespeicherte Daten gelöscht. Der Balken rechts des Parameters "SPEICHER:" erscheint leer. Links wird die Speicheradresse "001" eingeblendet. Sie haben jetzt die Möglichkeit die Daten für diese erste Adresse neu einzugeben oder die Datenbank zu verlassen (9 x J bzw. 9 x START).



Sofern beim Einschalten des Prüfgeräts die obige Meldung erscheint, haben Sie die Möglichkeit, zunächst sämtliche Daten auf einem PC zu sichern, bevor Sie die Datenbank endgültig löschen, um den Fehler zu beheben.

6.4 Druckfunktion

Funktionen, deren Symbole grau bzw. nur schwach gerastert erscheinen, sind erst nach dem nächsten Software-Update verfügbar.

7 Messen von Wechselspannungen

Mit diesem Prüfgerät können Sie sinusförmige Wechselspannungen mit Frequenzen zwischen 40 und 200 Hz messen.

- Drücken Sie die Taste U~/f.
- Tasten Sie die Messstelle mit den beiden Pr
 üfspitzen ab.



Hinweis

Der Eingangswiderstand im Spannungsmessbereich beträgt 5 $M\Omega.$

8 Temperatur- und Feuchtemessung mit Adapter Z541A als Zubehör

Mit dem kombinierten Temperatur- und Feuchtemessadapter können Sie Temperaturen zwischen -10,0 °C und +50,0 °C sowie Feuchte zwischen 10,0% und 90,0% messen.

- Verbinden Sie den Temperatur- und Feuchtemessadapter mit der IR-Schnittstelle des Prüfgeräts, siehe Zeichnung auf Seite 2: Setzen Sie hierzu den Führungssteg des Adapters in die vorgesehene Öffnung am Kopf des Prüfgeräts in Höhe der Öffnung so ein, das der Adapter gehäusemittig auf den beiden Gummipuffern aufliegt. Schieben Sie den Adapter jetzt nach unten, so dass dieser sicher fixiert wird.
- Drücken Sie die Taste T/F_{REL}. Der Adapter wird über die Schnittstelle eingeschaltet.

- Wählen Sie die gewünschte Temperatureinheit °C oder °F über die entsprechende Taste aus. Temperatur und Feuchte werden direkt angezeigt.
- Zum schnelleren Einstellen des Adapters auf das aktuelle Raumklima empfehlen wir, das Prüfgerät mit Adapter einige Sekunden hin und her zu bewegen. Der Luftstrom kann so schneller durch die Öffnungen ins Adaptergehäuse eindringen. Ansonsten wird der eingeschwungene Zustand erst nach einigen Minuten erreicht.
- Bei einem Wechsel zu einer anderen Funktion wird der Adapter wieder ausgeschaltet.
- Die Messwerte werden nur alle 5 s aktualisiert, um die Batterien des Adapters zu schonen.



Displayanzeige am Prüfgerät

Die Anzeige "---" kann folgende Ursachen haben:

- Sonnenlichteinfall
- verbrauchte Batterien im Adapter Z541A
- nicht richtig aufgesetzter oder defekter Adapter

Um ein unbeabsichtigtes Einschalten (über Infrarot!) zu verhindern, sollte der Adapter Z541A keinem intensiven Sonnenlicht ausgesetzt werden (Batterielebensdauer!).

9 Messen niederohmiger Widerstände (bis 100 Ω)

Die Messung niederohmiger Widerstände von Schutzleitern, Erdungsleitern oder Potentialausgleichsleitern muss laut Vorschrift mit (automatischer) Umpolung der Messspannung oder mit Stromfluss in der einen (+Pol an PE) oder in der anderen Richtung (–Pol an PE) durchgeführt werden.

Achtung!

Niederohmige Widerstände können nur an spannungsfreien Objekten gemessen werden.



Achtung!

Damit die Messung gestartet werden kann, müssen Sie zuerst die Prüfspitzen auf das Messobjekt aufsetzen.

Steht der Prüfling unter Spannung oder beträgt der Widerstand mehr als 100 Ω wird die Messung nicht durchgeführt.

Automatische Messumpolung – Funktion AUT0 \pm

Nach dem Start des Messablaufes misst das Gerät bei automatischer Umpolung zuerst in der einen, dann in der anderen Stromrichtung. Es wird immer der größte gemessene Widerstandswert angezeigt. Voraussetzung ist, dass AUT0± unterhalb von R_{LO} eingeblendet wird. Sofern statt AUT0± der Wert RLO/+ oder RLO/– angezeigt wird, drücken Sie die Taste +/– in der Menüzeile und dann AUT0±.

Widerstände, die erst nach einem "Einschwingvorgang" einen stabilen Wert erreichen, sollten Sie nicht mit automatischer Umpolung messen. Die Messung mit automatischer Umpolung kann zu unterschiedlichen und zu erhöhten Messwerten führen und damit zu einer nicht eindeutigen Anzeige.

Messung mit +Pol an PE oder mit -Pol an PE

Um zu prüfen, ob das Ergebnis unabhängig von der Stromflussrichtung ist, können Sie die Messung für beide Stromrichtungen getrennt durchführen. Drücken Sie hierzu die Taste +/- in der Menüzeile und dann + oder -, je nach gewünschter Stromflussrichtung.

Unterschiedliche Ergebnisse weisen auf Spannung am Messobjekt hin (z. B. Thermospannungen oder Elementspannungen).

Besonders in Anlagen, in denen die Schutzmaßnahme "Überstrom-Schutzeinrichtung" (früher Nullung) ohne getrennten Schutzleiter angewendet wird, können die Messergebnisse durch parallel geschaltete Impedanzen von Betriebsstromkreisen und durch Ausgleichsströme verfälscht werden. Auch Widerstände die sich während der Messung ändern (z. B. Induktivitäten) oder auch ein schlechter Kontakt können die Ursache für eine fehlerhafte Messung sein.

Widerstände, deren Werte sich bei einer Messung verändern können, sind zum Beispiel:

- Widerstände von Glühlampen, deren Werte sich auf Grund der Erwärmung durch den Messstrom verändern
- Widerstände mit einem hohen induktiven Anteil

Damit Sie eindeutige Messergebnisse erreichen, ist es notwendig, dass die Fehlerursache erkannt und beseitigt wird.

Bei der Widerstandsmessung werden die Batterien des Gerätes stark belastet. Drücken Sie bei Dauermessung die Taste **START** nur solange, wie für die Messung erforderlich.

9.1 Berücksichtigen der Messleitungen und Verlängerungsleitungen (bis 10 Ω)

Der ohmsche Widerstand von Mess- und evtl. Verlängerungsleitungen kann automatisch vom Messergebnis subtrahiert werden. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

- Se Betätigen Sie die Taste +/- in der Menüzeile.
- Schließen Sie die beiden Pr
 üfspitzen der Mess- einschlie
 ßlich Verl
 ängerungsleitungen kurz.
- ➢ Betätigen Sie die Taste Offset. Der Zuleitungswiderstand wird hinter Offset eingeblendet.
- Schließen Sie jetzt den Prüfling an.
- Lösen Sie die Niederohmmessung mit START aus. Der angezeigte Wert R_{LO} ist der Messwert, bei dem der Zuleitungswiderstand R_{Offset} bereits berücksichtigt bzw. subtrahiert wurde.

9.2 Einstellen des Grenzwertes

Sie können den Grenzwert des Widerstandes über die Funktion "LIMIT" einstellen. Treten Messwerte oberhalb dieses Grenzwertes auf, so leuchtet die rote LED LIMIT.

10 Berührstrommessung

Der Nachweis der Spannungsfreiheit kann durch eine Messung des Berührstroms erbracht werden (DIN VDE 0701 Teil 240).



- Drücken Sie die Taste I_B.
- Kontaktieren Sie die Messstelle mit dem +Pol und den COM-Anschluss mit einem Schutzleiterpotential.

Spannung am Prüfling $U_B < 25 V$



 \Rightarrow Zum Auslösen der Messung drücken Sie kurz die Taste **START**. Der Berührstrom I_B wird gemessen und angezeigt.



 $\diamond~$ Zum Auslösen der Messung drücken Sie kurz die Taste **START.** Die Berührspannung U_B wird gemessen und angezeigt.



Bei langem Drücken der Taste START wird I_B gemessen und angezeigt.

10.1 Einstellen des Grenzwertes

Sie können den Grenzwert des Berührstroms über die Taste LIMIT einstellen. Treten Messwerte oberhalb dieses Grenzwertes auf, so leuchtet die rote LED LIMIT.

11 Technische Kennwerte

Messgröße	Anzeigebereich	Prüfstrom	Messbereich	Nennwerte / Impedanz	Eigenabweichung	Betriebs- messabweichung
			20 kΩ 10,0 GΩ	$U_{\rm N} = 100 \ V^{2)}$	±(5% v.M. + 3 D)	±(7% v.M. + 3 D)
R _{ISO}	000 kΩ 99,9 GΩ	1 mA ³⁾	0,20 M Ω \dots 10,0 G Ω	$U_{\rm N} = 250/500/1000$ V $^{2)}$	±(5% v.M. + 3 D)	±(7% v.M. + 3 D)
			$>$ 10,0 G Ω 99,9 G Ω	U _N = 100/250/500/1000 V ²⁾	±(8% v.M. + 3 D)	±(10% v.M. + 3 D)
U _{ISO}	000 V 1,20 kV		50 1,00 kV	5 MΩ	±(2,5% v.M. + 3 D)	±(5% v.M. + 3 D)
U~	00,0 V 500 V		10 500 V	5 MΩ	±(2,5% v.M. + 3 D)	±(5% v.M. + 3 D)
f	15,0 400 Hz		45 200 Hz	5 MΩ	±(0,5% v.M. + 2 D)	±(1% v.M. + 2 D)
D	0,00 9,99 Ω	I _N = 200 mA	0,15 10 Ω	11 451	±(2,5% v.M. + 3 D)	±(5% v.M. + 3 D)
n _{L0}	> 10,0 99,9 Ω		> 10 100 Ω	$U_0 = 4.5 V$	±(8% v.M. + 3 D)	±(10% v.M. + 3 D)
Ι _Β	0,00 9,99 mA		0,1 10 mA AC	2 kΩ	±(5% v.M. + 3 D)	±(6% v.M. + 3 D)
T ¹⁾	−10,0 +50,0 °C		0 +40 °C		±2 °C	
F _{rel} ¹⁾	10,0 90,0%		20 80%		±5%	
Phasen- prüfung	LED PE > 100 V		100 500 V	> 100 MΩ/50 Hz		

¹⁾ mit externem Adapter Z541A als Zubehör

²⁾ DC-Nennspannung = $U_N + (0 \dots 15\%)$ ³⁾ bei Nennwiderstand $R_N = 1000 \Omega/V$		Batteriesparschaltung	Die Anzeigebeleuchtung ist abschaltbar. Das Prüfgerät schaltet sich
Referenzbedingungen	1 22 °C ±2 K		10 60 Sekunden nach der letzten Tastenbe- tätigung automatisch ab.
Relative Luftfeuchte	40 60%		Die Einschaltdauer kann vom Anwender selbst gewählt werden.
Batteriespannung Frequenz der Messgröße	5,5 V ±1% 2 50 Hz ±0,2 Hz	Betriebsdauer	für R_{ISO} (1000 V/1 M Ω), R_{LO} bei 20 s Einschaltzeit und jeweils einer Messung mit 5 s Dauer
Kurvenform Netzspg.	Sinus, Abweichung zwischen Effektiv- und Gleichrichtwert < 1 %		– mit einem Batteriesatz (Alkali Mangan): 1600 Messungen
Stromversorgung			 mit einem Akkusatz (2200 mAh): 1000 Messungen
Batterien	4 Stück 1,5 V-Babyzellen (4 x C-Size) (Alkali-Mangan gemäß IEC LR14) oder 4 NiCd-Akkus	Sicherheitsabschaltung	Das Gerät schaltet bei zu niedriger Versor- gungsspannung ab bzw. kann nicht eingeschal- tet werden.
Nenngebrauchsbereich Batterietest	4,6 6,5 V symbolische Anzeige	Ladebuchse	Eingelegte Akkus können durch Anschluss des Ladenetzteils NA0100S (Z501D) an die Lade- buchse direkt aufgeladen werden

Überlastbarkeit

R_{LO}

U~

Elektrische Sicherheit

 Norm
 IEC 1010-1:1990, IEC 1010-1/A2:1995 EN 61010-1:1993, EN 61010-1/A2:1995

 VDE-Bestimmung
 VDE 0411 Teil 1, 1994-03

 Schutzklasse
 II

 Verschmutzungsgrad
 2

 Messkategorie
 Isolationsmessung –1000 V DC – keine Überspannung Spannungsmessung – 500 V – CAT II

 Sicherungen
 FF0,315-1000G

500 V~ dauernd

Elektronischer Schutz verhindert das Einschal-

ten, wenn Fremdspannung anliegt.

Elektromagnetische Verträglichkeit EMV

StöraussendungEN 61326:2002 Klasse BStörfestigkeitEN 61326:2002EN 61326:2002EN 61000-4-2: 1995/A1: 1998 Leistungsmerkmal AEN 61000-4-3: 1995/A1: 1998 Leistungsmerkmal B

Umgebungsbedingungen

Nenntemperaturen0 ... +40 °CBetriebstemperaturen-10 ... +50 °CLagertemperaturen-20 ... +60 °C (ohne Batterien)relative Luftfeuchtebis 75% (max. 85% bei Lagerung/Transport),
Betauung ist auszuschließenHöhe über NNmax. 2000 mEinsatzortin Innenräumen, außerhalb: nur innerhalb der
angegebenen UmgebungsbedingungenMechanischer Aufbau

AnzeigeMehrfachanzeige mittels Punktmatrix
128 x 64 Punkte (65 mm x 38 mm), beleuchtetAbmessungen275 mm x 140 mm x 65 mm
ca. 1,2 kg mit Batterien

Schutzart

Gehäuse IP 52 nach DIN VDE 0470 Teil 1/EN 60529 mit Druckausgleichsmembrane aus mikroporöser ePTFE, nichtalternd, Ø 8 mm im Batteriefachdeckel

Tabellenauszug zur der Bedeutung des IP-Codes

IP XY (1. Ziffer X)	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern	IP XY (2. Ziffer Y)	Schutz gegen Eindringen von Wasser
2	≥ 12,5 mm Ø	2	Tropfen (15° Neigung)
3	≥ 2,5 mm Ø	3	Sprühwasser
4	≥ 1,0 mm Ø	4	Spritzwasser
5	staubgeschützt	5	Strahlwasser
6	staubdicht	6	starkes Strahlwasser

Datenschnittstelle

	Тур	Infrarot-Schnittstelle (SIR/IrDa)
		bidirektional, halbduplex
	Format	9600 Baud, 1 Startbit, 1 Stopbit, 8 Datenbits,
		kein Parity, kein Handshake
٨	Reichweite	max. 10 cm, empfohlener Abstand: < 4 cm

Anzeigewerte unter Berücksichtigung der Betriebsmessabweichung

Tabelle zur Ermittlung der minimalen Anzeigewerte für den Isolationswiderstand unter Berüchsichtigung der Betriebsmessabweichung des Gerätes.

Grenzwert	minimaler Anzeigewert	Grenzwert	minimaler Anzeigewert
020 kΩ	025 kΩ		
100 kΩ	111 kΩ	100 MΩ	111 MΩ
200 kΩ	219 kΩ	200 MΩ	219 MΩ
500 kΩ	541 kΩ	500 MΩ	541 MΩ
0,20 MΩ	0,25 MΩ		
0,50 MΩ	0,57 MΩ		
1,00 MΩ	1,11 MΩ	1,00 GΩ	1,11 GΩ
2,00 MΩ	2,19 MΩ	2,00 GΩ	2,19 G Ω
5,00 MΩ	5,41 MΩ	5,00 G Ω	5,41 GΩ
10,0 MΩ	11,1 MΩ	10,0 GΩ	11,1GΩ
20,0 MΩ	21,9 MΩ	20,0 GΩ	22,6 GΩ
50,0 MΩ	54,1 MΩ	50,0 GΩ	55,9 GΩ

24

Tabelle zur Ermittlung der maximalen Anzeigewerte für niederohmige Widerstände unter Berüchsichtigung der Betriebsmessabweichung des Gerätes.

Grenzwert	maximaler Anzeigewert	Grenzwert	maximaler Anzeigewert
0,15 Ω	0,11 Ω		
0,20 Ω	0,16 Ω	5,00 Ω	4,72 Ω
0,50 Ω	0,44 Ω	10,0 Ω	9,47 Ω
1,00 Ω	0,92 Ω	20,0 Ω	17,7 Ω
2,00 Ω	1,87 Ω	50,0 Ω	44,7 Ω

12 Liste der Kurzbezeichnungen und deren Bedeutung

Spannung

U U_{ISO} U~ Prüfspannung bzw. Nennspannung ansteigende Prüfspannung für die Isolationsmessung

ansielgende Pruispannung für die Isolationsmessung gemessene Spannung (sinusförmige Wechselspannung)

Temperatur, Luftfeuchte

T∕ϑ	Temperatur
F _{RFI}	relative Luftfeuchte

Widerstand, Berührstrom

- LIMIT Grenzwert des Isolationswiderstands, des Niederohmwiderstands oder des Berührstroms
- Offset Korrekturwert des Widerstands für Messleitungen
- R_{ISO} Isolationswiderstand
- R_{LO} niederohmiger Widerstand (Leitungswiderstand)

13 Wartung

13.1 Selbsttest



Starten Sie aus dem Hauptmenü heraus den Selbsttest über die Taste Test. Der Test dauert einige Sekunden.

In den beiden Kopfzeilen werden folgende Informationen eingeblendet: **Type/Cal:** Gerätetyp/Datum der letzten Kalibrierung (Abgleichs) **Version:** Softwareversion und Erstellungsdatum

Die Selbsttests der Positionen Chksum (Prüfsumme) bis LED werden nacheinander automatisch durchgeführt und abgehakt oder bei Nichtbestanden mit einem horizontalen Strich versehen.

Chksum1/2: die Statusanzeigen der internen Prüfung (der Test muss jeweils mit einem Haken abgeschlossen werden. Ansonsten darf das Mess- und Prüfgerät nicht mehr für Messungen verwendet werden. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an unser Service-Center.

Relais: jedes Relais schaltet zweimal.

LED: die Lampen U, LIMIT und NETZ/MAINS blinken zweimal rot. Die Lampe PE kann nicht automatisch überprüft werden!

Sobald die Tests der linken Spalte durchgeführt wurden, müssen Sie die nächsten Tests manuell starten.

- Position Illum: drücken Sie die Taste test zweimal, zum Aus- und Einschalten der Beleuchtung.
- Position Display: zur Kontrolle der Anzeigeelemente, drücken Sie nach jedem Testbild die Taste test.
- Keytest: Führen Sie den Tastentest durch, indem Sie jede der Softkeytasten einmal sowie die Starttaste in allen drei Positionen einmal drükken. In dem Tastenpiktogramm werden die bereits gedrückten Tasten ausgefüllt dargestellt.

Einzelne Tests können übersprungen werden, indem die Taste skip vor Auslösung des entsprechenden Tests gedrückt wird. Diese werden dann wie bei Nichtbestanden mit einem horizontalen Strich versehen.

13.2 Batterie- und Akkubetrieb

Wenn das Batteriesymbol nur noch aus einem gefüllten Segment besteht, dann wechseln Sie den Batteriesatz gegen einen neuen aus oder laden Sie den Akkusatz auf.

Überzeugen Sie sich in regelmäßigen kurzen Abständen oder nach längerer Lagerung Ihres Gerätes, dass die Batterien oder Akkus nicht ausgelaufen sind. Bei ausgelaufenen Batterien oder Akkus müssen Sie, bevor Sie neue Batterien oder Akkus einsetzen, den Elektrolyt sorgfältig mit einem feuchten Tuch vollständig entfernen.

Ladevorgang



Achtung!

Verwenden Sie zum Laden der Akkus nur das Ladenetzteil NA 0100S (Artikel-Nr. Z501D) mit sicherer elektrischer Trennung und den Sekundärnenndaten 9 V DC. Vor Anschluss des Ladenetzteils an die Ladebuchse stellen Sie folgendes sicher:

- Akkus sind eingelegt, keine Batterien
- das Gerät ist allpolig vom Messkreis getrennt.
- Spannungswähler am Ladegerät auf 9 V eingestellt.

Schließen Sie das Ladenetzteil NA 0100S an die Ladebuchse mit dem 3,5 mm Klinkenstecker an. Stellen Sie den Spannungswahlschalter am NA 0100S auf 9 V ein. Schalten Sie das Prüfgerät ein.

Das Prüfgerät erkennt, dass ein Ladenetzteil angeschlossen ist und startet den Ladevorgang. Während des Ladevorgangs werden die 5 Segmente des Batteriesymbols ständig von links nach rechts eingeblendet und wieder gelöscht.

Entladene Akkus benötigen ca. 14 Stunden zum Aufladen. Bei tiefentladenen Akkus lässt sich das Prüfgerät nicht einschalten. Lassen Sie das Prüfgerät ca. 30 min. mit aufgestecktem Ladenetzteil angeschaltet liegen und verfahren Sie dann wie zuvor beschrieben.

13.3 Batteriewechsel beim Temperatur- und Feuchtemessadapter 7100.2000.TF Zum Austausch der Batterien ist das Gehäuseunterteil vom Gehäusedeckel zu trennen.

- Lösen Sie hierzu die Schraube am Gehäuseboden und nehmen Sie den Gehäusedeckel ab.
- Setzen Sie zwei 1,5 V-Ladyzellen vom Typ LR1 (Größe N) entsprechend den angegebenen Polaritätssymbolen in das Batteriefach ein.
- Setzen Sie den Gehäusedeckel wieder auf Gehäusebodenöffnung und Deckelgewinde für Schraube müssen übereinanderliegen – und drücken Sie diesen an bis dieser einrastet. Ziehen Sie die Schraube wieder vorsichtig an.

13.4 Sicherungen

Hat auf Grund einer Überlastung eine Sicherung ausgelöst, so erscheint eine entsprechende Fehlermeldung im LCD-Anzeigefeld. Die Spannungsmessbereiche des Gerätes sind aber weiterhin in Funktion.

Sicherung auswechseln

Öffnen Sie die Verschlusskappe der Sicherung mit Hilfe eines geeigneten Werkzeuges (z.B. Schraubendreher) durch Drücken und Linksdrehen.



Achtung!

Falsche Sicherungen können das Messgerät schwer beschädigen.

Nur Originalsicherungen von GOSSEN METRAWATT GMBH gewährleisten den erforderlichen Schutz durch geeignete Auslösecharakteristika (Artikel-Nr. 3-578-222-02).

Sicherungen zu überbrücken bzw. zu reparieren ist unzulässig! Bei Verwendung von Sicherungen mit anderem Nennstrom, anderem Schaltvermögen oder anderer Auslösecharakteristik besteht die Gefahr der Beschädigung des Gerätes!

- Nehmen Sie die defekte Sicherung heraus und ersetzen Sie sie durch eine neue. Ersatzsicherungen befinden sich im Batteriefach.
- Setzen Sie die Verschlusskappe mit der neuen Sicherung wieder ein und verriegeln Sie sie durch Rechtsdrehung.
- Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und schrauben ihn fest.

13.5 Gehäuse

Eine besondere Wartung des Gehäuses ist nicht nötig. Achten Sie auf eine saubere Oberfläche. Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch bzw. einen Kunststoffreiniger. Vermeiden Sie den Einsatz von Putz-, Scheuer- und Lösungsmitteln.

14 Reparatur- und Ersatzteil-Service DKD-Kalibrierlabor* und Mietgeräteservice

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

GOSSEN METRAWATT GMBH Service-Center Thomas-Mann-Straße 20 D-90471 Nürnberg Telefon +49-(0)-911-8602-0 Telefax +49-(0)-911-8602-253 E-Mail service@gossenmetrawatt.com

Diese Anschrift gilt nur für Deutschland.

Im Ausland stehen Ihnen unsere jeweiligen Vertretungen oder Niederlassungen zur Verfügung.

* DKD Kalibrierlaboratorium für elektrische Messgrößen DKD – K – 19701 akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

Akkreditierte Messgrößen: Gleichspannung, Gleichstromstärke, Gleichstromwiderstand, Wechselspannung, Wechselstromstärke, Wechselstrom-Wirkleistung, Wechselstrom-Scheinleistung, Gleichstromleistung, Kapazität, Frequenz

Kompetenter Partner

Die GOSSEN METRAWATT GMBH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.

Unser DKD-Kalibrierlabor ist nach DIN EN ISO/IEC 17025 bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt bzw. beim Deutschen Kalibrierdienst unter der Nummer DKD–K–19701 akkreditiert.

Vom Prüfprotokoll über den Werks-Kalibrierschein bis hin zum DKD-Kalibrierschein reicht unsere messtechnische Kompetenz.

Ein kostenloses Prüfmittelmanagement rundet unsere Angebotspalette ab.

Ein **Vor-Ort-DKD-Kalibrierplatz** ist Bestandteil unserer Service-Abteilung. Sollten bei der Kalibrierung Fehler erkannt werden, kann unser Fachpersonal Reparaturen mit Original-Ersatzteilen durchführen.

Als Kalibrierlabor kalibrieren wir natürlich herstellerunabhängig.

Servicedienste

- Hol- und Bringdienst
- Express-Dienste (sofort, 24h, weekend)
- Inbetriebnahme und Abrufdienst
- Geräte- bzw. Software-Updates auf aktuelle Normen
- Ersatzteile und Instandsetzung
- Helpdesk
- Seminare mit Praktikum
- Prüfungen nach BGV A3 (früher BGV A2 bzw. VBG 4)
- DKD-Kalibrierlabor nach DIN EN ISO/IEC 17025
- Serviceverträge und Prüfmittelmanagement
- Mietgeräteservice
- Altgeräte-Rücknahme

15 Produktsupport

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

GOSSEN METRAWATT GMBH Hotline Produktsupport Telefon +49-(0)-911-8602-112 Telefax +49-(0)-911-8602-709 E-Mail support@gossenmetrawatt.com

Erstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet

GOSSEN METRAWATT GMBH Thomas-Mann-Str. 16-20 90471 Nürnberg • Germany Telefon+49-(0)-911-8602-0 Telefax+49-(0)-911-8602-669 E-Mail info@gossenmetrawatt.com www.gossenmetrawatt.com

