



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

Betriebsanleitung

AS pro



AKTUALITÄT BEI DRUCKLEGUNG

Fortschrittliche Technik und das hohe Qualitätsniveau unserer Geräte werden durch eine ständige Weiterentwicklung gewährleistet. Daraus können sich eventuell Abweichungen zwischen dieser Betriebsanleitung und Ihrem Gerät ergeben. Auch Irrtümer können wir nicht ganz ausschließen. Haben Sie deshalb bitte Verständnis, dass aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen keine juristischen Ansprüche abgeleitet werden können.

GARANTIEERKLÄRUNG

Wir übernehmen für das bezeichnete Gerät eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum. Die Gerätegarantie erstreckt sich auf Fabrikationsfehler, die sich innerhalb der Garantiefrist herausstellen. Der Garantieanspruch erstreckt sich auf die Wiederherstellung der Funktionsbereitschaft, nicht jedoch auf die Geltendmachung weitergehender Schadensersatzansprüche. Bei unsachgemäßer Behandlung oder bei unzulässiger Öffnung des Gerätes erlischt der Garantieanspruch.

COPYRIGHT

© Oer-Erkenschwick 2008, ibb Ingenieurbüro Becker GmbH
Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers.
Printed in Germany

INHALTSVERZEICHNIS

1	PRODUKTBESCHREIBUNG	5
1.1	BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG	5
1.2	AUFBAU	6
1.3	FUNKTIONSBESCHREIBUNG	7
1.3.1	Allgemeines	7
1.3.2	Messverfahren.....	7
1.4	TECHNISCHE DATEN	8
1.5	EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....	9
2	ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE	10
2.1	ALLGEMEINES	10
2.2	HINWEISE ZUM LADEN.....	10
3	BEDIENUNG	11
3.1	EIN- / AUSSCHALTEN / ANZEIGE / FUNKTIONSWEISE / FUNKTIONSTASTEN.....	11
3.1.1	Ein und Ausschalten.....	11
3.1.2	Erklärung der Anzeige.....	11
3.1.3	Funktionsweise der Bedienungshilfen	12
3.1.4	Funktionstasten und ihre Bedeutung.....	12
3.1.5	Information über Speicherverwaltung	12
3.1.6	Umschaltung der RFID Transpondertypen (optional)	13
3.1.7	Umschaltung des Speicherverfahrens.....	14
3.2	MESSEN	15
3.2.1	Messreihen starten.....	15
3.2.2	Messreihen durchführen.....	18
3.2.3	Besonderheit bei der Messreihenaufnahme	20
3.2.4	Messreihe beenden.....	21
3.3	GESPEICHERTE MESSREIHEN ANSEHEN / MESSREIHEN DRUCKEN.	23
3.3.1	Messreihen anzeigen.....	24
3.3.2	Messreihen drucken	26
3.3.3	Besonderheiten beim Ausdrucken	27
3.3.4	Beispiel für einen Ausdruck	27
3.4	MESSREIHEN LÖSCHEN	28
3.5	GEBRAUCH DES LADEGERÄTES	29
3.5.1	Anzeige des Ladezustands.....	29
3.5.2	Ladevorgang	29

4	HILFE BEI STÖRUNGEN	30
4.1	PROBLEME MIT DER SPANNUNGSMESSUNG	30
4.2	PROBLEME MIT DER BETRIEBSDAUER/EINSCHALTUNG	31
4.3	PROBLEME MIT DEM DRUCKEN	31
4.4	PROBLEME MIT DER INFRAROTVERBINDUNG ZUM PC	32
4.5	PROBLEME MIT DEM EINLESEN EINES RFID TRANSPONDERS	32
5	INSTANDHALTUNG (WARTUNG).....	33
5.1	REINIGEN.....	33
5.2	WARTUNG	33
6	ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	34
6.1	ZUBEHÖR.....	34
6.2	ERSATZTEILE	35

1 Produktbeschreibung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Um Schäden oder lebensgefährliche Verletzungen bei der Benutzung des AS pro zu vermeiden, sind folgende Punkte unbedingt zu beachten:

- Das Gerät darf nur entsprechend seiner bestimmungsgemäßen Verwendung benutzt bzw. eingesetzt werden.
- Informieren Sie sich vor dem Einschalten des Gerätes über die richtige Bedienung.
- Lesen Sie auch das Kapitel „Allgemeine Sicherheitshinweise“.


Das AS pro ist ausschließlich dazu bestimmt, Gleichspannungen zu messen, zu speichern und anzuzeigen.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Lesen dieser Betriebsanleitung sowie das Einhalten aller darin enthaltenen Hinweise - insbesondere der Sicherheitshinweise. Ferner gehört dazu, dass auch alle Wartungsarbeiten in den vorgeschriebenen Zeitintervallen durchgeführt werden.

Wird das AS pro nicht dieser Bestimmung gemäß verwendet, so ist kein sicherer Betrieb gewährleistet.

Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber des AS pro verantwortlich!

1.2 Aufbau

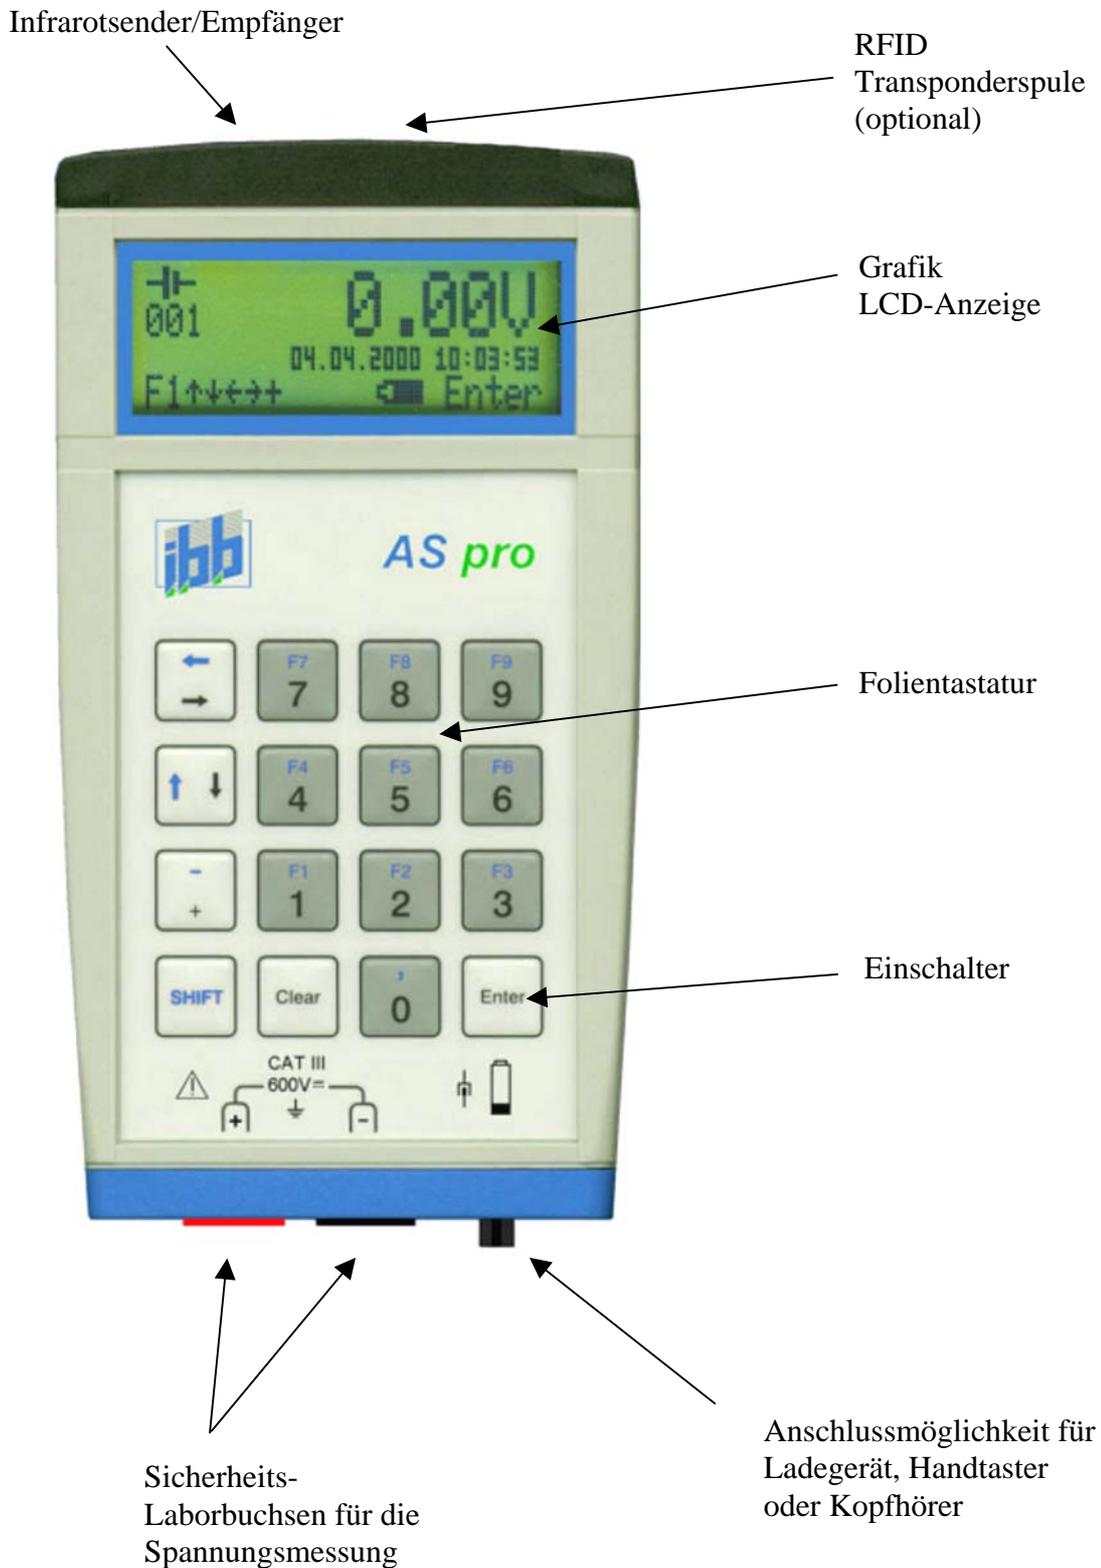

1.3 Funktionsbeschreibung

1.3.1 Allgemeines

Moderne Batterie- und Stromversorgungstechnik kommt ohne zuverlässige, einfach zu handhabende und absolut genau arbeitende Geräte, die den Zustand und die Funktion einer Batterie überprüfen, nicht aus. Die Anforderungen der professionellen Anwender sind klar definiert:

Exakte Messungen, speicherbare und protokollierfähige Messreihen, Ausgabemöglichkeiten an externe Rechnersysteme, netzunabhängiger Einsatz, robuste Technik und zuverlässige Leistung auch unter ungünstigen Umgebungsbedingungen. Unsere Antwort auf diese Anforderungen ist ebenso klar definiert: **AS pro**. Das mobile Messsystem ist speziell für industrielle Anwendungen konzipiert - hohe Alltagstauglichkeit und überragende Ausstattung sind die Merkmale, die dieses Gerät auszeichnen.

Das **AS pro** ist ein tragbares Gerät, das die Spannung einer Batterie (Zellenspannung, Blockspannung oder Gesamtspannung) erfasst, anzeigt und speichert. Bei Speicherung eines Messwertes erfolgt ein akustisches Signal mittels eines eingebauten Signalgebers. Optional kann der Anschluss eines Kopfhörers erfolgen.

Die Bedienung des **AS pro** erfolgt im Dialog mittels der Folientastatur und des Grafikdisplays. Die aktuellen und gespeicherten Messwerte können angezeigt werden. Der Mittelwert, der minimale und der maximale Wert können ebenfalls mit dem System **AS pro** ermittelt werden. Weiterhin besteht durch manuelle Eingabe die Möglichkeit, der Messreihe eine Batterietemperatur zuzuordnen. Über eine Infrarotschnittstelle ist es möglich, alle Informationen einer Messreihe an einen PC oder Notebook zu übertragen. Auf diese Weise können die Messwerte je nach Wunsch aufbereitet und weiterverarbeitet werden (z.B. mit Excel ausdrucken, auswerten, umwandeln in Grafiken).

Optional ist das **AS pro** mit einem RFID Transponder-Lesegerät ausgestattet, das die Zuordnung eindeutiger Batterie-Identnummern zu den Messreihen ermöglicht, und somit auch die Verwaltung der Messwerte wesentlich vereinfacht.

Das **AS pro** hat einen fest eingebauten NiMH-Akku, der über das mitgelieferte Ladegerät geladen werden kann. Durch die hohe Betriebszeit von 20 Stunden nach Vollladung ergibt sich für den Serviceeinsatz erfahrungsgemäß eine Einsatzdauer von ca. 5 Tagen.

1.3.2 Messverfahren

Es gibt 3 unterschiedliche Verfahren, mit dem **AS pro** eine Spannung zu messen:

- Einzel, d. h. durch Kontaktieren der Messspitzen mit der zu messenden Spannung erfolgt automatisch eine Speicherung des Wertes.
- Einzel, d.h. nach dem Kontaktieren mit der zu messenden Spannung erfolgt die Speicherung des Wertes nach Betätigung eines Handtasters.
- Zyklisch, d. h. der Wert einer fest angeschlossenen Spannung wird in einem definierten Zeitraster gespeichert.

Bei allen Verfahren können nach Abschluss einer kompletten Messreihe alle gespeicherten Werte im **AS pro** angesehen, mittels eines Druckers ausgedruckt, oder zu einem PC übertragen werden.

1.4 Technische Daten

- Messbereich 0-20V und 0-600V DC
- Auflösung 0,01V bei 20V; 0,1V bei 600V Messbereich
- Messgenauigkeit 0,05 % v. MB. ± 1 Digit
- Stromversorgung Ni/MH - Akkus intern
- Betriebszeit ca. 20 Stunden nach Volladung
- Ladezustandsanzeige mit 10% Auflösung
- Aufladung der Akkus über Ladebuchse mit externem Ladegerät
- Ladezeit ca. 3 Stunden
- automatische Umschaltung der Ladung auf Erhaltungsladung
- Anzeige der aktuellen und gespeicherten Messwerte mit LCD-Grafik-Display
- Speicherung der Messwerte mit Zeit, Datum und Zellnummer möglich
- Akustische Meldung bei Speicherung der Messwerte
- Speicherung und Anzeige einer Messreihenidentifikation
- Eingabe der Identifikation über Tastatur oder RFID Transponder 125 kHz (optional)
Transpondertypen: UNIQUE, HITAG1, HITAG2
- Übertragung der gespeicherten Werte zum PC oder Notebook über Infrarotschnittstelle
- Ausdruck der gespeicherten Werte zum externen Drucker über Infrarotschnittstelle
- Entfernung zum Infrarotempfänger (direkte Sichtverbindung) ≤ 60 cm
- Kalibrierungszeitraum: bei Serviceeinsatz zweimal jährlich
bei Laboreinsatz einmal jährlich
- Temperatur für garantierte Genauigkeit $+23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- Betriebstemperatur $+10^{\circ}\text{C}$ bis $+40^{\circ}\text{C}$ / 80% RL max. (keine Kondensation)
- Lagertemperatur 0°C bis $+50^{\circ}\text{C}$ / 80% RL max. (keine Kondensation)
- Schutzart IP44
- Maße (LxBxH) 185x92x35
- Gewicht 350g

1.5 EG-Konformitätserklärung

**EG-Konformitätserklärung
nach EMV-Richtlinie (2004/108/EG)
nach Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG)**

Der Hersteller / Inverkehrbringer

ibb Ing.-Büro Becker GmbH
Winkelfeld 9-11
45739 Oer-Erkenschwick

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt

Produktbezeichnung:	AS pro
Serien- / Typenbezeichnung:	00963-0000.xx
Baujahr:	ab 05.2008

den Bestimmungen der oben aufgeführten EG-Richtlinien entspricht.

Die folgenden harmonisierten Normen wurden angewandt:

- | | |
|---------------------|---|
| - EN 61000-6-3:2007 | Fachgrundnorm Störaussendung, Wohnbereich, ... |
| - EN 61000-6-2:2005 | Fachgrundnorm Störfestigkeit, Industriebereich |
| - EN 61010-1:2001 | Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-,
Regel- und Laborgeräte, Allgemeine Anforderungen |



Oer-Erkenschwick, 06.05.2008

Bernd Scherbeck, Geschäftsführer

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeines



Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch!

Das AS pro wurde nach sorgfältiger Auswahl der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Es entspricht damit dem Stand der Technik und gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit.

Diese Sicherheit kann in der betrieblichen Praxis jedoch nur dann erreicht werden, wenn alle dafür erforderlichen Maßnahmen getroffen werden. Es unterliegt der Sorgfaltspflicht des Betreibers des AS pro, diese Maßnahmen zu planen und ihre Ausführung zu kontrollieren.

Der Betreiber muss insbesondere sicherstellen, dass

- das Gerät nur bestimmungsgemäß verwendet wird (vgl. hierzu Kapitel Produktbeschreibung)
- das Gerät und das Zubehör (Messkabel, Ladegerät usw.) nur in einwandfreiem, funktionsfähigem Zustand betrieben wird
- die Betriebsanleitung stets in einem leserlichen Zustand und vollständig am Einsatzort des Gerätes zur Verfügung steht
- nur ausreichend qualifiziertes und autorisiertes Personal das Gerät bedient, wartet und repariert
- dieses Personal regelmäßig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit und Umweltschutz unterwiesen wird, sowie die Betriebsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennt
- alle an dem Gerät angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise nicht entfernt werden und leserlich bleiben

2.2 Hinweise zum Laden

- Bitte benutzen Sie zum Laden der eingebauten Ni/MH-Akkus nur das mitgelieferte Ladegerät.
- Die Ladung darf nicht bei Temperaturen über 35°C stattfinden.
- Das AS pro muss während des Ladevorgangs ausgeschaltet sein, um die Erkennung des Vollzustandes durch das Ladegerät zu gewährleisten.
- Bitte lesen Sie das Kapitel Gebrauch des Ladegerätes

3 Bedienung

3.1 Ein- / Ausschalten / Anzeige / Funktionsweise / Funktionstasten

3.1.1 Ein und Ausschalten

Das AS pro wird durch die Betätigung der Taste [ENTER] eingeschaltet, die zum Einschalten mindestens 1 Sekunde gedrückt werden sollte.


Durch Betätigung der Taste F9 wird das AS pro ausgeschaltet ([SHIFT]+[9]). Bei aktivem Auto Power Off schaltet sich AS pro auch selbstständig nach der vorgegebenen Zeit aus, wenn keine Eingaben erfolgen (siehe ASpro-Einstellungen).

3.1.2 Erklärung der Anzeige

Anzeige, nachdem das AS pro mit der Taste [ENTER] eingeschaltet wurde:



In der unteren Zeile wird die Versionsnummer des AS pro angezeigt. Danach erscheint:

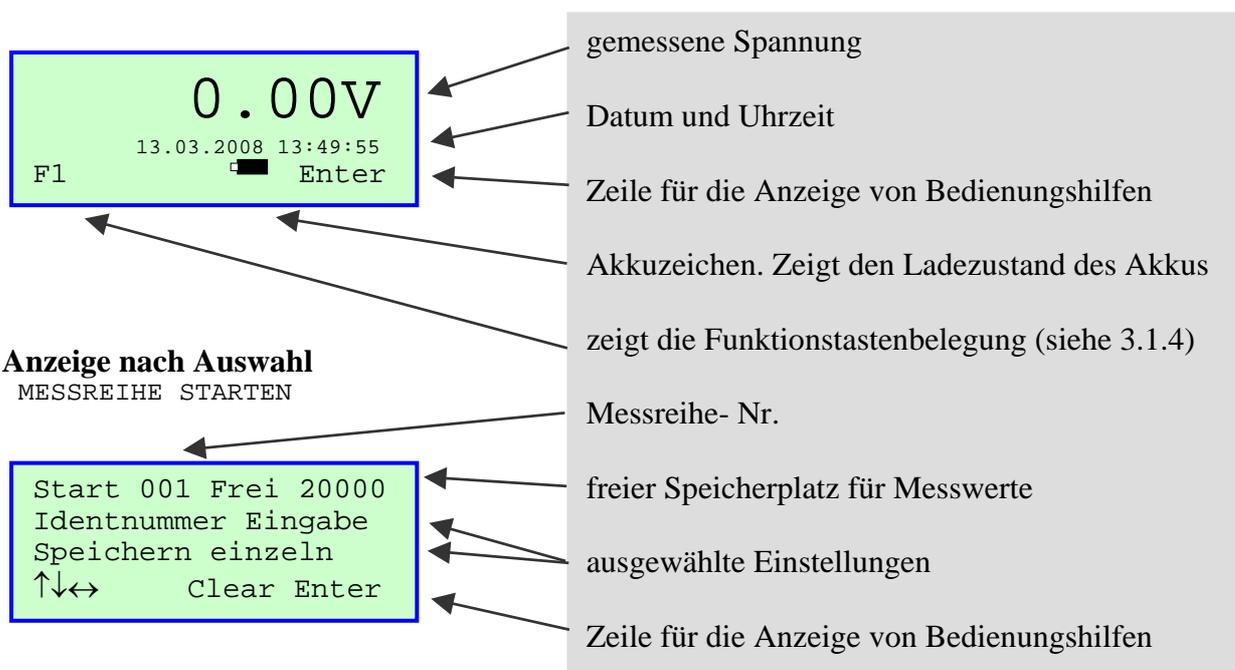

3.1.3 Funktionsweise der Bedienungshilfen

Die Tasten [↑] und [↓] bieten die Möglichkeit, die verschiedenen Funktionen auszuwählen und mit [ENTER] zu bestätigen.

Mit den Tasten [←] [→] können Sie innerhalb einer ausgewählten Funktion bestimmte Änderungen vornehmen und übernehmen.

Mit [CLEAR] kann eine nicht mit [ENTER] abgeschlossene Eingabe gelöscht werden. Wenn nichts eingegeben wurde, geht es zurück zum vorherigen Menüpunkt.

3.1.4 Funktionstasten und ihre Bedeutung

Alle auf der Tastatur blau beschrifteten Tastenfunktionen können durch gleichzeitige Betätigung der Tasten [SHIFT] + [1 ... 9] u.s.w. (gewünschte Funktionstaste) ausgewählt werden.

- F1 zeigt die Funktionstastenbelegung des AS pro
- F2 Gesamtspannungsmessung
- F3 Datum und Zeitanzeige „Ein/Ausschalten“
- F4 verringert den Displaykontrast
- F5 setzt den Messbereich auf „Auto“ (automatische Bereichsumschaltung 600V/20V)
- F6 Information über die Speicherverwaltung, Softwareversion und RFID Typ (optional)
- F7 erhöht den Displaykontrast
- F8 setzt den Messbereich auf „600V“
- F9 schaltet das AS pro aus

Die Funktionstasten F1 bis F9 sind von jedem Menüpunkt aus aufzurufen und zu bedienen.

3.1.5 Information über Speicherverwaltung

Im AS pro können 200 Messreihen mit insgesamt 20000 Messwerten gespeichert werden.

Mit der Funktionstaste F6 erfolgt eine Anzeige der im AS pro gespeicherten Messreihen und Messwerte, wie z.B.:

```
MESSREIHEN      MESSWERTE
FREI / BELEGT  FREI / BELEGT
198 / 002      19960 / 00040
VER: 1.51 13.03.2008
                ->A Enter
```

Dies bedeutet, dass im AS pro 2 Messreihen mit insgesamt 40 Messwerten gespeichert sind. Die Taste [ENTER] bewirkt den Rücksprung aus dieser Anzeigefunktion.

3.1.6 Umschaltung der RFID Transpondertypen (optional)

Mit dem AS pro können 3 verschiedene RFID Transpondertypen gelesen werden. Die Umschaltung der Typen erfolgt entweder mit Hilfe der Toolkit-Software, der Datenverwaltungs-Software oder in dem Info-Menü über die Taste F6. Wenn das AS pro mit einem RFID Transponder-Lesegerät ausgestattet ist, erscheint im Info-Menü:

```

MESSREIHEN      MESSWERTE
FREI / BELEGT   FREI / BELEGT
 200 / 000      20000 / 00000
VER: 1.51 13.03.2008
↑↓  RFID UNIQUE  ->A Enter

```



Dies bedeutet, dass im AS pro der RFID Transpondertyp UNIQUE eingestellt ist. Mit den Tasten [↑] und [↓] kann zwischen den verschiedenen Typen umgeschaltet werden:

RFID UNIQUE	RFID Transponder, lesen der UID als Identnummer
RFID HITAG1	RFID Transponder, lesen der Identnummer max. 20 Stellen
RFID HITAG2	RFID Transponder, lesen der Identnummer max. 16 Stellen

Erläuterung:

Bei dem RFID-Transpondertyp UNIQUE ist nur eine eindeutige Seriennummer gespeichert, also die UID "Unique Identification Number". Diese ist vom Hersteller fest einprogrammiert und nicht veränderbar.

Bei den RFID-Transpondertypen HITAG1 und HITAG2 können kundenspezifische Informationen in den Transponder geschrieben werden. Dies geschieht mittels der Software AS pro Datenverwaltung in Verbindung mit einem RFID Transponder Lese/Schreibgerät (siehe Bedienerhandbuch AS pro Datenverwaltung).

Beispielabbildungen für RFID Transponder:



Die Taste [ENTER] bewirkt den Rücksprung aus dieser Anzeigefunktion.

3.1.7 Umschaltung des Speicherverfahrens

Das Speicherverfahren kann mit Hilfe der Toolkit-Software, der Datenverwaltungs-Software oder direkt am AS pro umgeschaltet werden. Über die Taste F6 gelangt man in das Info-Menü:

```
MESSREIHEN      MESSWERTE
FREI / BELEGT   FREI / BELEGT
 200 / 000      20000 / 00000
VER: 1.51 13.03.2008
↑↓  RFID UNIQUE  ->A Enter
```



Dies bedeutet, dass im AS pro das automatische Speicherverfahren aktiviert ist. Mit der Taste [→] kann zwischen den Speicherverfahren umgeschaltet werden:

- >A automatische Speicherung
- >T manuelle Speicherung nach Betätigung eines Handtasters


Erläuterung:

- Die zyklische Speicherung ist nur beim Start einer Messreihe auswählbar. Hierbei hat der Handtaster keine Funktion.
- Die Umschaltung des Speicherverfahrens [A/T] kann auch in einer laufenden Messreihe erfolgen.
- Die Parameter für die automatische Speicherung können nur in der Toolkit-Software oder der Datenverwaltungs-Software angepasst werden.

3.2 Messen


Durch Betätigung der Taste [ENTER] wird das AS pro eingeschaltet und Sie können sofort mit Messungen, wie Sie es mit jedem Voltmeter gewohnt sind, beginnen.

Anzeige, nachdem das AS pro mit der Taste [ENTER] eingeschaltet wurde.

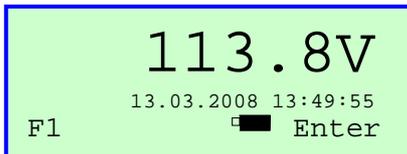


3.2.1 Messreihen starten

Eine Messreihe ist eine Ansammlung von zusammengehörigen Messwerten, die zu einer Batterieanordnung, einer Anlage oder Messaufgabe gehören. Wollen Sie eine Messreihe starten, betätigen Sie noch einmal die Taste [ENTER] und Sie gelangen das Hauptauswahlmenü:

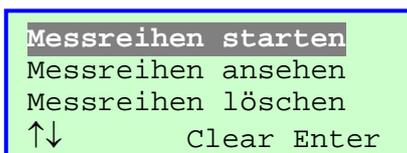

Die Tasten [↑] und [↓] bieten die Möglichkeit, die verschiedenen Funktionen auszuwählen und mit [ENTER] zu übernehmen. Mit [CLEAR] geht es zurück zum vorherigen Menüpunkt.

Sie haben Messreihen starten ausgewählt und gelangen durch Übernahme mit der Taste [ENTER] in das Menü zum Starten einer Messreihe.

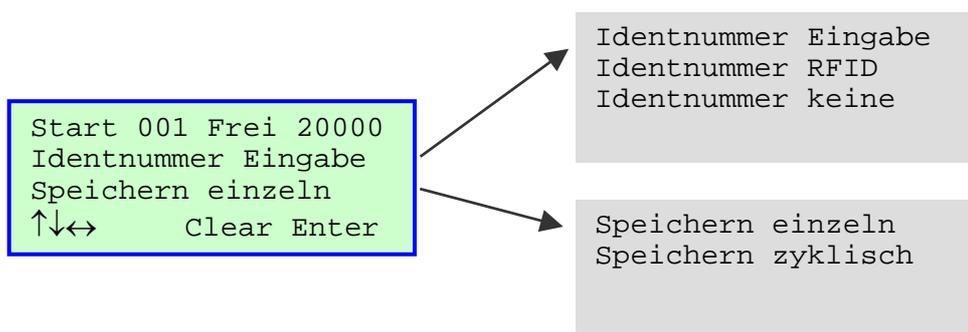

Die Tasten [↑] und [↓] bieten die Möglichkeit, die verschiedenen Funktionen auszuwählen und mit [ENTER] zu bestätigen.

Mit den Tasten [←] [→] können Sie innerhalb einer ausgewählten Funktion bestimmte Änderungen vornehmen und übernehmen.

Mit [CLEAR] geht es zurück zum vorherigen Menüpunkt.

Eine Identnummer ist die eindeutige Bezeichnung einer Messreihe. Sie dient zur Identifizierung einer Messreihe, damit es möglich ist, zu einem späteren Zeitpunkt diese Messreihe der Batterie, der Anlage oder Messaufgabe zuzuordnen.

Auswahlmöglichkeit Identnummer:

Identnummer Eingabe	Eingabe der Identnummer über das Tastenfeld
Identnummer RFID	Einlesen der Identnummer über den RFID Transponder
Identnummer keine	keine Eingabe der Identnummer

Auswahlmöglichkeit Speichern:

Speichern einzeln	manuelle Spannungsmessung Hierbei wird die zu messende Spannung einzeln von Hand gemessen und im AS pro gespeichert (siehe Seite 16).
Speichern zyklisch	automatische Spannungsmessung im Bereich von 1 Sek bis 60 Min 59 Sek (Diese Einstellung kann nur über das PC Programm vorgenommen werden.) Hierbei wird die zu messende Spannungsquelle fest mit dem AS pro verbunden. Das AS pro speichert die Messwerte zyklisch in dem eingestellten Zeitraster. Dieses Messverfahren wird benutzt, um Spannungsverläufe zu protokollieren.

Eingabe der Identnummer über die Tasten:

```

Start 001 Frei 20000
Identnummer eingeben
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
↑↓↔ Clear Enter

```

Die Eingabe der Identnummer erfolgt über die Tastatur.

Die Tasten [↑] und [↓] bieten die Möglichkeit, eine Nummer schrittweise [↓]vor oder [↑] zurück zu löschen.

Mit den Tasten [←] [→] können Sie sich innerhalb einer eingegebenen Nummer mit dem Cursor schrittweise [→] vor oder [←] zurück bewegen und Änderungen vornehmen.

Die Taste [ENTER] schließt die Eingabe ab.

Mit der Taste [CLEAR] geht es zurück zum vorherigen Menüpunkt

Einlesen der Identnummer über RFID Transponder-Lesegerät (nur bei Ausführung mit RFID Transponder-Lesegerät möglich):

```
Start 001 Frei 20000
Identnummer einlesen
lese RFID HITAG2 ...
->      <- Clear
```

[CLEAR] bewirkt den Rücksprung zum vorherigen Menüpunkt.

Wenn der RFID-Transponder richtig erkannt wurde, erscheint im Display des AS pro :

```
Start 001 Frei 20000
Identnummer einlesen
lese RFID HITAG2 ...
->RFID<- Clear   >
```

Unmittelbar danach beginnt das Auslesen des RFID-Transponders (Fortschrittsanzeige unten rechts im Display beachten). Wenn das Auslesen beendet ist, erfolgt ein akustisches Signal und das AS pro speichert die Daten als Identnummer. Im nächsten Schritt, wie auch bei der Eingabe über die Tastatur, kann die Identnummer noch einmal auf Richtigkeit überprüft werden und gegebenenfalls noch einmal eingelesen werden.

```
Start 001 Frei 20000
Identnummer richtig?
Musterbatterie 1
          Clear Enter
```

[CLEAR] bewirkt den Rücksprung zum vorherigen Menüpunkt.

[ENTER] schließt die Eingabe ab und startet die Messreihe.

Hinweis

Um ein gutes Ergebnis beim Einlesen des RFID Transponders zu erzielen, ist es notwendig, für ca. 2 Sekunden das AS pro in einem Abstand von 1-3 cm vor den RFID Transponder zu halten, damit das Auslesen erfolgen kann. Die Transponderspule befindet sich an der Seite mit der schwarzen Gehäuseabdeckung (siehe 1.2 Aufbau des AS pro).



Achtung

Der RFID Transponder darf nicht unmittelbar auf einem Untergrund angebracht sein, der aus Aluminium besteht.

3.2.2 Messreihen durchführen

Hier ist ein Beispiel für den Start eine Messreihe:

```

Start 001 Frei 20000
Identnummer Eingabe
Speichern einzeln
↑↓          Clear Enter
  
```

[ENTER] startet eine Messreihe mit laufender Nummer 001, mit Eingabe der Identnummer und dem Speicherverfahren „einzeln“. Sie können noch 20000 Messwerte im Speicher ablegen.

[CLEAR] geht zurück zum vorherigen Menüpunkt, es erfolgt kein Start einer Messreihe.

Nachdem der Start einer Messreihe mit Einzelmessungen erfolgt ist, erscheint zunächst:

```

-|-      0.00V
BAT
F1↑↓↔+  001  Enter
  
```

Es besteht nun die Möglichkeit, zuerst die Gesamtspannung der Batterie zu messen („BAT“ anstatt der Zellennummer). Danach erfolgt die Messung der einzelnen Zellenspannungen. Die Messung der Gesamtspannung kann auch übergangen werden, indem die Taste [ENTER] betätigt wird.

Kennzeichnung für die Speicherung „einzeln“ und Anzeige der Nummer des nächsten Messwertes, der gespeichert werden kann.

Anzeige der gespeicherten Spannung (nur wenn Wert schon gespeichert ist). Dieser Messwert kann durch eine erneute Messung überschrieben werden.

Nummer der aktuellen Messreihe

Der eigentliche Vorgang der Messung erfolgt durch einfaches Kontaktieren der Messspitzen mit der zu messenden Spannung. Die Speicherung des Wertes wird durch einen kurzen Piepton bestätigt. Sollte bei starkem Umgebungsgeräusch der Piepton nicht zu hören sein, besteht die Möglichkeit, einen Kopfhörer anzuschließen, über den ebenfalls ein Piepton zu hören ist.

Die Speicherung des Messwertes geschieht abhängig von den Einstellungen im Setup des AS pro. Bei der Option „Hand-Taster aus“ erfolgt die Speicherung automatisch. Ist „Hand-Taster ein“ ausgewählt, muss zur Speicherung des Messwertes der Hand-Taster an der Messspitze betätigt werden. Je nach Einstellung im Setup des AS pro kann bei Über- bzw. Unterschreitung eines Grenzwertes ein unterschiedlicher Signalton ausgelöst werden.

Bei Überschreitung des Grenzwertes wird ein kurzer dreifacher Signalton ausgelöst, bei Unterschreitung ein kurzer zweifacher Signalton. Liegt der Messwert innerhalb der Grenzwerte ist ein einfacher Signalton zu hören.

Die Eingabe von [+] bewirkt ein sofortiges Speichern des aktuellen Messwertes unabhängig von den Einstellungen für das Speicherverfahren. Dies ist z.B. nützlich bei negativen Spannungswerten oder bei stark schwankenden Messwerten bzw. bei Spannungen, die eine hohe Welligkeit haben.

[ENTER] beendet die Messreihe.

Ist bei den Messungen ein Fehler auftreten (z.B. falsche Zelle gemessen), können die Messungen beliebig wiederholt werden, indem man den entsprechenden Messwert mit [←] [→] (Anfang / Ende der Messreihe) oder [↑] [↓] (schrittweise zurück/vor) aufsucht und mit einer neuen Messung den falschen Messwert überschreibt.

Hinweis

Wenn am Ende einer Messreihe über [←] oder [↑] an den Anfang der Messwerte zurückgesprungen wird, um z.B. die Gesamtspannung nochmals zu überprüfen, ist folgendes zu beachten:

Wird die Gesamtspannung nicht nochmals gemessen, sondern mit [ENTER] bestätigt, geht die Anzeige der Zellennummer auf die Zelle, die am Ende der Messreihe als nächstes gemessen werden soll.

Wird die Gesamtspannung erneut gemessen, geht die Anzeige der Zellennummer auf die Zelle 001. Soll trotzdem die gesamte Messreihe gespeichert werden, muss über die Eingabe von [→] oder [↓] an das Ende der Messreihe gesprungen werden, weil sonst die Messreihe nur aus der Messung der Gesamtspannung besteht. Die Messreihe ist immer an der Position beendet, bei der das Menü „Messreihe beenden“ aufgerufen wird.

Wenn am Ende einer Messreihe die Gesamtspannung gemessen werden soll, kann dies auch durch Betätigung der Taste [F2] erfolgen. Das AS pro geht dann an den Anfang der Messreihe zurück (Anzeige von „BAT“ oben links im Display). Die Messung der Gesamtspannung kann jetzt erfolgen, und unmittelbar danach springt das AS pro an das Ende der Messreihe, die dann fortgesetzt oder beendet werden kann.

Hier ist ein weiteres Beispiel für den Start eine Messreihe:

```
Start 001 Frei 20000
Identnummer Eingabe
Speichern zyklisch
↑↓↔      Clear Enter
```

[ENTER] startet eine Messreihe mit laufender Nummer 001, mit Eingabe der Identnummer und dem Speicherverfahren „zyklisch“. Sie können noch 20000 Messwerte im Speicher ablegen.

[CLEAR] geht zurück zum vorherigen Menüpunkt, es erfolgt kein Start einer Messreihe.

Nachdem der Start einer Messreihe mit zyklischen Messungen erfolgt ist, erscheint zunächst:

```
⌚
001      2.35V
F1+     003 Enter
```

Kennzeichnung für zyklische Messung und Anzahl der gespeicherten Messwerte.

Nummer der aktuellen Messreihe

Die Speicherung der Messwerte erfolgt sofort nach dem Start der Messreihe. Deshalb sollte vorher die Verbindung zwischen dem AS pro und der zu messenden Spannung vorhanden sein.


Die Eingabe von [+] bewirkt ein sofortiges Speichern des aktuellen Messwertes unabhängig von den Einstellungen der Delta-t Zeit.

[ENTER] beendet die Messreihe.

3.2.3 Besonderheit bei der Messreihenaufnahme

Eine Besonderheit bei der Aufnahme einer Messreihe egal ob „einzeln“ oder „zyklisch“, ist die Möglichkeit, die Messreihe während der laufenden Messreihenaufnahme zu unterbrechen und das AS pro auszuschalten. Wird das AS pro wieder eingeschaltet, kann die unterbrochene Messreihenaufnahme an dem Punkt wieder aufgenommen werden, wo sie unterbrochen worden ist.

3.2.4 Messreihe beenden

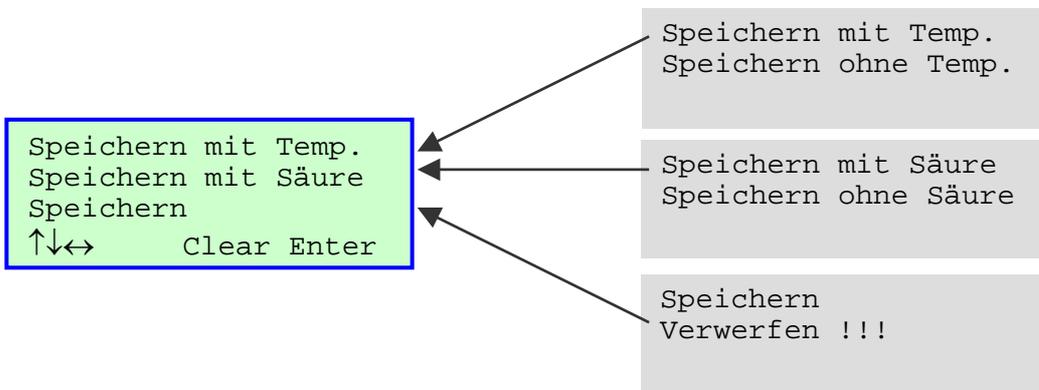

[CLEAR] geht zum vorherigen Menüpunkt zurück.

Mit [←] oder [→] kann die Vorgabe „mit/ohne“ Temperatureingabe ändern, mit [↑][↓] kann auf die Vorgabe „mit/ohne“ Säuredichte gewechselt werden.

Ist die Eingabe für Temperatur und Säuredichte auf „ohne“ eingestellt, wird die Messreihe durch Drücken der Taste [ENTER] unmittelbar gespeichert.

Durch Wechsel mit [↑][↓] auf die dritte Zeile kann über [←] oder [→] die Vorgabe „Speichern“ auf „Verwerfen !!!“ umgeschaltet werden. Damit besteht die Möglichkeit, nach der Eingabe von [ENTER] und der Bestätigung einer Sicherheitsabfrage, die letzte Messreihe komplett zu verwerfen.

Bei Vorgabe „mit“ Temperatur und „mit“ Säuredichte kann nun der Temperaturwert sowie die Säuredichte oder ein Bereich der Säuredichte eingegeben werden.

(z. B. +27°C und 1.12-1.28 kg/l)

```

    Speichern
    Temperatur eingeben
    [+27]
    ↑↓↔ Clear Enter
  
```

[ENTER] schließt die Eingabe ab. [CLEAR] bewirkt den Rücksprung zum vorherigen Menüpunkt.

```

    Speichern
    Säuredichte eingeben
    [1.12-1.28]
    ↑↓↔ Clear Enter
  
```

[ENTER] schließt die Eingabe ab. [CLEAR] bewirkt den Rücksprung zum vorherigen Menüpunkt.

Bei der Auswahl **Verwerfen !!!** erscheint noch einmal eine Sicherheitsabfrage, damit nicht versehentlich eine Messreihe gelöscht wird.

```
Messreihe löschen
Sind Sie sicher?
      Ja   Nein
      +   Enter
```

Durch die Betätigung der Taste **[+]** wird die Messreihe **unwiderruflich gelöscht!**

Durch die Betätigung der Taste **[ENTER]** erfolgt ein Rücksprung in die aktuelle Messreihe.

3.3 Gespeicherte Messreihen ansehen / Messreihen drucken.

In die Funktion „Messreihe anzeigen oder ausdrucken“ gelangen Sie über die Funktion Messreihen ansehen , die Sie aus dem Menü auswählen, das nach der AS pro Voltmeterfunktion durch Drücken der Taste [ENTER] erscheint.

```
Messreihen starten
Messreihen ansehen
Messreihen löschen
↑↓          Clear Enter
```

Die Tasten [↑] und [↓] bieten die Möglichkeit, die verschiedenen Funktionen auszuwählen und mit [ENTER] zu übernehmen. Mit [CLEAR] geht es zurück zur Voltmeterfunktion.

Sie haben Messreihe ansehen ausgewählt und gelangen durch Übernahme mit der Taste [ENTER] in das Menü zum Auswählen einer Messreihe. Sie wählen Sie zuerst die gewünschte Messreihe aus, die Sie ansehen oder ausdrucken möchten.

```
001 00060 Messwerte
470011
01.02.08 11:35:51
↑↓↔      Clear Enter
```

← Messreihe und Anzahl der Messwerte
← Identnummer der Batterie bzw. der Messreihe
← Datum und Uhrzeit (Startzeitpunkt) der Messreihe

Mit Hilfe der Tasten [↑] [↓] werden die gespeicherten Messreihen im Überblick angezeigt. Mit der Taste [↓] gelangen Sie zur nächsten, mit der Taste [↑] zurück zur vorherigen Messreihe.


Mit Hilfe den Tasten [←] [→] gelangen Sie zum [←] Anfang d.h. zur ersten Messreihe und zum [→] Ende d.h. zur letzten Messreihe.

Mit [ENTER] übernehmen Sie die ausgewählte Messreihe.

Mit [CLEAR] geht es zurück zum vorherigen Menüpunkt.

3.3.1 Messreihen anzeigen

Nach Auswahl einer Messreihe durch [ENTER] gelangen Sie in den nächsten Menüpunkt. Hier können Sie entscheiden, wie die Messreihe angezeigt oder ausgedruckt werden soll. Es besteht die Möglichkeit, eine Messreihe mit oder ohne Zeitinformation anzuzeigen oder zu drucken.

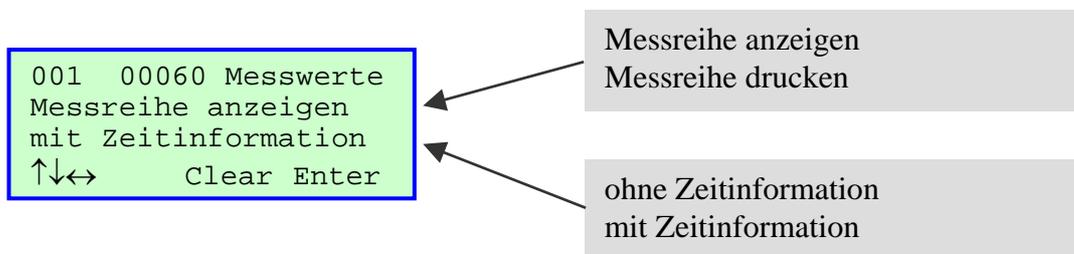

Die Tasten [↑] und [↓] bieten die Möglichkeit, die verschiedenen Funktionen auszuwählen und mit [ENTER] zu bestätigen.

Mit den Tasten [←] [→] können Sie innerhalb einer ausgewählten Funktion bestimmte Änderungen vornehmen und übernehmen.

Mit [CLEAR] geht es zurück zum vorherigen Menüpunkt.

Mit [ENTER] übernehmen Sie die ausgewählte Messreihe.

Mit [↓] oder [ENTER] gelangen Sie in die nächste Seite.

```

00001  12.34V  14:05:09
00002  12.33V  14:05:13
00003  12.32V  14:05:18
00004  12.35V  14:05:23
↑↓↔      Clear Enter
  
```

Mit den Tasten [↑] [↓] [ENTER] werden die gespeicherten Messwerte seitenweise angezeigt, mit [↓] [ENTER] vor, oder mit [↑] zurück.

Mit den Tasten [←] gelangen Sie zum Anfang, d.h. zu den ersten Messwerten, oder mit der Taste [→] zum Ende, d.h. zu den letzten Messwerten.

Bei der hier gezeigten Darstellung der Messreihe in der Reihenfolge

„Nummer, Spannung, Uhrzeit“

ist anzumerken, dass dies eine Messreihe ist, die nach dem Speicherverfahren „einzeln“ aufgenommen wurde.

Sollten Sie beim Start einer Messreihe „zyklisch“ ausgewählt haben, ist die Reihenfolge der Darstellung

„Nummer, Uhrzeit, Spannung“.

Am Schluss der Messreihe befinden sich, wenn Sie eingegeben wurden, die Werte für die Temperatur und die Säuredichte.

```
001 00060 Messwerte  
Temperatur :+27  
Säuredichte:1.12-1.23  
↑↓↔      Clear Enter
```

Nur mit der Taste [CLEAR] gelangen Sie zurück zur Messreihenauswahl der gespeicherten Messreihen. Bei [ENTER] werden wieder die letzten Messwerte der Messreihe angezeigt.

Wurde bei einer Messreihe die Gesamtspannung gemessen, wird diese am Schluss der Messreihe in der oberen Zeile angezeigt:

```
Batteriespg:247.8V  
Temperatur :+27  
Säuredichte:1.12-1.23  
↑↓↔      Clear Enter
```

3.3.2 Messreihen drucken

Wollen Sie eine Messreihe drucken, wählen Sie wie bereits beschrieben, die Funktion `Messreihe drucken` aus. Auch hier haben sie die Möglichkeit, den Ausdruck „mit Zeitinformation“ und „ohne Zeitinformation“ ausdrucken zu lassen.

```
001 00060 Messwerte
Messreihe drucken
mit Zeitinformation
↑↓↔ Clear Enter
```

Die Tasten [↑] und [↓] bieten die Möglichkeit, die verschiedenen Funktionen auszuwählen und mit [ENTER] zu übernehmen. Mit [CLEAR] gelangen Sie zurück zur Messreihenauswahl der gespeicherten Messreihen.

Nach der Eingabe von [ENTER] beginnt die Übertragung der Messreihe zum Infrarotempfänger des eingeschalteten Druckers.

```
drucken ...
Clear
```

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass eine optische Verbindung zwischen dem AS pro und dem Infrarotempfänger besteht. Nur so ist eine fehlerfreie Übertragung gewährleistet. Die Entfernung zwischen dem AS pro und dem Infrarotempfänger sollte nicht größer als 60cm sein.

Die laufende Übertragung zum Drucker kann mit der Taste [CLEAR] abgebrochen werden. Ist die Übertragung abgeschlossen, gelangen Sie zurück zur Messreihenauswahl der gespeicherte Messreihen.

Mit [CLEAR] geht es zurück zum vorherigen Menüpunkt.

Hinweis

Bitte lesen Sie auch das zu dem Drucker gehörende Handbuch.

3.3.3 Besonderheiten beim Ausdrucken

Bei dem Ausdruck der Messreihen haben Sie die Möglichkeit, einen freien Text für den AS pro – Drucker zu erstellen. Dieser Text wird dann an den Anfang der Messreihe gesetzt. Hierdurch haben Sie die Möglichkeit, firmenspezifische Informationen (z.B. Firmenname, Firmenanschrift, Prüfer, Kunde, usw.) der Messreihe zuzuordnen.

Dieser Text kann nur im PC Programm erstellt und anschließend dem AS pro übertragen werden.

3.3.4 Beispiel für einen Ausdruck

Kunde : _____

Batt. Typ : _____

Zellenzahl : _____

In Betrieb seit : _____

Pruefung bei :

Laden []
Dauerladen []
Entladen []
Ruhe []

Messreihe :001
Identnummer:1234
Batteriespg: 18.51V
Start :26.02.08 10:29:51

Zelle	Spannung	Zeit
00001	2.31V	10:30:00
00002	2.32V	10:30:04
00003	2.30V	10:30:09
00004	2.33V	10:30:16
00005	2.32V	10:30:22
00006	2.30V	10:30:28
00007	2.31V	10:30:33
00008	2.32V	10:30:39

In diesem Beispiel ist als Kopf ein Text definiert, der es dem Prüfer vor Ort ermöglicht, bestimmte Informationen der Messreihe direkt handschriftlich zu ergänzen. Die eigentliche Messreihe beginnt mit der laufenden Nummer, der Identnummer sowie der Startzeit der Messung. Im Anschluss werden alle gemessenen Spannungswerte ausgedruckt. Sollen die Zeitinformationen der einzelnen Messwerte nicht gedruckt werden, so kann dies in dem entsprechenden Menü umgeschaltet werden.

3.4 Messreihen löschen

Vom Hauptmenü aus gelangen Sie in die Funktion `Messreihen löschen`, die Sie aus dem Auswahlménú auswählen, dass nach der `AS pro` Voltmeterfunktion durch Drücken der Taste [ENTER] erscheint.

```
Messreihen starten
Messreihen ansehen
Messreihen löschen
↑↓          Clear Enter
```

Die Tasten [↑] und [↓] bieten die Möglichkeit, die verschiedenen Funktionen auszuwählen und mit [ENTER] zu übernehmen. Mit [CLEAR] geht es zurück

Wenn Sie mit der Taste [ENTER] `Messreihen löschen` ausgewählt haben, erscheint noch einmal eine Sicherheitsabfrage, damit nicht versehentlich alle Messreihen gelöscht werden.

```
Messreihen löschen
Sind Sie sicher?
          Ja   Nein
          +   Enter
```




Durch die Betätigung der Taste [+] werden alle Messreihen unwiderruflich gelöscht!

Durch die Betätigung der Taste [ENTER] erfolgt ein Rücksprung zum Hauptmenü, **ohne** dass die Messreihen gelöscht werden.

3.5 Gebrauch des Ladegerätes

3.5.1 Anzeige des Ladezustands

Der Ladezustand wird auf dem Display des AS pro angezeigt. Er hat eine Auflösung von ca. 10%. Somit kann jederzeit die verbleibende Betriebszeit des AS pro bestimmt werden (siehe Technische Daten).

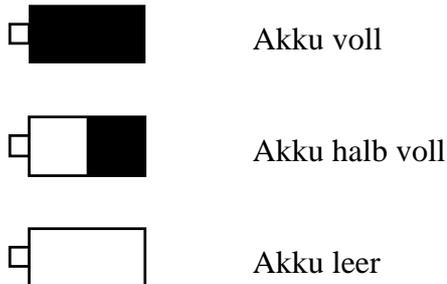

3.5.2 Ladevorgang

Wenn der Ladezustand anzeigt, dass die Betriebsdauer nicht mehr ausreichend ist, sollte der Akku des Gerätes geladen werden. Dies geschieht mit Hilfe des mitgelieferten Ladegerätes. Es wird zuerst mit dem AS pro verbunden und dann in eine Netzsteckdose gesteckt.

Hinweis

Das AS pro muss während des Ladevorgangs ausgeschaltet sein, um die Erkennung des Vollzustandes durch das Ladegerät zu gewährleisten.



Lassen Sie das Ladegerät so lange laden, bis der Erhaltungsladungs-Modus erreicht wird. Dies wird durch ein **dauerhaftes Leuchten der LED grün** angezeigt. Erst in diesem Zustand wird der Ladezustand „voll“ beim Einschalten des AS pro übernommen.

Die einzelnen Ladezustände sind:

- | | | |
|------------------|----------|--------------------------------------|
| • LED gelb: | leuchtet | - Initialisierung (Testphase) |
| • LED orange: | leuchtet | - Schnellladevorgang |
| • LED grün/gelb: | blinkt | - Nachladung (Akkus noch nicht voll) |
| • LED grün: | leuchtet | - Erhaltungsladung (Akku voll) |

4 Hilfe bei Störungen

4.1 Probleme mit der Spannungsmessung

Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Beseitigung
Kein Messwert	Kein Kontakt mit der zu messenden Spannung	Neue Messspitzen benutzen
Kein Messwert	Messleitungen defekt	Neue Messleitungen benutzen
Keine Speicherung des Messwertes	Keine Messreihe gestartet	Messreihe starten im AS pro durchführen
Keine Speicherung des Messwertes	Falsches Speicherverfahren gewählt	Speichern <i>einzel</i> n im AS pro vorwählen
Keine Speicherung des Messwertes	Falsche Parameter bei den AS pro Einstellungen bezüglich MinWert, Hysterese, Ripple	Neue Einstellungen zum AS pro übertragen
Keine Speicherung des Messwertes	Falsche Parameter bei den AS pro Einstellungen bezüglich Handtaster	Neue Einstellungen zum AS pro übertragen
Keine Speicherung des Messwertes	Welligkeit der zu messenden Spannung zu hoch	Speicherung durch Drücken der Taste „+“ manuell auslösen oder Einstellwert für Ripple ändern
Keine zyklische Speicherung des Messwertes	Falsches Speicherverfahren gewählt	Speichern zyklisch im AS pro vorwählen
Falsche Zykluszeit beim Speichern der Spannung	Falsche Parameter bei den AS pro Einstellungen bezüglich der Delta-t-Zeit	Neue Einstellungen zum AS pro übertragen

4.2 Probleme mit der Betriebsdauer/Einschaltung

Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Beseitigung
Keine Einschaltung möglich	Akkus leer	AS pro an Ladegerät anschließen und Ladung durchführen, bis Vollanzeige am Ladegerät erfolgt
Keine Einschaltung möglich	Taste „Enter“ nicht lange genug gedrückt	Taste „Enter“ mindestens 1 Sekunde drücken
Keine Anzeige im Display	Kontrast falsch eingestellt	AS pro – Displaykontrast mit Funktionstasten F4/F7 verändern
Zu geringe Betriebszeit	Akkus defekt	AS pro zur Reparatur einschicken

4.3 Probleme mit dem Drucken

Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Beseitigung
Ausdruck der Messreihen nicht möglich	Drucker nicht eingeschaltet (Power-LED leuchtet nicht)	Drucker einschalten
Ausdruck der Messreihen nicht möglich	Drucker nicht online (Online-LED leuchtet nicht)	Online-Taster drücken
Ausdruck der Messreihen nicht möglich	Kein Papier im Drucker	Neue Papierrolle einlegen
Ausdruck der Messreihen nicht möglich	Adapterkabel zwischen Infrarotadapter und Drucker defekt	Neues Kabel benutzen
Ausdruck der Messreihen nicht möglich	Infrarotadapter defekt	Infrarotadapter mit PC prüfen und wenn defekt ersetzen
Ausdruck der Messreihen nicht möglich	Stromversorgung des Druckers defekt	Neues Steckernetzteil benutzen (Polarität und Spannung beachten)
Ausdruck der Messreihen nicht möglich	Akkus des Druckers leer	Drucker mit Steckernetzteil verbinden und Laden (siehe Handbuch Drucker)
Ausdruck der Messreihen gestört	optische Verbindung zwischen AS pro und Drucker zu groß	Abstand zwischen Infrarotadapter und AS pro verringern

4.4 Probleme mit der Infrarotverbindung zum PC

Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Beseitigung
Keine Kommunikation zwischen AS pro und PC möglich	Keine optische Verbindung zwischen AS pro und PC-Infrarotadapter	Abstand zwischen Infrarotadapter und AS pro verringern (Siehe Technische Daten)
Keine Kommunikation zwischen AS pro und PC möglich	Keine optische Verbindung zwischen AS pro und PC-Infrarotadapter	Infrarotadapter und AS pro aufeinander ausrichten
Keine Kommunikation zwischen AS pro und PC möglich	Falsche COM-Verbindung bei der Software vorgewählt	Die COM-Nummer wählen, an der der Infrarotadapter angeschlossen ist
Kommunikation zwischen AS pro und PC gestört	optische Verbindung zwischen AS pro und PC zu groß	Abstand zwischen Infrarotadapter und AS pro verringern
Kommunikation zwischen AS pro und PC gestört	Infrarotadapter defekt	Infrarotadapter mit Drucker prüfen und wenn defekt ersetzen
Kommunikation zwischen AS pro und PC gestört	Im AS pro ist eine Messreihe aktiv	Messreihe beenden
Speicherung der Messreihen nicht möglich	Im AS pro ist eine Messreihe aktiv	Messreihe beenden

4.5 Probleme mit dem Einlesen eines RFID Transponders

Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Beseitigung
Keine Kommunikation zwischen AS pro und dem RFID Transponder	Zu großer Abstand zwischen AS pro und RFID Transponder	Abstand zwischen RFID Transponder und AS pro verringern (siehe Technische Daten)
Keine Kommunikation zwischen AS pro und dem RFID Transponder	Falscher RFID Transpondertyp ausgewählt	Über Taste F6 oder PC-Software richtigen Typ auswählen
Keine Kommunikation zwischen AS pro und dem RFID Transponder	RFID Transponder defekt	Mit neuem bzw. anderem RFID Transponder testen
Keine Kommunikation zwischen AS pro und dem RFID Transponder	RFID Transponder auf unzulässigem Untergrund (Aluminium)	Befestigung des RFID Transponders verändern

5 Instandhaltung (Wartung)

5.1 Reinigen

Wenn das AS pro stark verschmutzt ist, reinigen Sie es mit einem angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie nur warmes Wasser, und reiben Sie das AS pro danach trocken. Durch Lösungsmittel bzw. scharfe Reinigungsmittel kann die Gehäuseoberfläche beschädigt werden. Reinigen Sie das Display nur mit einem weichen Tuch, da ansonsten die Displayscheibe Schaden nehmen kann.

Bei leichter Verschmutzung reinigen Sie das AS pro nur mit einem trockenen, weichen und anti-statischen Tuch.

5.2 Wartung

Das AS pro arbeitet nahezu wartungsfrei. Um die Lebensdauer der Akkus nicht negativ zu beeinflussen, ist es sinnvoll, das AS pro im entladenen Zustand nicht über längere Zeit zu lagern.

Schicken Sie es regelmäßig zur Kalibrierung, damit sichergestellt ist, dass die technischen Daten eingehalten werden (Kalibrierungszeitraum siehe Technische Daten).

Vor jeder Inbetriebnahme überzeugen Sie sich von dem einwandfreien Zustand des AS pro sowie dem verwendeten Zubehör. Gehäuse, Stecker, Leitungen dürfen keine Beschädigungen aufweisen.

Beachten Sie das Kapitel „Allgemeine Sicherheitshinweise“.

6 Zubehör und Ersatzteile

6.1 Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung
00963-0600.00	Thermodrucker für AS pro inklusive Netz-/Ladegerät, Akku-Satz, Papierrolle, Adapterkabel für Infrarotübertrager
00963-0406.00	Kopfhörer mit Adapterkabel für AS pro
00963-0408.00	Signalgeber 85db(A)-1m für AS pro
00963-0410.00	RFID Transponder 50mm Unique rund
00963-0410.01	RFID Transponder ISO Smart Card Hitag1
00963-0410.02	RFID Transponder ISO Smart Card Hitag2
00963-0500.02	Windows Toolkit-CD V2.x für AS pro
00963-0500.05	Windows Toolkit-CD Update für AS pro
00963-0501.00	Infrarotübertrager für AS pro / Thermodrucker
00963-0502.00	Adapter 9/25pol. AS pro Infrarotübertrager
00963-0700.00	Windows Datenverwaltungs-Software-CD V2.x für AS pro
00963-0700.05	Windows Datenverwaltungs-Software-CD Update für AS pro
00963-0800.00	Dichtemessgerät DMA 35n
00963-0800.01	Dichtemessgerät DMA 35n Ex
00963-0801.00	RS232/IR-Adapterkabel für DMA 35n
00963-0802.00	Transportkoffer für DMA 35n
00963-0805.00	RFID Transponder Lese/Schreibgerät USB

6.2 Ersatzteile

Artikelnummer	Bezeichnung
00963-0401.00	Koffer mit Schaumstoffeinlage für AS pro
00963-0402.01	Ladegerät für AS pro
00963-0403.00	Messleitungs-Set rot und schwarz, Länge je 1,5m
00963-0403.01	Messleitungs-Set rot und schwarz, Länge je 2,0m
00963-0403.02	Messleitungs-Set rot und schwarz, Länge je 1,5m mit Taster
00963-0404.00	Adapterkabel mit 3,5mm Klinkenbuchse für Kopfhörer AS pro
00963-0405.01	Handbuch Betriebsanleitung deutsch für AS pro
00963-0601.00	Thermodrucker für AS pro
00963-0602.00	Netz-/Ladegerät für AS pro Thermodrucker
00963-0603.00	Adapterkabel für Infrarotübertrager AS pro Thermodrucker
00963-0604.00	Akku-Satz für AS pro Thermodrucker
00963-0605.00	Papierrolle für AS pro Thermodrucker

