




6,3 x 32 mm
min. 1000 V

XSMF-419
XSMS-419



LISTED
Control Nr.: 95D1
Test Accessories



Max. 1000 V, CAT IV, 8 A

(abhängig von der verwendeten Sicherung
depends on the fuse used
selon le fusible utilisé)

Erklärung der Symbole auf dem Artikel:
Explanation of the symbols on the article:
Explications des symboles sur l'article:



Dokumentation RZ 091 beachten!
Consult technical documentation RZ 091!
Consulter la notice technique RZ 091!



Nur bei Verwendung UL-approbierter Sicherungen.
Only if used with UL approved fuses.
Uniquement en cas d'utilisation de fusibles approuvés UL.




Während des Sicherungswechsels muss der Anschluss spannungsfrei sein! Vor und nach jeder Messung: Sicherung prüfen!

During fuse replacement, be sure that the test lead is not connected to any voltage source. Before and after each measurement: Check the fuse!


Lors du remplacement du fusible, l'élément à raccorder doit être hors tension! Avant et après chaque mesure: Vérifier le fusible!

- ! Vor der Verwendung: Sicherungswert prüfen!**
Before use: Check fuse rating!
■ Avant utilisation : Vérifier le calibre du fusible!

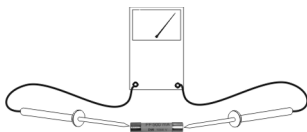

- ! Vor und nach jeder Messung: Sicherung prüfen!**
Before and after each measurement: Check the fuse!
■ Avant et après chaque mesure: Vérifier le fusible!


Sicherungswechsel
Fuse replacement
Remplacement du fusible

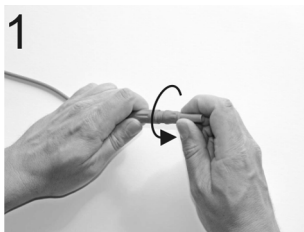

Sicherungsstecker auseinander schrauben.
Unscrew the fuse holder.
Dévisser le connecteur porte-fusible.



Vorhandene Sicherung entnehmen und geprüfte Sicherung einsetzen.
Take out the fuse and replace it with a checked fuse.
Extraire le fusible et le remplacer par un fusible préalablement vérifié.

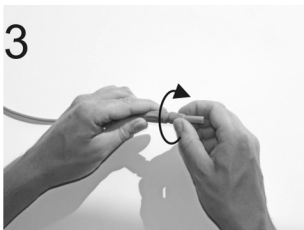

Sicherungsstecker zusammenschrauben.
Screw the fuse holder together.
Revisser le connecteur porte-fusible.